



Jedná se o cihelnou valenou klenbu ,oprava na ploše cca 761,4m2
Klenba s narušeným spárováním – narušené spáry vyškrábnout do hl.,20-40mm (ale min.dvojnásobek šířky spáry) , očistit VVP cca 120 barů a provedena oprava spárování vápennou nastavovou spárovací maltou. Vzhledem k malé šířce spár hloubka spárování cca 20-40mm.
Povrch spáry zapustit cca 5-10 mm pod líc klenby .
Spárovací malta vápenná nastavená, hydraulické pojivo max.15 % z celkového objemu směsi, pro ruční spárování, zrnitost 2mm, soudržnost min.0,15Mpa..

Staničení 10-68 celková plocha 58mx 5,55m=321,9m2, narušení z 90% , oprava 289,7m2
Staničení 411-441 celková plocha 30mx4,26m=127,8m2,narušení ze 100%,oprava 127,8m2
Staničení 459-482 celková plocha 23mx 6,40m=147,2m2, narušení 100%, oprava 147,2m2
Staničení 529-535 celková plocha 6mx3,87=23,2m2, narušení 90%, oprava 20,9m2
Staničení 837-840 celková plocha 3mx 4,16=12,5m2, narušení 60%,oprava 7,5m2
Staničení 910-954 celková plocha 44m x 4,78m=210,4m2, narušení 80%,oprava 168,3m2