 

 


Popis poruchy:  
Jedná se o desky, u kterých je patrné rozlomení a vychýlení z roviny a již není možná jejich sanace. V těchto oblastech bude muset dojít k vybourání a k opětovné betonáži celých dilatačních celků.



V opravovaném úseku bude nutné zajímkování koryta přivaděče a převedení toku do odlehlé části koryta pomocí potrubí DN 600, převod vody bude proveden neprodleně po dokončení bouracích prací. Celková oprava dilatačních celků bude provedena v délce převodu vody (jímkování). Maximální délka nově provedeného dilatačního dle rozměru kari sítě (3m). Před betonáží bude stávající poškozený dilatační celek vybourán a bude proveden štěrkopískový podklad. Betonáž bude probíhat ve dvou fázích, které na sebe budou bezprostředně navazovat. V první fázi bude provedena betonáž v tloušťce cca 80 mm na štěrkopískový podsyp pomocí upravené zarovnávací latě, poté bude uložena kari síť a následně pak bude neprodleně provedena betonáž krycí vrstvy tl. 40 mm. V případě výskytu kaveren bude předpokládána oprava opevnění přilehlého odlehčovacího koryta. Tato oprava není součástí této PD, bude se jednat vyvolanou investici.

Datum.....6.2014.....(3)

<i>Odpov. proj.:</i>	Ing. M. David				<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Kláská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
<i>Vypracoval:</i>	Ing. T. Rys						
<i>Kontroloval:</i>	Ing. M. David						
<i>Kraj:</i>	Ústecký					<i>Místo:</i>	Chomutov
<i>Objednatel:</i>	Povodí Ohře, s.p.						
<i>Akce:</i>  PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště					<i>Zn. souboru:</i> ...		
<i>Kategorie poškození:</i> D					<i>Stupeň:</i> DSP/DPS	<i>Formát:</i> 2 x A4	
<i>Výkres:</i> Celková oprava dilatačního celku - sružené koryto					<i>Č. zak.:</i> 270/12	<i>Č. paré :</i>	
					<i>Datum:</i> VI. 2014		
					<i>Měřítko:</i> 1 : 25	<i>Č. přílohy:</i> D.8	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.							