


	<b><u>ZÁPIS Z INSPEKCE</u></b>	Inspekční orgán Mostecké montážní Osecká 64 417 22 Háj u Duchcova Tel.: +420 417 639 796 E-mail: inspekni.orgán@mostecká- montazni.cz
---	--------------------------------	--

Číslo inspekce: **008/08/2020**  
 Objednavatel: **Povodí Labe, státní podnik**  
**Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005**  
 Plavidlo: **PL-2**

Druh inspekce: **Pravidelná technická prohlídka**

1. Oprava podhonorové části obšívky vsazením v rozsahu PS 400x500, Střed 500x900, Střed300x400, LS400x1000. Viz. náčrtek.

## POHLED NA PODHON PŘÍD

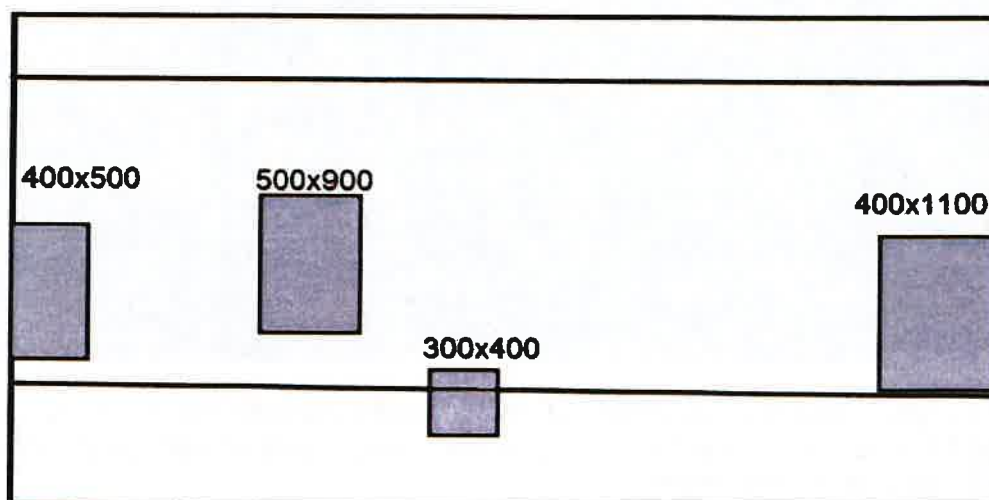

- 2.- Oprava boční obšívky LS ž.č.63 až ž.č.65 v rozsahu 400x400 a 350x300 viz.foto





## ZÁPIS Z INSPEKCE

Inspekční orgán Mostecké montážní  
Osecká 64  
417 22 Háji u Duchcova  
Tel.: +420 417 639 796  
E-mail: inspekni.orgán@mostecká-  
montazni.cz

3.- Oprava svaru zadního podhonu na PS vydrážkováním a zavařením z vně plavidla viz. foto



4.- Oprava netěsností zeslabené části dnové obšívky mezi ž.č.10 až ž.č.36 v šíři 2600 od CL oboustranně v oblasti snížené paluby vyvařením .popř. místním přeplátováním. Viz. Protokol měření obšívky.

5.- Obnovit nátěry ponorových stupnic a znaků nejvyššího ponoru.

### POZN.:

- Body 3., 4. a 5. budou odstraněny během vytažení plavidla na souši před spuštěním na vodu.
- Bod 1.- Oprava bude provedena po skočení doby platnosti IZ 008/08/2020 tzn. po 28.2.2021
- Bod 2 – Oprava zeslabené části obšívky bude provedena kompletní výměnou dnové obšívky z rozsahu cca 15 x 5,1M mezi žebry ž.č. 10 až ž.č.36. O dalším postupu rozhodne IO po demontáži stávající obšívky dle stavu dnových výztuh a zpřístupnění dvojitého prostoru. V současné době nepřístupné. Bude provedeno po skočení doby platnosti IZ 008/08/2020 tzn. po 28.2.2021
- Plavidlo má 24 vodotěsných úseků, které jsou po konstrukční stránce v pořádku a přístupné, případná netěsnost v oblasti viz. bod 4.- neohrozí plovatelnost plavidla.

 
V Háji dne 28.8.2020

Ing. Eduard Hacker  
Inspektor plavidel




**ENI: 32103456**

## PŘEPÍČOVÁNÍ

 OBŠÍVKA POD SNIŽENOU  
PALUBOU UZAVŘENÝ  
DVOJITÝ PROSTOR

**Měření provedl : Ing. E Hacker**  
**Dne: 27.8.2020**

**Dne: 27.8.2020**

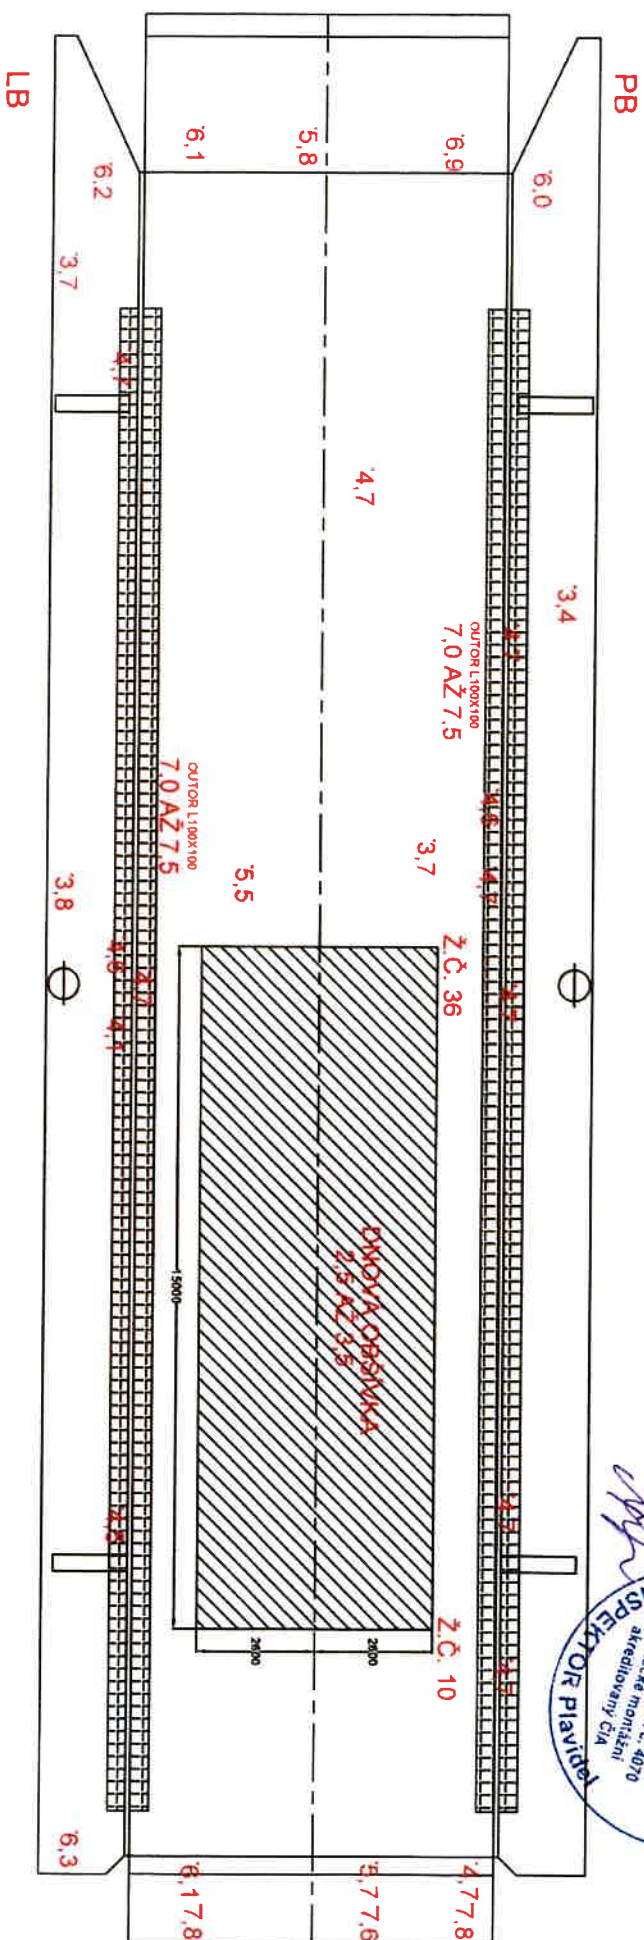



**Od:** <konakl@volny.cz>  
**Komu:** Jaroslav Kott <kottj@pla.cz>

**Datum:** 08. září 2020 12:40  
**Předmět:** Body opravy

Posílám

1. 22500,-Kč

2. 9000,-Kč

3. 4500,-Kč

4. 920 400,-Kč je složitá **nevím zda je dobře změřen rozměr dvojité podlahy**, která se bude rozebírat **musí být změřen až za vodotěsné stěny  $5,2 \times 15 = 78 \text{ m}^2$  dvojité podlahy** která se musí otevřít celá **kontrolu a navýšit metry** jestli je to špatně. (USAZENÍ)

5. 5000,-Kč

- USAZENÍ ZA PLAT (4x)  
 - OPRAVA BOČNÍ ODŠIKY (4x PROMÁČKUNA)  
 - UMYTÍ SVĚTLÝCH (ZADNÍ PODKOVY)

- NE. NÁTERŮ

961.400,- Kč

