

Labe, Dvůr Králové nad Labem, dendrologický posudek, ř. km 1037,400 - 1037,800



SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Hlinky 162/92 | 603 00 Brno | tel.: +420 546 412 793 | ID datové schránky: yhvups | mail: info@safetrees.cz

Projekt péče o stromy 2020

www.safetrees.cz

Projekt péče o stromy v Povodí Labe byl zpracován na objednávku Povodí Labe, státní podnik závod Jablonec nad Nisou v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci květen 2020.

V Brně dne 15. 5. 2020

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit péstebními zásadami bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snížená
- 2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seříznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	Povinné uvedení počtu podpěr
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Legenda - Stromy: Naléhavost

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení.)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)

SEZNAM PLOCH

Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
1.	Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	193	26

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2	1
Kácení stromů s přetažením	0	1
	1	3
	2	1
	3	1
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1	2
	2	2
	3	1
Kácení stromů volné	1	17
	2	27
	3	16
Řez bezpečnostní	2	3
	3	3
Redukce obvodová	2	1
Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	25
	3	3
Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	15
	3	5
Řez sesazovací	1	1
	2	1
Řez zdravotní	2	2

Seznam stromů s ošetřením v naléhavosti 0 – akutní zásah – doporučeno realizovat neprodleně

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Popis technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	1	Alnus glutinosa	Pařezové výmladky. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami.	S-KSP	Kácení stromů s přetažením

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	21	Alnus glutinosa	55,0	19,0	Infekce báze kmene. Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	26	Alnus glutinosa	47,0	18,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	35	Ulmus sp.	29,0	14,0	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	51	Alnus glutinosa	47,0	21,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů s přetažením
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	65	Alnus glutinosa	60,0	25,0	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	82	Alnus glutinosa	59,0	24,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	83	Ulmus glabra	21,0	10,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	86	Ulmus glabra	29,0	13,0	Z větší části odumřelý. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	89	Alnus glutinosa	17,0	9,0	Odlomená část koruny. Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	131	Alnus glutinosa	47,0	18,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	143	Salix sp.	25,0	12,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	144	Salix sp.	15,0	11,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	155	Salix sp.	29,0	11,0	Infekce báze kmene. Výrazně nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	156	Salix sp.	57,0	25,0	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	166	Salix sp.	35,0	18,0	Infekce báze kmene. Podemleté kořeny a báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	168	Salix sp.	44,0	23,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů s přetažením
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	169	Salix sp.	35,0	22,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	176	Alnus glutinosa	49,0	20,0	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	177	Alnus glutinosa	46,0	20,0	Z větší části odumřelý. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	179	Salix sp.	39,0	14,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Trhliny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	180	Fraxinus excelsior	19,0	17,0	Infekce báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Trhliny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	193	Salix sp.	18,0	8,0	Vyvrácený strom. Nakloněný kmen. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné

2 - Střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	18	Alnus glutinosa	62,0	20,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	23	Salix sp.	19,0	12,0	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	30	Alnus glutinosa	17,0	15,0	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	32	Alnus glutinosa	18,0	14,0	Nevhodná struktura větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	37	Alnus glutinosa	19,0	16,0	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	39	Fraxinus excelsior	15,0	16,0	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	41	Salix sp.	22,0	12,0	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	45	Acer pseudoplatanus	17,0	15,0	Defektní větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	52	Acer platanoides	19,0	14,0	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	61	Ulmus glabra	28,0	23,0	Výrazně podemletá báze. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	62	Fraxinus excelsior	68,0	23,0	Výrazně podemletá báze i kořeny. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	66	Alnus glutinosa	72,0	24,0	Infekce báze kmene. Podemletá báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	67	Alnus glutinosa	32,0	18,0	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	69	Alnus glutinosa	90,0	26,0	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Podemleté kořeny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	84	Salix sp.	30,0	13,0	Nakloněný kmen. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	90	Alnus glutinosa	19,0	7,0	Pařezový výmladek. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	99	Alnus glutinosa	21,0	17,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	101	Alnus glutinosa	65,0	23,0	Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	104	Fraxinus excelsior	42,0	22,0	Infekce kořenů. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	111	Alnus glutinosa	60,0	22,0	Infekce báze kmene. Podemletá báze kmene a kořeny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	113	Padus avium	18,0	9,0	Odlomená část koruny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	127	Salix sp.	34,0	13,0	Výrazně nakloněný kmen nad cestu. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	140	Fraxinus excelsior	14,0	7,0	Poškození kmene. Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	157	Alnus glutinosa	66,0	23,0	Poškození kmene. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	160	Salix sp.	36,0	19,0	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	162	Salix sp.	19,0	14,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	165	Salix sp.	33,0	18,0	Infekce báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	178	Salix sp.	37,0	16,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	181	Alnus glutinosa	38,0	18,0	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene. Podemletá báze i kořeny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	182	Alnus glutinosa	65,0	19,0		Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	189	Fraxinus excelsior	19,0	14,0	Podemletá báze kmene i kořeny. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné

3 - Malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	6	Salix sp.	24,0	16,0	Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	20	Alnus glutinosa	44,0	19,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	28	Salix sp.	34,0	16,0	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	48	Alnus glutinosa	41,0	22,0	Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	74	Alnus glutinosa	29,0	15,0	Pařezové výmladky. Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	77	Alnus glutinosa	17,0	14,0	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	95	Cerasus avium	30,0	15,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	98	Alnus glutinosa	30,0	17,0	Tlaková vidlice od báze. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	100	Alnus glutinosa	35,0	18,0	Tlaková vidlice od báze. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	106	Alnus glutinosa	19,0	14,0	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	108	Alnus glutinosa	23,0	14,0	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	117	Fraxinus excelsior	30,0	17,0	Podemletá báze kmene a kořeny.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	120	Salix sp.	33,0	13,0	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	124	Alnus glutinosa	31,0	15,0	Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	125	Salix sp.	42,0	16,0	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	126	Salix sp.	52,0	18,0	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	174	Salix sp.	18,0	13,0	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	185	Alnus glutinosa	31,0	17,0	Podemletá báze kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné

Ostatní ošetření v naléhavosti 1 – realizovat v první etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	8	Salix sp.	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Výletové otvory od ptáků.	S-RS
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	71			SK-PN
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	71			SK-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	192		Konflikt s okolními strukturami.	SK-KK

Ostatní ošetření v naléhavosti 2 – realizovat v druhé etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	3	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	4	Salix sp.	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	11	Salix sp.	Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	12	Fraxinus excelsior	Zaškracený kmen. Poškození kmene.	S-RZ
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	14	Salix sp.	Nevhodná struktura větvení. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	33			SK-PP
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	56			SK-PP
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	63	Alnus glutinosa		S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	64	Alnus glutinosa	Podemleté kořeny. Infekce kmene.	S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	73	Alnus glutinosa		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	75	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	76	Quercus robur		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	76	Quercus robur		S-RZ
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	78	Cerasus avium	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	78	Cerasus avium	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	79	Sorbus aucuparia	Potlačený jedinec.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	85	Alnus glutinosa	Poškození kmene.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	92	Alnus glutinosa		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	93	Cerasus avium	Potlačený jedinec.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	94	Cerasus avium		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	97			SK-PP
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	114	Padus avium	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	114	Padus avium	Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	116	Alnus glutinosa	Defektní větvení.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	119	Fraxinus excelsior		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	134	Alnus glutinosa	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	137	Cerasus avium	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	138	Alnus glutinosa		S-RLPV

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	139	Alnus glutinosa		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	145	Alnus glutinosa	Defektní větvení. Poškození větví. Zaškrčený kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	145	Alnus glutinosa	Defektní větvení. Poškození větví. Zaškrčený kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	145	Alnus glutinosa	Defektní větvení. Poškození větví. Zaškrčený kmen.	S-RO
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	148	Alnus glutinosa		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	150	Alnus glutinosa	Pařezové výmladky.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	152	Alnus glutinosa	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	152	Alnus glutinosa	Nakloněný kmen.	S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	158	Salix sp.	Nakloněný kmen. Infekce větví.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	161	Salix sp.	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	S-RS
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	163	Acer platanoides	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	163	Acer platanoides	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	164	Acer platanoides	Defektní větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	164	Acer platanoides	Defektní větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	167	Fraxinus excelsior		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	170	Acer platanoides	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	170	Acer platanoides	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	173	Fraxinus excelsior	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	173	Fraxinus excelsior	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	184	Salix sp.	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	184	Salix sp.	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	188			SK-PN
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	191	Alnus glutinosa	Podemleté kořeny a báze kmene.	S-RLLR

Ostatní ošetření v naléhavosti 3 – realizovat v třetí etapě prací

Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	9	Betula pendula	Infekce kmene.	S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	9	Betula pendula	Infekce kmene.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	10	Betula pendula	Poškození kmene. Dynamicky prosychá.	S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	25	Alnus glutinosa		S-RB
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	109	Alnus glutinosa		S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	109	Alnus glutinosa		S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	115	Acer platanoides	Nakloněný kmen.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	116	Alnus glutinosa	Defektní větvení.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	130	Alnus glutinosa	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	133	Alnus glutinosa	Poškození kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV
Labe ř. km 1037,400 - 1037,800	135	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: Labe ř. km 1037,400 - 1037,800

Skupina ploch:	Labe, Dvůr Králové
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem statických selhání. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Jedná se o břehový porost tvořený listnatými dřevinami v různé fázi fyziologického stáří. Kosterními dřevinami jsou zde dospělé olše lepkavé s podrostem vrby, jasanu, javoru a jilmu. Na pravém břehu rostou stromy v blízkosti zahrádek. Na levém břehu lemuje břeh polní cesta, která má v budoucnu sloužit jako cyklostezka. Velká část stromů je doporučena ke kácení, jelikož mají podemleté báze kmene a kořeny, infikované báze i kmeny a několik vzrostlých olší odumírá. Při kácení neperspektivních vrů bude z důvodu stabilizace břehu vhodné ponechat "pařezinu" a nový obrost včas redukovat. Mezitím se věnovat uvolňování korun mladých perspektivních jedinců. U stromů nad cyklostezkou bude vhodné provádět lokální redukce intenzivněji.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	6890	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	19,0 18,0 15,0 17,0	11,0	2,0	8,0	3	c	1	4	4	Pařezové výmladky. Infekce báze kmene. Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů s přetažením		0	
2	6891	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	29,0	15,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.				
3	6892	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	31,0	13,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
4	6893	<i>Salix sp.</i>	vrba	35,0 33,0 32,0 30,0	17,0	1,0	16,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odstranit infikovaný kmen. Uvolnění sousedního stromu.
5	6894	<i>Salix sp.</i>	vrba	15,0 9,0	15,0	3,0	4,0	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.				
6	6895	<i>Salix sp.</i>	vrba	24,0 22,0 10,0	16,0	2,0	7,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
7	6896	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	22,0 17,0	14,0	3,0	5,0	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				
8	6897	<i>Salix sp.</i>	vrba	72,0 68,0 59,0	21,0	3,0	14,0	5	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Výletové otvory od ptáků. ohňovec obecný	Řez sesazovací	10	1	50 procent.
9	6898	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	56,0	21,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. rezavec šikmý	Řez bezpečnostní	10	3	
													Lokální redukce z důvodu stabilizace		10	3	Odlehčení nestabilních větví.
10	6899	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	60,0	21,0	2,0	12,0	4	a	2	1	2	Poškození kmene. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	10	3	
11	6900	<i>Salix sp.</i>	vrba	30,0 18,0	16,0	4,0	8,0	3	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení. ohňovec obecný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
12	6901	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	33,0	15,0	3,0	9,0	3	b	1	2	3	Zaškrcený kmen. Poškození kmene.	Řez zdravotní	10	2	odstranit drát.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
13	6902	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	38,0	20,0	8,0	6,0	4	a	1	1	1	Poškození báze kmene. Zasypaná báze.				
14	6903	<i>Salix sp.</i>	vrba	44,0 20,0 12,0 10,0	13,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
15	6904	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	25,0	12,0	6,0	6,0	3	b	1	2	2	Podemletá báze kmene. Zasypaná báze.				
16	6905	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	25,0	15,0	4,0	6,0	3	a	1	1	2	Zasypaná báze. Infekce báze kmene.				
17	6906	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	31,0	15,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Potlačený jedinec. Asymetrická koruna. Podemleté kořeny.				
18	6907	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	62,0 53,0	20,0	5,0	13,0	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. rezavec šikmý	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
19	6908	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	30,0	15,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
20	6909	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	44,0	19,0	5,0	6,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
21	6910	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	55,0	19,0	2,0	7,0	4	c	4	4	4	Infekce báze kmene. Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
22	6911	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67,0	17,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Nakloněný kmen.				
23	6912	<i>Salix sp.</i>	vrba	19,0 18,0	12,0	7,0	4,0	3	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Kácení stromů volné		2	
24	6913	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	30,0	15,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
25	6914	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	57,0	20,0	4,0	13,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
26	6915	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	47,0	18,0	6,0	7,0	4	c	3	3	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů volné		1	
27	6916	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	22,0	16,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
28	6917	<i>Salix sp.</i>	vrba	34,0 24,0 14,0	16,0	3,0	8,0	3	b	1	2	3	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný	Kácení stromů volné		3	
29	6918	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	24,0	15,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Potlačený jedinec.				
30	6919	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	17,0	15,0	4,0	4,0	3	b	1	1	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
31	6920	<i>Salix sp.</i>	vrba	19,0	14,0	9,0	4,0	3	a	1	1	1					
32	6921	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	18,0 17,0 16,0 11,0	14,0	2,0	6,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		2	
34	6923	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	24,0	16,0	4,0	5,0	3	a	1	1	1					
35	6924	<i>Ulmus sp.</i>	jilm	29,0	14,0	3,0	5,0	3	c	5	4	4	Zcela odumřelý.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
36	6925	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	16,0	12,0	2,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
37	6926	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	19,0	16,0	5,0	4,0	3	b	1	1	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
38	6927	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	26,0	18,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1					
39	6928	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15,0 14,0	16,0	5,0	5,0	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
40	6929	<i>Salix sp.</i>	vrba	27,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
41	6930	<i>Salix sp.</i>	vrba	22,0	12,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
42	6931	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	15,0	4,0	5,0	2	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
43	6932	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	17,0	15,0	6,0	4,0	2	a	1	1	1					
44	6933	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	14,0	4,0	4,0	2	a	1	1	1					
45	6934	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	17,0	15,0	4,0	5,0	2	b	1	1	2	Defektní větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
46	6935	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	17,0	14,0	4,0	4,0	2	a	1	1	1					
47	6936	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	43,0	22,0	7,0	12,0	4	a	1	1	1					
48	6937	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41,0 39,0	22,0	4,0	11,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
49	6938	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	19,0	13,0	4,0	4,0	2	a	1	1	2	Pařezový výmladek.				
50	6939	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	17,0	13,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1					
51	6940	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	47,0	21,0	7,0	7,0	4	c	5	4	4	Zcela odumřelý.	Kácení stromů s přetažením		1	
52	6941	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	14,0	2,0	6,0	2	b	1	1	2	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volné		2	
53	6942	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	16,0	14,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1					
54	6943	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	21,0	14,0	1,0	6,0	2	a	1	1	2	Defektní větvení.				
55	6944	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	15,0	12,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1					
57	6946	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	46,0	20,0	7,0	11,0	4	a	2	1	2					
58	6947	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	21,0	19,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1					
59	6948	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	19,0	13,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1					
60	6949	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	31,0	23,0	6,0	8,0	4	a	1	1	1					
61	6950	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	28,0 25,0	23,0	6,0	10,0	4	b	1	2	3	Výrazně podemletá báze. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
62	6951	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	68,0	23,0	6,0	16,0	4	b	1	2	3	Výrazně podemletá báze i kořeny. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2	
63	6952	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	84,0	25,0	12,0	13,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
64	6953	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	56,0	23,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Podemleté kořeny. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	10	2	
65	6954	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	60,0	25,0	2,0	8,0	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene. rezavec šikmý	Kácení stromů volné		1	
66	6955	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	72,0	24,0	2,0	11,0	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podemletá báze kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné		2	
67	6956	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	32,0	18,0	2,0	6,0	4	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Asymetrická koruna. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
68	6957	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	68,0 26,0 20,0	23,0	2,0	11,0	4	b	1	2	3	Podemleté kořeny a báze kmene. Defektní větvení.				
69	6958	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	90,0	26,0	6,0	11,0	4	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Podemleté kořeny.	Kácení stromů volné		2	
70	6959	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	60,0	25,0	5,0	11,0	4	a	1	2	2	Podemleté kořeny.				
72	6961	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	76,0	25,0	5,0	11,0	4	b	2	2	2	Podemleté kořeny.				
73	6962	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	28,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
74	6963	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	29,0	15,0	4,0	7,0	3	b	1	2	3	Pařezové výmladky. Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
75	6964	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	34,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
76	6965	<i>Quercus robur</i>	dub letní	45,0	18,0	2,0	11,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Řez zdravotní	10	2	
77	6966	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	17,0 17,0 16,0	14,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
78	6967	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	50,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Potlačit tlakové větvení.
79	6968	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	18,0	6,0	2,0	4,0	3	b	1	2	2	Potlačený jedinec.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
80	6969	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	17,0 13,0 8,0	11,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.				
81	6970	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	61,0	23,0	3,0	9,0	4	b	1	2	2	Poškození kmene. Infekce báze kmene.				
82	6971	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	59,0	24,0	13,0	8,0	4	c	5	4	4	Zcela odumřelý. rezavec šikmý	Kácení stromů volné		1	
83	6972	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	21,0 18,0 17,0 17,0	10,0	2,0	5,0	3	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
84	6973	<i>Salix sp.</i>	vrba	30,0	13,0	0,0	6,0	3	b	1	2	2	Nakloněný kmen. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
85	6974	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	52,0	23,0	6,0	8,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
86	6975	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	29,0 25,0 25,0 22,0	13,0	2,0	7,0	3	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
87	6976	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	64,0	22,0	5,0	8,0	4	a	1	1	2					
88	6977	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15,0	12,0	5,0	4,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
89	6978	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	17,0 16,0 14,0 10,0	9,0	2,0	4,0	3	c	4	4	4	Odlomená část koruny. Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
90	6979	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	19,0	7,0	2,0	4,0	3	b	1	3	3	Pařezový výmladek. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2	
91	6980	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19,0 12,0	13,0	4,0	5,0	3	a	1	2	2	Podemletá báze kmene.				
92	6981	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	39,0	17,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
93	6982	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	19,0	8,0	2,0	5,0	2	a	1	1	1	Potlačený jedinec.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
94	6983	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	33,0	15,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
95	6984	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	30,0 25,0	15,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
96	6985	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	67,0	22,0	5,0	9,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.				
98	6987	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30,0 29,0 28,0 25,0	17,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
99	6988	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	21,0 15,0 8,0	17,0	7,0	6,0	3	c	1	3	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
100	6989	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35,0 27,0 26,0	18,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
101	6990	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	65,0	23,0	5,0	10,0	4	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. rezavec šikmý	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
102	6991	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	16,0	10,0	3,0	5,0	2	a	1	1	1					
103	6992	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	43,0	16,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna.				
104	6993	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	42,0	22,0	11,0	7,0	4	b	1	3	3	Infekce kořenů. Podemletá báze kmene. václavka	Kácení stromů volné		2	
105	6994	<i>Quercus robur</i>	dub letní	24,0	8,0	4,0	6,0	3	a	1	1	1	Potlačený jedinec.				
106	6995	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	19,0 14,0 14,0 12,0	14,0	2,0	6,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		3	
107	6996	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16,0	10,0	3,0	4,0	2	a	1	1	1	Potlačený jedinec.				
108	6997	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	23,0 16,0 14,0 11,0	14,0	2,0	5,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		3	
109	6998	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	62,0	22,0	5,0	9,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	3	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
110	6999	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	20,0	13,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
111	7000	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	60,0	22,0	10,0	8,0	4	b	3	2	2	Infekce báze kmene. Podemletá báze kmene a kořeny.	Kácení stromů volné		2	
112	7001	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	28,0 15,0	17,0	5,0	7,0	3	a	1	2	2	Podemleté kořeny a báze kmene.				
113	7002	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	18,0 15,0 8,0 8,0	9,0	1,0	7,0	4	b	1	2	3	Odložená část koruny.	Kácení stromů volné		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
114	7003	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	21,0	8,0	1,0	7,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
115	7004	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	41,0 15,0	17,0	2,0	12,0	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	3	
116	7005	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	62,0	21,0	6,0	10,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
117	7006	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	30,0	17,0	4,0	6,0	3	b	1	2	2	Podemletá báze kmene a kořeny.	Kácení stromů volné		3	
118	7007	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	33,0	20,0	13,0	5,0	3	a	1	1	1					
119	7008	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	28,0	18,0	4,0	8,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
120	7009	<i>Salix sp.</i>	vrba	33,0	13,0	2,0	6,0	3	b	1	2	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volné		3	
121	7010	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	54,0	22,0	8,0	7,0	4	a	1	1	1					
122	7011	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	62,0	22,0	5,0	8,0	4	a	1	1	1					
123	7012	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	26,0 24,0 24,0 22,0	16,0	2,0	9,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.				
124	7013	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	31,0	15,0	5,0	5,0	3	b	1	2	3	Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné		3	
125	7014	<i>Salix sp.</i>	vrba	42,0 34,0	16,0	2,0	8,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
126	7015	<i>Salix sp.</i>	vrba	52,0 44,0 42,0	18,0	3,0	12,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
127	7016	<i>Salix sp.</i>	vrba	34,0	13,0	3,0	6,0	4	c	1	3	3	Výrazně nakloněný kmen nad cestu. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
128	7017	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	23,0	18,0	6,0	6,0	3	a	1	1	1					
129	7018	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	57,0	23,0	7,0	9,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.				
130	7019	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	29,0 22,0 20,0	16,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Potlačit slabší kmeny.
131	7020	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	47,0	18,0	10,0	5,0	4	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
132	7021	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	22,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.				
133	7022	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35,0 28,0	19,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Poškození kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	3	
134	7023	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	26,0 24,0 18,0 16,0	17,0	2,0	6,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene. rezavec šikmý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odstranit infikovaný kmen.
135	7024	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	20,0 14,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odstranit slabší kmen.
136	7025	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	28,0 13,0 10,0	19,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2					
137	7026	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	23,0 18,0 18,0 17,0	18,0	2,0	9,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
138	7027	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	68,0	23,0	7,0	11,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
139	7028	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	72,0	22,0	2,0	14,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
140	7029	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	14,0	7,0	2,0	4,0	2	b	1	3	3	Poškození kmene. Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		2	
141	7030	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16,0	15,0	5,0	5,0	2	a	2	1	1					
142	7031	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34,0	19,0	4,0	9,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. václavka				
143	7032	<i>Salix sp.</i>	vrba	25,0 24,0 13,0 12,0	12,0	2,0	6,0	3	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
144	7033	<i>Salix sp.</i>	vrba	15,0 13,0 12,0	11,0	1,0	6,0	3	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
145	7034	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	61,0 57,0	23,0	2,0	14,0	4	b	1	2	3	Defektní větvení. Poškození větví. Zaškrcený kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Redukce obvodová	10	2	30 procent.
146	7035	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	25,0	21,0	8,0	6,0	3	a	2	1	2					
147	7036	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	49,0	24,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
148	7037	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	60,0	25,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
149	7038	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	64,0	26,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
150	7039	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30,0 15,0 14,0 10,0	17,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Pařezové výmladky.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
151	7040	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	55,0	23,0	6,0	8,0	4	a	2	1	2					
152	7041	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	79,0	24,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Řez bezpečnostní	10	2	
153	7043	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	59,0	23,0	4,0	9,0	4	a	1	1	2					
154	7044	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	33,0	18,0	3,0	8,0	3	a	1	1	1					
155	7045	<i>Salix sp.</i>	vrba	29,0	11,0	1,0	6,0	3	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Výrazně nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		1	
156	7046	<i>Salix sp.</i>	vrba	57,0 51,0	25,0	5,0	11,0	4	c	1	3	4	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví. ohňovec obecný	Kácení stromů volné		1	
157	7047	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	66,0 20,0	23,0	2,0	8,0	4	c	1	3	4	Poškození kmene. Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Kácení stromů volné		2	
158	7048	<i>Salix sp.</i>	vrba	44,0 22,0	19,0	2,0	8,0	4	b	1	2	3	Nakloněný kmen. Infekce větví. ohňovec obecný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odstranit slabší kmen.
159	7049	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
160	7050	<i>Salix sp.</i>	vrba	36,0 30,0 25,0	19,0	5,0	9,0	4	c	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Výletové otvory od ptáků. ohňovec obecný	Kácení stromů volné		2	
161	7051	<i>Salix sp.</i>	vrba	47,0 35,0 25,0 15,0	20,0	4,0	11,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	10	2	40 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
162	7052	<i>Salix sp.</i>	vrba	19,0	14,0	11,0	3,0	3	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2	
163	7053	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	47,0	16,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
164	7054	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	40,0	16,0	3,0	8,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
165	7055	<i>Salix sp.</i>	vrba	33,0 31,0 14,0	18,0	2,0	9,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
166	7056	<i>Salix sp.</i>	vrba	35,0 23,0	18,0	8,0	8,0	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Podemleté kořeny a báze kmene. Nakloněný kmen. ohňovec obecný	Kácení stromů volné		1	
167	7057	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26,0	17,0	3,0	7,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
168	7058	<i>Salix sp.</i>	vrba	44,0 43,0 36,0 35,0	23,0	4,0	14,0	4	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Podemleté kořeny a báze kmene. Výletové otvory od ptáků. ohňovec obecný	Kácení stromů s přetažením		1	
169	7059	<i>Salix sp.</i>	vrba	35,0 34,0 25,0 23,0	22,0	1,0	8,0	4	c	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Nakloněný kmen. ohňovec obecný	Kácení stromů s přetažením		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
170	7060	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	23,0 22,0	13,0	2,0	10,0	3	b	1	2	2	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
171	7061	<i>Salix sp.</i>	vrba	44,0	23,0	11,0	8,0	4	b	1	2	2	Odložená část koruny.				
172	7062	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	45,0 19,0 18,0 15,0	22,0	1,0	7,0	4	b	1	2	2	Infekce báze kmene. Podemletá báze kmene a kořeny.				
173	7063	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	32,0 22,0 20,0 14,0	16,0	3,0	10,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
174	7064	<i>Salix sp.</i>	vrba	18,0	13,0	7,0	3,0	3	b	1	2	2	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		3	
175	7065	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	28,0	16,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Podemletá báze kmene.				
176	7066	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	49,0	20,0	6,0	3,0	4	c	4	4	4	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene. rezavec šikmý	Kácení stromů volné		1	
177	7067	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	46,0	20,0	13,0	4,0	4	c	4	4	4	Z větší části odumřelý. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné		1	
178	7068	<i>Salix sp.</i>	vrba	37,0	16,0	8,0	5,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volné		2	
179	7069	<i>Salix sp.</i>	vrba	39,0	14,0	6,0	7,0	4	c	2	4	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Trhliny.	Kácení stromů volné		1	
180	7070	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19,0 15,0	17,0	2,0	6,0	3	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Trhliny.	Kácení stromů volné		1	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
181	7071	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	38,0 21,0	18,0	1,0	5,0	3	b	1	2	3	Nakloněný kmen. Infekce báze kmene. Podemletá báze i kořeny.	Kácení stromů volné		2	
182	7072	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	65,0 29,0 18,0 13,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2		Kácení stromů volné		2	
183	7073	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	34,0	20,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
184	7074	<i>Salix sp.</i>	vrba	37,0 23,0 17,0	17,0	3,0	8,0	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. ohňovec obecný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2	
185	7075	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	31,0	17,0	3,0	5,0	3	b	1	2	2	Podemletá báze kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volné		3	
186	7076	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	55,0 20,0	22,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2					
187	7077	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	17,0	14,0	4,0	3,0	2	a	2	1	2	Potlačený jedinec.				
189	7079	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19,0	14,0	4,0	5,0	3	b	2	3	3	Podemletá báze kmene i kořeny. Infekce báze kmene.	Kácení stromů volné		2	
190	7080	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	26,0	12,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.				
191	7081	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	52,0 43,0 31,0 27,0	20,0	1,0	10,0	4	a	1	2	2	Podemleté kořeny a báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení/odstranění nestabilních kmenů.
193	7042	<i>Salix sp.</i>	vrba	18,0 17,0 15,0 12,0	8,0	0,0	8,0	3	c	1	3	3	Vyvrácený strom. Nakloněný kmen. Podemletá báze kmene.	Kácení stromů volné		1	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
33	5x <i>Acer platanoides</i> , 15x <i>Acer pseudoplatanus</i> , 5x <i>Alnus glutinosa</i>	5x javor mléčný, 15x javor horský, 5x olše lepkavá		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	10	2
56	4x <i>Acer platanoides</i> , 4x <i>Acer pseudoplatanus</i> , 1x <i>Padus avium</i>	4x javor mléčný, 4x javor horský, 1x střemcha obecná		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	10	2
71	20x <i>Padus avium</i> , 1x <i>Salix caprea</i> , 2x <i>Sambucus nigra</i>	20x střemcha obecná, 1x vrba jíva, 2x bez černý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	10	1
				Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdové výšky stromů ve skupině	5	1
97	1x <i>Acer pseudoplatanus</i> , 12x <i>Alnus glutinosa</i> , 2x <i>Cerasus avium</i> , 2x <i>Fraxinus excelsior</i> , 2x <i>Populus tremula</i> , 1x <i>Salix sp.</i>	1x javor horský, 12x olše lepkavá, 2x třešeň ptačí, 2x jasan ztepilý, 2x topol osika, 1x vrba		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	10	2
188	2x <i>Alnus glutinosa</i> , 4x <i>Salix sp.</i> , 1x <i>Sambucus nigra</i>	2x olše lepkavá, 4x vrba, 1x bez černý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	10	2
192	1x <i>Acer pseudoplatanus</i> , 1x <i>Fraxinus excelsior</i> , 2x <i>Salix sp.</i>	1x javor horský, 1x jasan ztepilý, 2x vrba	Konflikt s okolními strukturami.	Kompletní vykácení skupiny stromů		1


Labe ř. km 1037,400 - 1037,800(1:500) - Klad listů (1:2077)



Labe ř. km 1037,400 - 1037,800(1:500), 1/4

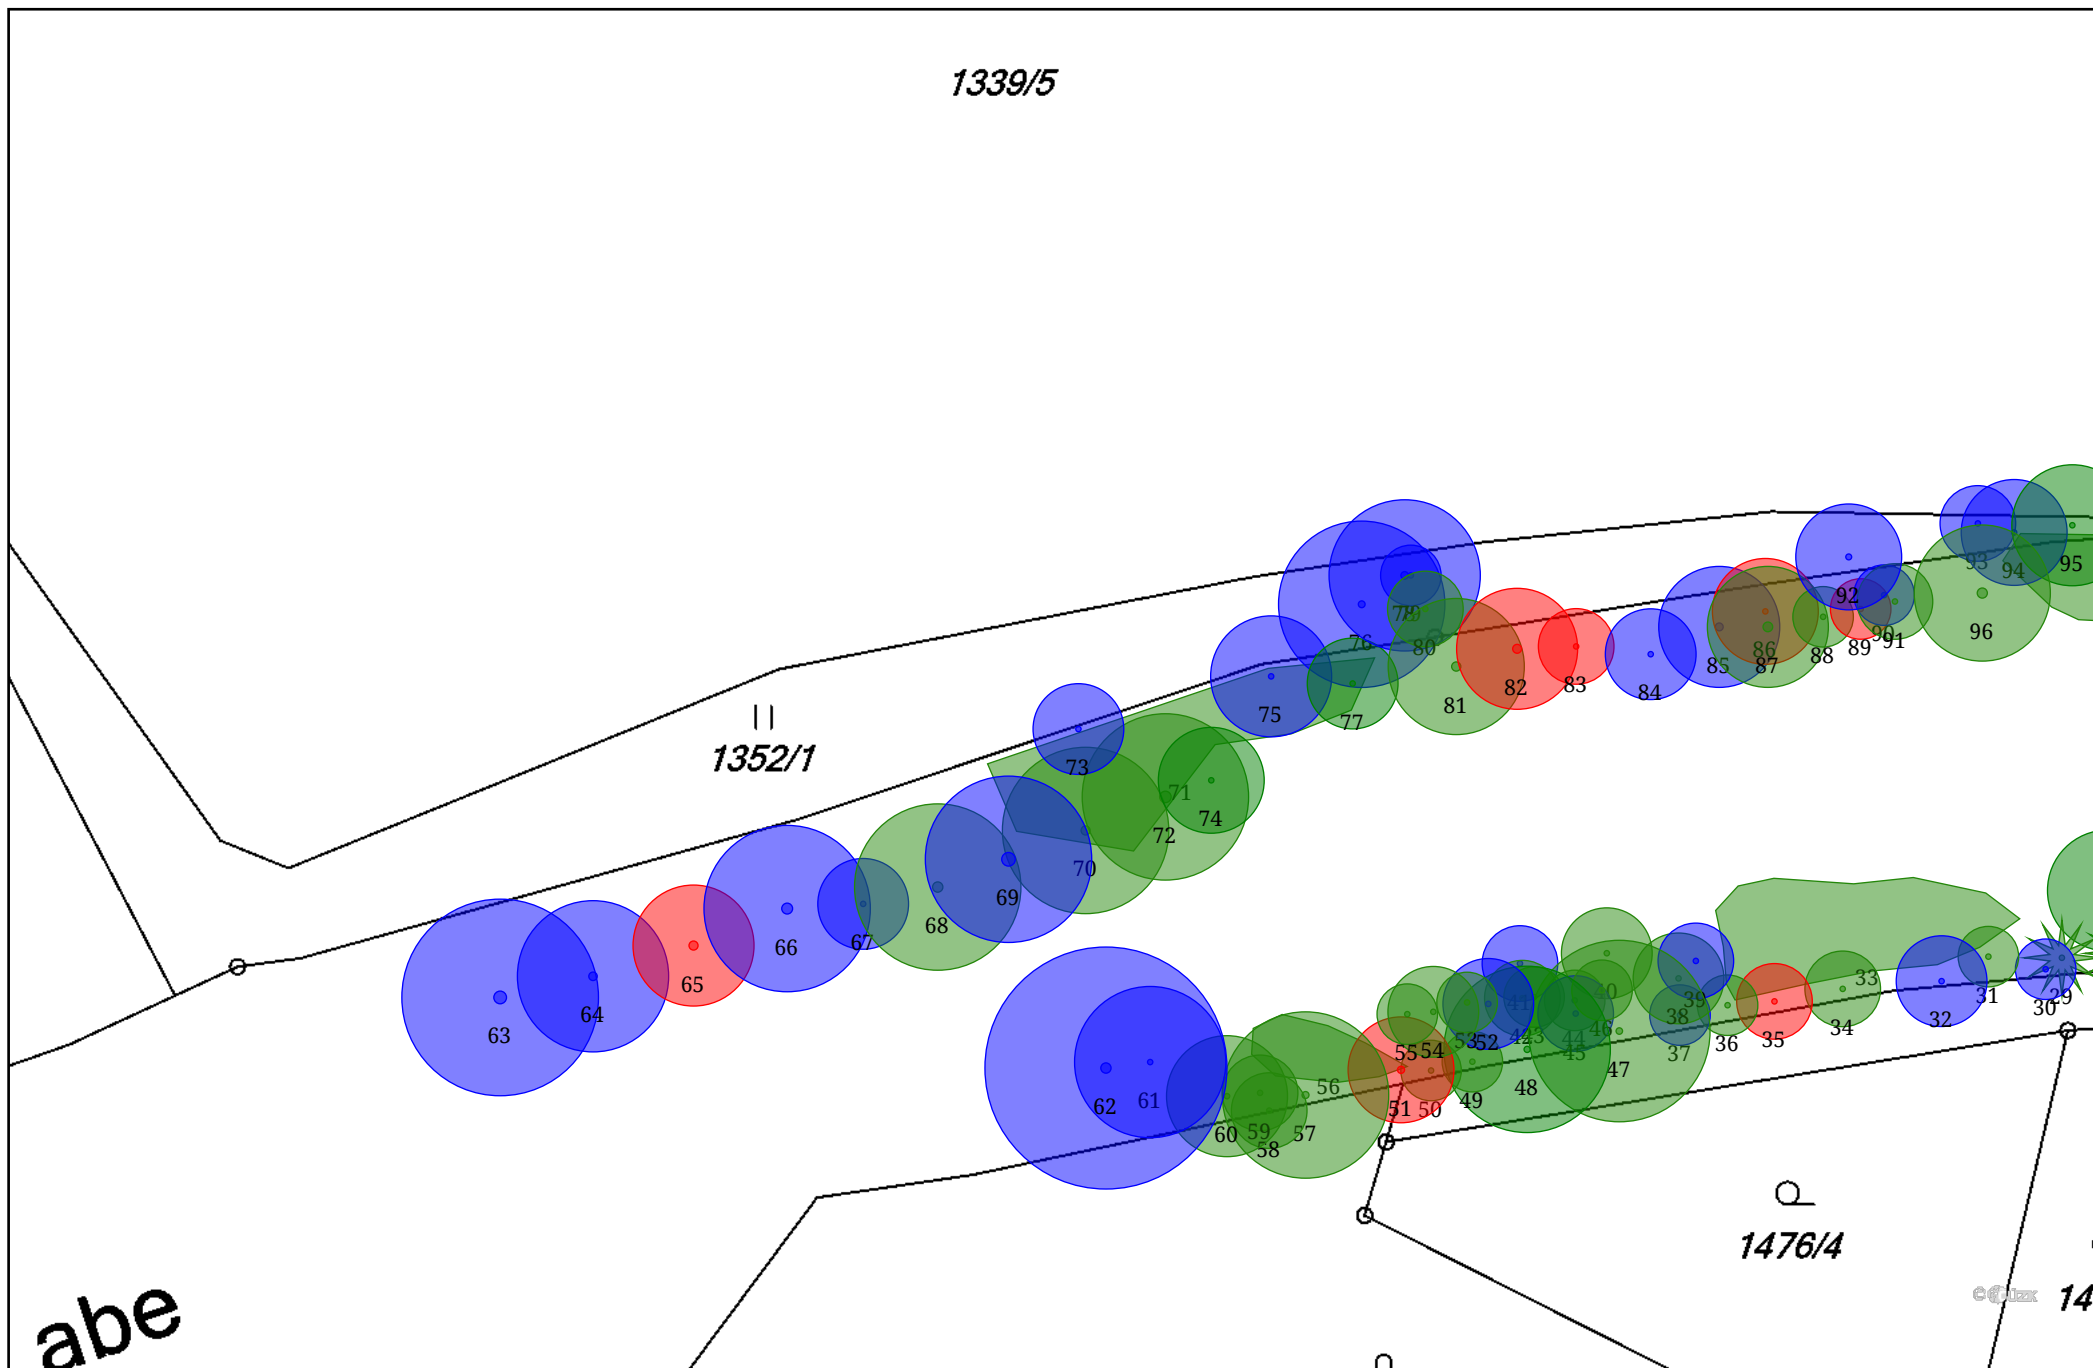

Labe ř. km 1037,400 - 1037,800(1:500), 3/4

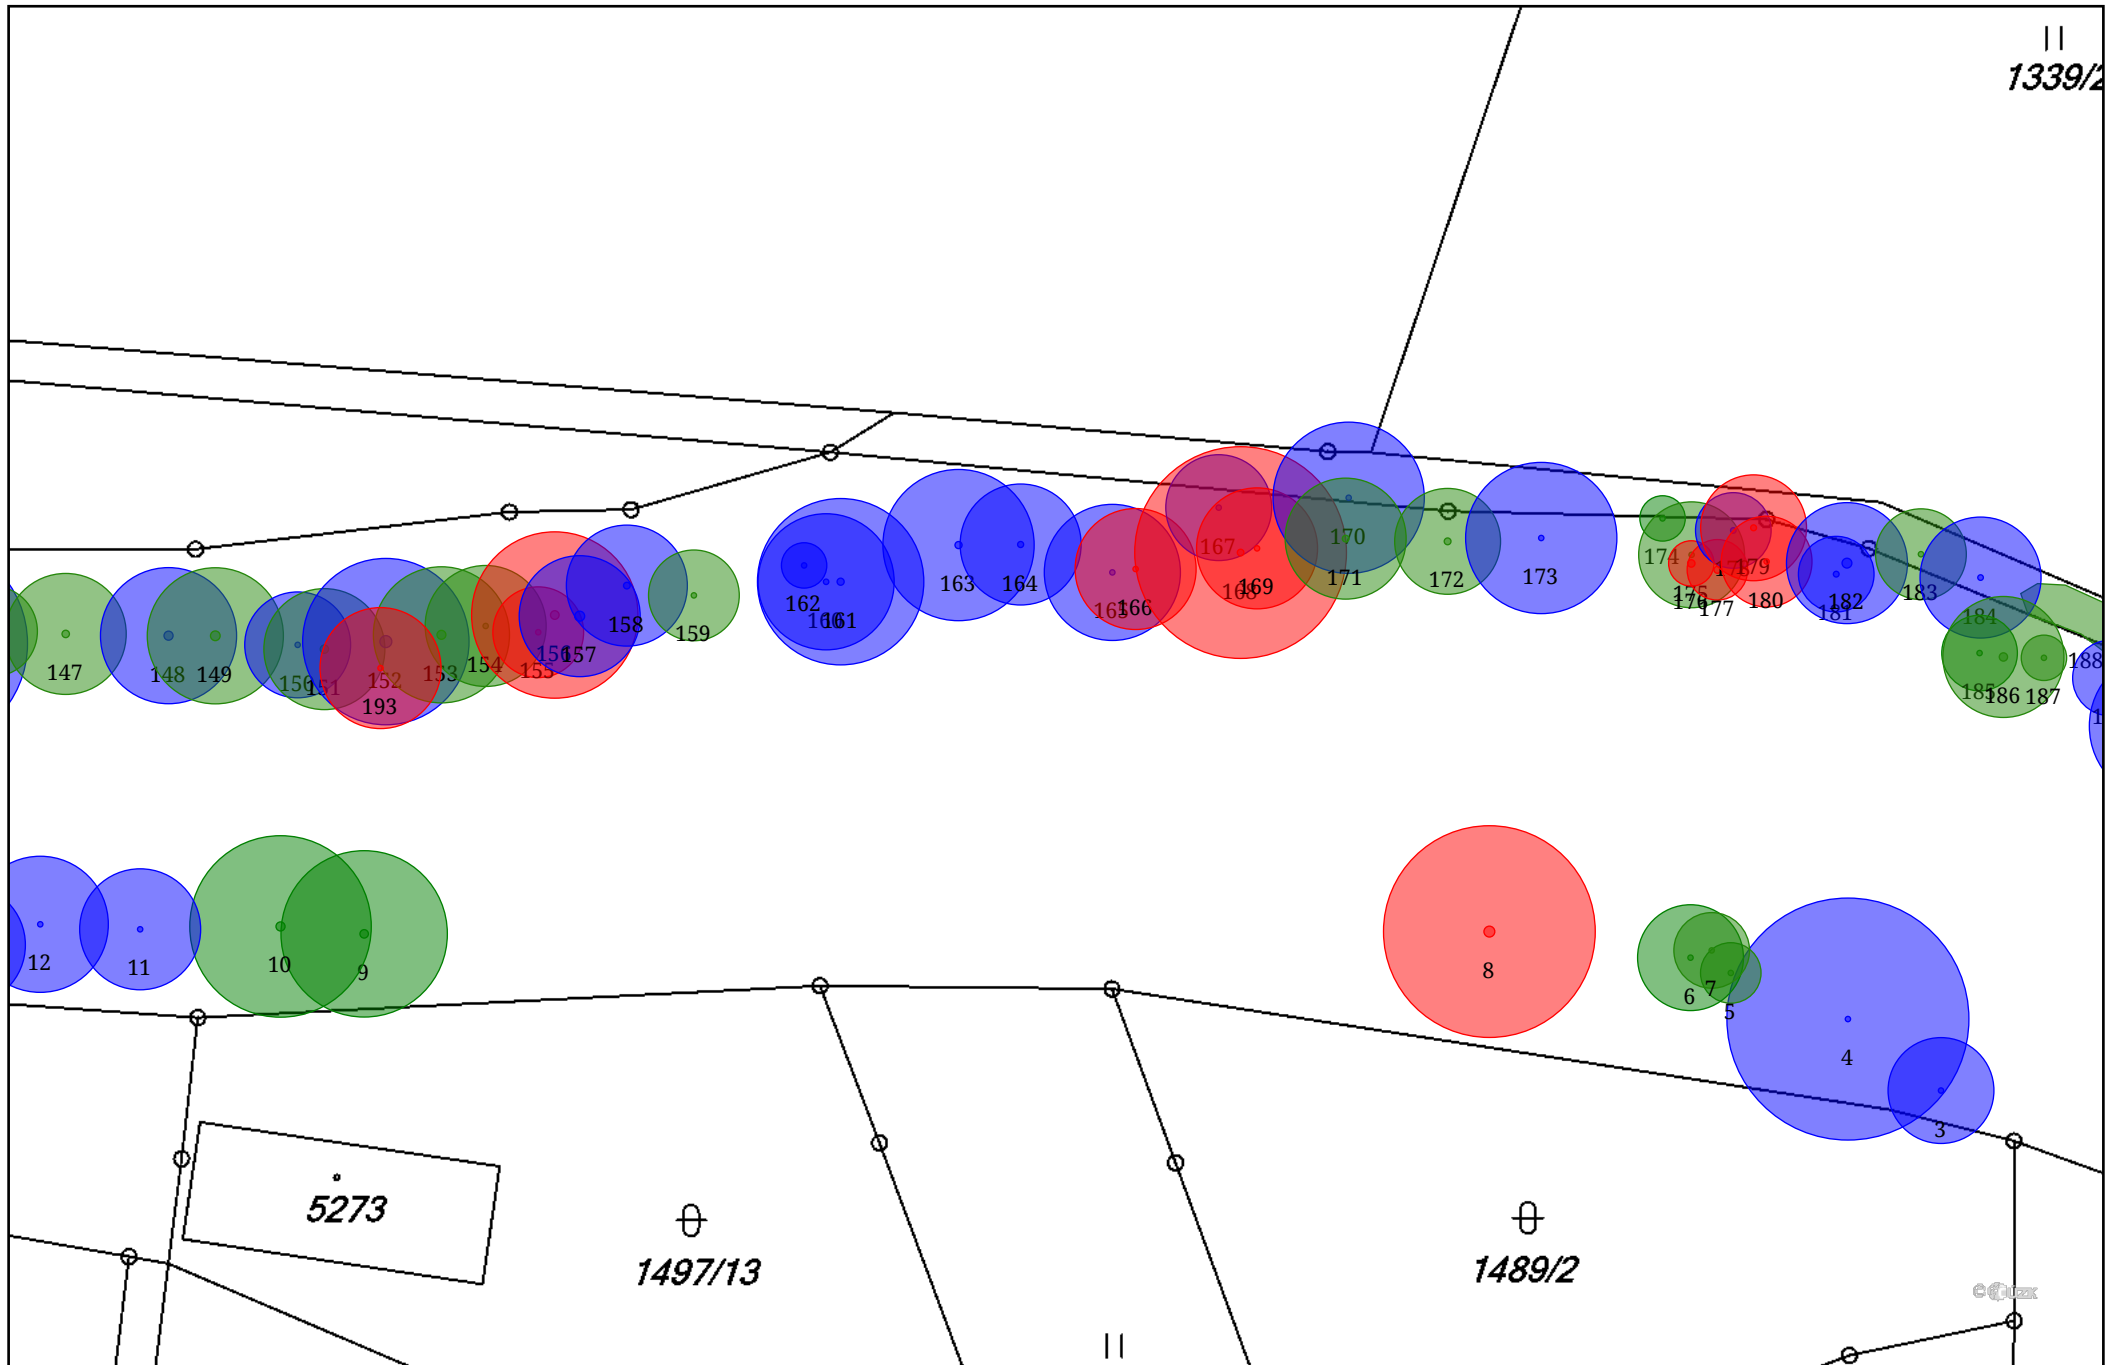

Labe ř. km 1037,400 - 1037,800(1:500), 4/4

