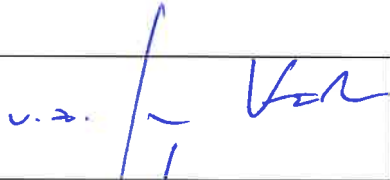


POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

*Labe, Poděbrady, pravý břeh,
ř. km 905,10 – 906,40,
ošetření a kácení stromů*

Akce : 733200113

Zpracovala:	Petr Kubelka úsekový technik střediska Kolín dne: 21. 11. 2019	
Předložil:	František Veselý vedoucí střediska Kolín dne:	
Schválil:	Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n. Labem dne:	
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	Dne: 13.5. 2020 číslo zápisu: 1/2020	Tajemník Dokumentační komise Volšová Jana 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny

Na pravém břehu Labe v Poděbradech bude provedena údržba břehových porostů spočívající v provedení odborných řezů celkem u 113 stromů a 7 stromů bude pokáceno.

Realizací daného záměru budou splněny povinnosti vlastníka stromů a bude zvýšena bezpečnost v dané lokalitě. Jedná se o frekventovanou cyklostezku na pravém břehu Labe, kde se odehrávají volnočasové aktivity nejen obyvatel města Poděbrad.

2. Popis předmětu veřejné zakázky služby

Předmětem zakázky je provedení odborných řezů celkem u 113 stromů a pokácení 7 kusů stromů. Údržba bude probíhat v souladu s výsledky dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES s.r.o.

Zásahy byly projednány s příslušnými orgány životního prostředí.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Dotčené pozemky včetně předmětných stromů jsou majetkem státu s právem hospodaření Povodí Labe, s.p.

Realizací záměru dojde k provedení zásahů, které byly navrženy v dendrologickém posudku firmy SAFE TREES s.r.o.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

Nerealizací této zakázky nebude splněna povinnost vlastníka stromů a může dojít ke vzniku mimořádné události s možným důsledkem ohrožení života, zdraví či způsobení škod na majetku.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

S ohledem na stav a umístění stromů je nezbytné, aby kácení bylo provedeno specializovanou firmou v oboru arboristické a výškové práce.

Zhotovitel má povinnost si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění zakázky je 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021.

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

3411200 provozní středisko Kolín, závod Roudnice nad Labem

Katastrální území: Poděbrady

Místo investice (stavby): Labe, pravý břeh, ř. km 905,1 – 906,4

Název DM: Labe: Zdrž Poděbrady 67,3 – 74,3

Podrobný popis předmětu služby:

V daném úseku bude provedeno ořezání celkem 113 ks stromů podle technologie navržené firmou SAFE TREES s.r.o. (viz. poslední sloupec tabulky č. 1).

Dále bude pokáceno celkem 7 ks stromů podle technologie navržené firmou SAFE TREES s.r.o. (viz. poslední sloupec tabulky č. 2).

Tabulka č. 1

Číslo v ploše	Číslo štítku	Taxon čes.	Obvod kmene	Poznámka	Parcelní číslo	Technologie - popis
51	312501	lípa malolistá	198	Sekundární koruna. Asymetrická koruna.	5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
						Řez bezpečnostní
52	312500	lípa malolistá	132	Infekce kmene. Potlačený jedinec.	5046/1	Řez zdravotní
53	312499	lípa malolistá	295	Sekundární koruna. Asymetrická koruna. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	5046/1	Řez bezpečnostní
						Lokální redukce z důvodu stabilizace
54	312498	lípa malolistá	236	Sekundární koruna. Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
59	312493	lípa malolistá	170	Sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
60	312492	lípa malolistá	245	Sekundární koruna. Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
61	312491	lípa malolistá	242	Sekundární koruna. Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Redukce obvodová
62	312490	lípa malolistá	236	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
63	312489	lípa malolistá	242	Sekundární koruna. Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
64	312488	lípa malolistá	236	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Infekce kmene.		Redukce obvodová
						Řez bezpečnostní
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
65	312487	lípa malolistá	135	Potlačený jedinec. Defektní větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
67	312485	lípa malolistá	239	Sekundární koruna. Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
69	312483	lípa malolistá	261	Sekundární koruna. Infekce kmene. Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Redukce obvodová

70	312482	lípa malolistá	166	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	5046/1	Stabilizace sekundární koruny
71	312481	lípa malolistá	239	Defektní větvení. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
75	312477	lípa velkolistá	166	Infekce větví. Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
76	312476	lípa malolistá	251	Sekundární koruna. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
77	312475	lípa malolistá	217	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Asymetrická koruna.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Redukce obvodová
79	312473	lípa malolistá	192	Sekundární koruna. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
80	312472	lípa malolistá	223	Sekundární koruna. Infekce kmene. Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Redukce obvodová
81	312471	lípa malolistá	179	Infekce větví. Asymetrická koruna. Dynamicky prosychá.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
82	312470	lípa malolistá	185	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
83	312469	lípa malolistá	154	Infekce kosterního větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Redukce obvodová
84	312468	lípa malolistá	204	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.		Řez bezpečnostní
						Redukce obvodová
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
85	312467	lípa malolistá	229	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
						Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
86	312466	lípa malolistá	166	Potlačený jedinec. Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	5046/1	Stabilizace sekundární koruny
88	312464	lípa malolistá	292	Sekundární koruna. Infekce kmene.		Redukce obvodová
						Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
90	312462	lípa malolistá	185	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Redukce obvodová
91	312461	lípa malolistá	264	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
92	312460	lípa malolistá	229	Sekundární koruna. Infekce větví.	5046/1	Stabilizace sekundární koruny
93	312459	lípa malolistá	283	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. Tlaková vidlice v		Redukce obvodová
						Řez bezpečnostní

				koruně. Zavěšená větev v koruně.	5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
94	312458	lípa malolistá	198	Defektní větvení. Infekce kmene. Velké řezné rány. Odlomená část koruny. Infekce větví.		Redukce obvodová
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
95	312457	lípa malolistá	157	Infekce větví. Odlomená část koruny. Asymetrická koruna.	5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
96	312456	lípa malolistá	201	Sekundární koruna. Velké řezné rány.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
98	312454	lípa malolistá	176	Velké řezné rány. Defektní větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
99	312532	lípa malolistá	173	Velké řezné rány. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
						Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
100	312531	lípa malolistá	173	Infekce kmene.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
101	312530	lípa malolistá	179	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Redukce obvodová
						Řez bezpečnostní
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
102	312529	lípa malolistá	166	Infekce větví.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
103	312528	lípa malolistá	220	Defektní větvení.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
104	312527	lípa malolistá	229	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Řez bezpečnostní
105	312526	lípa malolistá	204	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.		Řez bezpečnostní
						Redukce obvodová
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
106	312525	lípa malolistá	217	Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
107	312524	lípa malolistá	157	Zavěšená větev v koruně. Asymetrická koruna.	5046/1	Řez zdravotní
108	312523	lípa malolistá	148	Asymetrická koruna. Infekce kmene.	5046/1	Řez zdravotní
109	312522	lípa malolistá	302	Tlaková vidlice s trhlinou. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v koruně. Infekce větví. Druhou variantou je kácení stromu.		Instalace dynamické vazby v dolní úrovni
						Lokální redukce z důvodu stabilizace
						Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Redukce obvodová
110	312521	lípa malolistá	298	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zavěšená větev v koruně.		Řez bezpečnostní
						Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni

111	312520	lípa malolistá	201	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
112	312519	lípa malolistá	198	Asymetrická koruna.	5046/1	Řez zdravotní
114	312517	lípa malolistá	163	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Asymetrická koruna.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Řez zdravotní
115	312516	lípa malolistá	242	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Řez zdravotní
116	312515	lípa malolistá	182	Zavěšená větev v koruně. Infekce větví.	5046/1	Řez zdravotní
118	312513	lípa malolistá	163	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Řez zdravotní
119	312512	lípa malolistá	198	Infekce kmene. Infekce větví.	5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
120	312511	lípa malolistá	182	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	5046/1	Řez bezpečnostní
123	312508	lípa malolistá	182	Zavěšená větev v koruně.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
125	312506	lípa malolistá	239	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
127	312504	lípa malolistá	182	Infekce kmene. Infekce větví.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
128	312503	lípa malolistá	195	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
129	312502	lípa malolistá	163	Rozlámaná koruna.	5046/1	Řez zdravotní
130	312554	lípa malolistá	273	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
						Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni
131	312553	lípa malolistá	185	Asymetrická koruna. Infekce větví. Infekce kmene.	5046/1	Řez zdravotní
134	312550	lípa malolistá	229	Infekce kmene. Defektní větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
136	312548	lípa malolistá	188	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
140	312544	lípa malolistá	170	Sekundární koruna.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Redukce obvodová
141	312543	lípa malolistá	182	Infekce větví.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
142	312542	lípa malolistá	157	Infekce větví.	5046/1	Řez zdravotní
143	312541	lípa malolistá	179	Infekce větví.	5046/1	Řez zdravotní
145	312539	lípa malolistá	226	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zavěšená větev v koruně.		Redukce obvodová
						Řez bezpečnostní
					5046/1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni

147	312537	lípa malolistá	157	Infekce větví. Asymetrická koruna.	5046/1	Řez zdravotní
149	312535	lípa malolistá	289	Sekundární koruna. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
						Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
150	312534	lípa malolistá	176	Defektní větvení. Infekce kmene.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
153	312557	lípa malolistá	195	Sekundární koruna. Infekce kmene. Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
155	312555	lípa malolistá	195	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně. Infekce větví.		Redukce obvodová
					5046/1	Řez bezpečnostní
157	312567	lípa malolistá	276	Infekce kmene. Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
158	312566	lípa malolistá	148	Potlačený jedinec. Infekce kmene.	5046/1	Řez zdravotní
159	312565	lípa malolistá	280	Defektní větvení. Infekce větví.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
						Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
160	312564	lípa malolistá	198	Asymetrická koruna. Infekce kmene.	5046/1	Řez bezpečnostní
163	312560	lípa malolistá	182	Defektní větvení. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
164	312559	lípa malolistá	229	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					5046/1	Řez bezpečnostní
166	312580	lípa malolistá	364	Infekce kmene. Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					5046/1	Redukce obvodová
168	312578	lípa malolistá	179	Asymetrická koruna. Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.		Řez bezpečnostní
					5046/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
171	312575	lípa malolistá	151	Asymetrická koruna.	4107/1	Řez zdravotní
172	312574	lípa malolistá	302	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	4107/1	Stabilizace sekundární koruny
174	312572	lípa malolistá	163	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	4107/1	Redukce obvodová
176	312570	lípa malolistá	210	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Asymetrická koruna. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
						Instalace dynamické vazby v dolní úrovni
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					4107/1	Redukce obvodová
178	312583	lípa malolistá	223	Asymetrická koruna. Infekce větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					4107/1	Řez bezpečnostní
179	312582	lípa malolistá	182	Infekce kosterního větvení.		Redukce obvodová

				Asymetrická koruna.	4107/1	Řez bezpečnostní
181	312624	lípa malolistá	204	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce větví.		Redukce obvodová
					4107/1	Řez bezpečnostní
182	312623	lípa malolistá	138	Asymetrická koruna.	4107/1	Řez bezpečnostní
183	312622	lípa malolistá	217	Defektní větvení.		Řez bezpečnostní
					4107/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
185	312620	lípa velkolistá	188		4107/1	Řez bezpečnostní
186	312619	lípa velkolistá	182	Asymetrická koruna.	4107/1	Řez bezpečnostní
187	312618	lípa velkolistá	226	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Sekundární koruna.		Přístrojový test stromu
						Redukce obvodová
					4107/1	Řez bezpečnostní
188	312617	lípa velkolistá	182	Infekce kmene.	4107/1	Redukce obvodová
189	312616	lípa malolistá	229	Zavěšená větev v koruně. Tlaková vidlice vyvíjející se.		Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					4107/1	Řez bezpečnostní
190	312615	lípa velkolistá	214	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.		Redukce obvodová
						Lokální redukce z důvodu stabilizace
					4107/1	Řez bezpečnostní
191	312614	lípa velkolistá	245	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.		Řez bezpečnostní
						Redukce obvodová
					4107/1	Přístrojový test stromu
192	312613	lípa velkolistá	214	Sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větví.	4107/1	Stabilizace sekundární koruny
194	312611	lípa malolistá	242	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
						Instalace dynamické vazby v horní úrovni
					4107/1	Řez bezpečnostní
195	312610	lípa velkolistá	129	Potlačený jedinec. Infekce větví.	4107/1	Řez bezpečnostní
196	312609	lípa velkolistá	163	Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	4107/1	Řez bezpečnostní
197	312608	lípa malolistá	245	Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
					4107/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
204	312601	lípa malolistá	204	Poškození báze kmene.	4107/1	Řez zdravotní
205	312600	lípa malolistá	195			Lokální redukce z důvodu stabilizace
					4107/1	Řez bezpečnostní
209	312596	lípa velkolistá	170	Asymetrická koruna. Infekce kmene.	4107/1	Řez bezpečnostní
211	312594	lípa velkolistá	185	Asymetrická koruna.	4107/1	Řez zdravotní
212	312593	lípa velkolistá	210	Defektní větvení. Infekce větví.		Řez bezpečnostní
					4107/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
213	312592	lípa velkolistá	302	Sekundární koruna. Infekce kmene.	4107/1	Stabilizace sekundární koruny
214	312591	lípa velkolistá	188	Infekce kmene.		Řez bezpečnostní
					4107/1	Redukce obvodová

215	312590	lípa velkolistá	236	Defektní větvení. Infekce větví. Infekce kmene.		Lokální redukce z důvodu stabilizace
					4107/1	Řez bezpečnostní
220	312585	lípa malolistá	104	Infekce kmene. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	4107/1	Řez zdravotní
221	312584	lípa malolistá	220	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nakloněný kmen. Poškození kořenů.		Redukce obvodová
					4107/1	Řez bezpečnostní

Tabulka č. 2

Číslo v ploše	Číslo štítku	Taxon čes.	Obvod kmene	Poznámka	Parcelní číslo	Technologie - popis
73	312479	lípa malolistá	110	Infekce kmene. Z větší části odumřelý.	5046/1	Kácení stromů volné
97	312455	lípa malolistá	135	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Z větší části odumřelý.	5046/1	Kácení stromů s přetažením
117	312514	lípa malolistá	229	Z větší části odumřelý.	5046/1	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
144	312540	lípa malolistá	148	Odlomená část koruny. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	5046/1	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
175	312571	lípa malolistá	273	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Odlomená část koruny. Defektní větvení.	4107/1	Kácení stromů volné
180	312561	lípa malolistá	232	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Trhlíny.	4107/1	Kácení stromů volné
216	312589	lípa malolistá	245	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Asymetrická koruna. Trhlíny.	4107/1	Kácení stromů volné

Stromy jsou na kmeni označeny plastovým štítkem s číslem (druhý sloupec tabulky).

Veškerá nevyužitelná dřevní hmota bude seštěpkována, větve vhodné k využití jako palivové dřevo budou ponechány na hromadách pod stromy.

Požadované parametry a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činnostmi zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučení osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

Za škody způsobené na cizím majetku při samotném provádění akce ručí zhotovitel prací.

Zhotovitel vydá prohlášení, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu služby. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Odhad ceny:

Náklady na provedení akce se předpokládají ve výši **1 500 000,- Kč bez DPH**. Cena byla stanovena na základě dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES s.r.o. v prosinci 2017.

Požadavky na předání, převzetí atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo částí pozemků, včetně stromů určených k řezům.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- Dočasné omezení pohybu lidí na stezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech.
- Případné znečištění komunikací bude průběžně odstraňováno.
- Případné dočasné omezení automobilového provozu na silnici či parkovišti v blízkosti bude projednáno s příslušným správním úřadem.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti budov, el. vedení apod..

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Veškeré zařízení pracoviště bude zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vodní hladiny a pozemků ropnými látkami.
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Při provádění prací bude v maximální míře brán ohled na okolní porost. Případné jeho poškození bude odborně ošetřeno.
- Veškerá dřevní hmota, která napadá do vodního toku, bude neprodleně odstraněna.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a tyto předá protokolárně zpět objednateli.

Přílohy:

Situace


Fotodokumentace

Informace o pozemku

Záznam z pochůzky

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	5046/1/2
Obec:	Poděbrady [5376831]
Katastrální území:	Poděbrady [723495]
Číslo LV:	3888
Výměra [m ²]:	135974
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KOLIN,6-2/4
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha

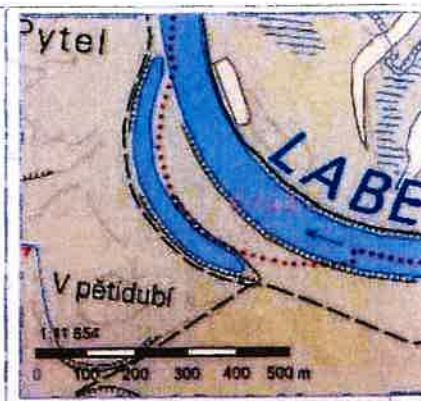

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodářit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsan cenový údaj
--

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.01.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#)

Verze aplikace: 5.5.9 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4107/1-2
Obec:	Poděbrady [537683]
Katastrální území:	Poděbrady [723495]
Číslo LV:	3888
Výměra [m ²]:	68083
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KOLIN,7-1/41
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

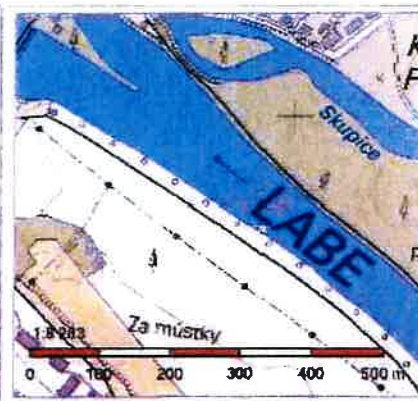

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
--

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.01.2020 12:00:00.

© 2004 - 2020 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#)

Verze aplikace: 5.5.9 build 0

