


POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Čelákovice, PB ř.km 876,850-877,950, LB ř. km 871,280-871,950, ošetření břehového porostu.

Číslo akce: 733210122

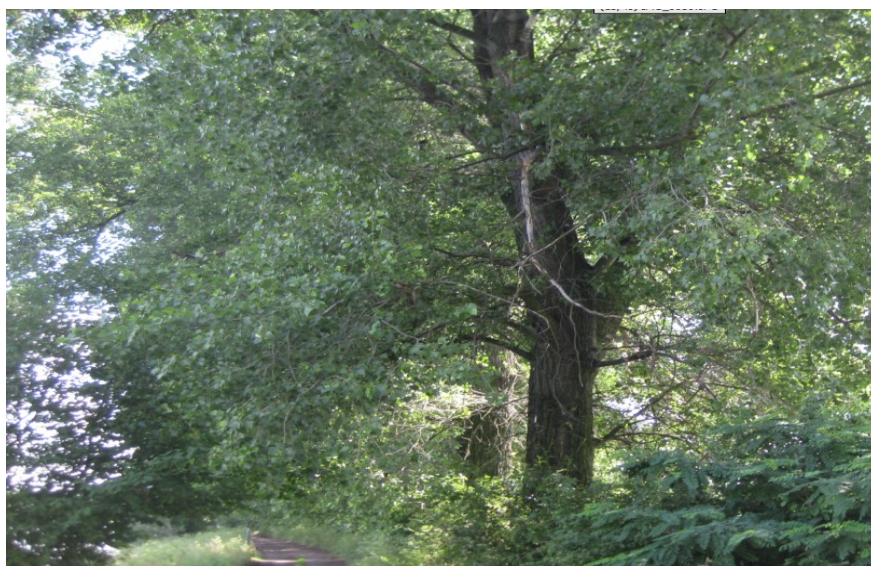

Zpracoval:		
Předložil:		
Schválil:		
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny.

Úsek č. 1 zdrž Čelákovice, PB, ř.km 876,85-877,95

Na pravém břehu Labe v úseku dlouhém cca 1100m, bylo zpracováno posouzení břehového a doprovodného porostu firmou SAFE TREES, s.r.o., panem Ing.Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D.. V rámci tohoto posudku byla stanovena opatření dle naléhavosti do čtyř skupin (0- akutní zásah, 1- naléhavý zásah, 2 – střední naléhavost, 3 – malá naléhavost).

Na základě tohoto posouzení bude provedena údržba porostů spočívající v provedení odborných řezů u 28 kusů stromů skupiny naléhavosti 1 a 3.

Realizací daného záměru budou splněny povinnosti vlastníka pozemků, na kterých se dřeviny nachází, z hlediska provozní bezpečnosti dřevin.

Úsek č.2 zdrž Brandýs, LB, ř.km 871,280-871,950

Na levém břehu Labe v úseku dlouhém cca 670m, bylo zpracováno posouzení břehového a doprovodného porostu firmou SAFE TREES, s.r.o., panem Ing.Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D.. V rámci tohoto posudku byla stanovena opatření dle naléhavosti do čtyř skupin (0- akutní zásah, 1- naléhavý zásah, 2 – střední naléhavost, 3 – malá naléhavost).

Na základě tohoto posouzení bude provedena údržba porostů spočívající v provedení odborných řezů u 17 kusů stromů skupiny naléhavosti 1 a 3.

Realizací daného záměru budou splněny povinnosti vlastníka pozemků, na kterých se dřeviny nachází, z hlediska provozní bezpečnosti dřevin

2. Popis předmětu veřejné zakázky služby.

Předmětem zakázky služby je odborné ošetření 46 kusů jedinců stromů 61 odbornými řezy pro zachování jejich stability a provozní bezpečnosti.

Zásah	Počet
Řez sesazovací	24
Řez bezpečnostní	29
Lokální redukce	3
Úprava průjezdného profilu	5

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Dotčené pozemky včetně předmětných stromů jsou v majetku státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Realizací daného záměru se sníží riziko škod na zdraví a majetku osob pohybujících se v dané lokalitě (rybářské a rekreační aktivity).

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky.

Neprovedením zásahu je ohrožena bezpečnost osob a vznik škod na majetku jak soukromém, tak Povodí Labe, státní podnik. Následné finanční náklady na kompenzaci vzniklých škod způsobených pádem stromů nebo jejich částí.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Je nezbytné, aby zásahy byly provedeny specializovanou firmou dle Arboristického standardu : SPPK A02 002:2015 Řez stromů I. Revize 2015.

Doporučenou klasifikací pro osoby provádějící řez stromů ve výškách je splnění některé z následujících certifikačních zkoušek:

- Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)
- ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)
- ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)
- European Treeworker (Certifikovaný program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.)

Zhotovitel řezů má povinnost si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je 1.12.2021. do 20.12.2021.

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

3411316 říční trať, středisko Kostomlaty nad Labem, závod Roudnice nad Labem

Úsek č.1

Katastrální území: Lysá nad Labem
Místo akce: Labe, pravý břeh, ř.km 876,850-877,950
Název DM: Labe: zdrž Čelákovice, HIM 9051002576
Identifikátor ISYPO: 400042158

Podrobný popis předmětu služby:

Jedná se o údržbu doprovodného porostu na pravém břehu VT Labe v různém stupni degradace. Dle znaleckého posudku byly dřeviny znalecky posouzeny a rozděleny dle naléhavosti do 4 tříd (0-3). Dle technologie v posudku bude na 15 kusech proveden bezpečnostní řez, u 2 kusů dřevin bude sesazovací řez, na 1 dřevině bude provedena úprava podjezdného profilu. Dále bude provedena kombinace řezu bezpečnostního a řezu sesazovacího na 4 dřevinách, kombinace řezu bezpečnostního a lokální redukce bude provedena u 3 dřevin, kombinace řezu bezpečnostního a úpravy podjezdného profilu bude provedena na 4 kusech dřevin. Dřeviny jsou označeny plastovými štítky s čísly viz. příloha. Vzniklá dřevní hmota bude likvidována na místě dle příslušných zákonů a místních vyhlášek – štěpkováním, nebo odvezena na skládku. Dotčené pozemky budou uvedeny do dohodnutého stavu a odsouhlaseny vlastníkem. Akce bude provedena v období mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva.

Úsek č.2

Katastrální území: Čelákovice
Místo akce: Labe, levý břeh, ř.km 871,280-871,950
Název DM: LABE, ZDRŽ BRANDÝS 27,87-34,93, HIM 9051002575
Identifikátor ISYPO: 400117201

Podrobný popis předmětu služby:

Jedná se o údržbu doprovodného porostu na levém břehu VT Labe v různém stupni degradace. Dle znaleckého posudku byly dřeviny znalecky posouzeny a rozděleny dle naléhavosti do 4 tříd (0-3). Dle technologie v posudku bude na 8 kusech dřevin (dvojkmen) proveden sesazovací řez o 30%, na 7 dřevinách bude proveden sesazovací řez dle potřeby do 30%. Dále bude provedena kombinace řezu bezpečnostního a řezu sesazovacího na 3 dřevinách. Dřeviny jsou označeny plastovými štítky s čísly viz. příloha. Vzniklá dřevní hmota bude likvidována na místě dle příslušných zákonů a místních vyhlášek – štěpkováním, nebo odvezena na skládku. Dotčené pozemky budou uvedeny do dohodnutého stavu a odsouhlaseny vlastníkem. Akce bude provedena v období mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva.

Požadované parametry a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činnostem zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučení osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

Za škody způsobené na cizím majetku při samotném provádění akce ručí zhotovitel prací. Zhotovitel vydá prohlášení, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu služby. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Odhad ceny:

Náklady na provedení akce se předpokládají ve výši **480 000,- Kč bez DPH**. Cena byla stanovena na základě skutečných cen prací v regionu obdobného nebo stejného charakteru během předcházejících 12 ti měsíců.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo částí pozemků, včetně stromů určených k ošetření ořezem.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- Dočasné omezení pohybu lidí na stezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech.
- Případné znečištění komunikací bude průběžně odstraňováno.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti budov, el. vedení apod..

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Veškeré zařízení pracoviště bude zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vodní hladiny a pozemků ropnými látkami.
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Při provádění prací bude v maximální míře brán ohled na okolní porost. Případné jeho poškození bude odborně ošetřeno.
- Veškerá dřevní hmota, která napadá do vodního toku, bude neprodleně odstraněna.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a tyto předá protokolárně zpět objednateli.

Přílohy:

Situace

Informace o pozemku

Posudek

Situace

Úsek č.1 – k.ú.Lysá nad Labem







Úsek č.2 k.ú. Čelákovice



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3685/4
Obec:	Lysé nad Labem [537454]
Katastrální území:	Lysé nad Labem [689505]
Číslo LV:	732
Výměra [m ²]:	10863
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880.V.S.VII-14-14
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.10.2021 11:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1107/17 ^ú
Obec:	Lysá nad Labem [537454] ^ú
Katastrální území:	Lysá nad Labem [689505]
Číslo LV:	732
Výměra [m ²]:	4029
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880.V.S.VII-14-14
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

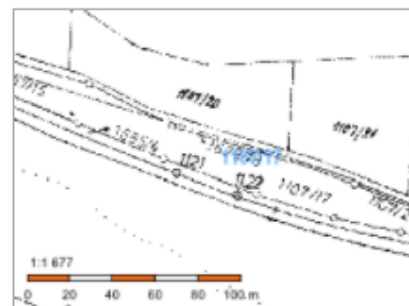

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk](#)^ú


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.10.2021 11:00.



Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	LV	Kat. území	Můj katastr
---------	--------	----------	--------------	--------	------	----	------------	-------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1107/15
Obec:	Lysá nad Labem [537454]
Katastrální území:	Lysá nad Labem [689505]
Číslo LV:	732
Výměra [m ²]:	831
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	GUST2880.V.S.VII-14-14
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

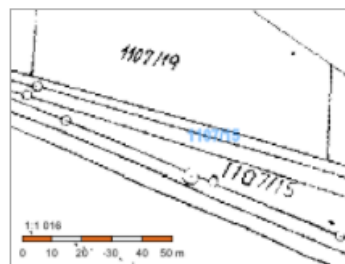

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.10.2021 11:00.

Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	LV	Kat. území	Můj katastr
---------	--------	----------	--------------	--------	------	----	------------	-------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3216
Obec:	Čelákovice [538132]
Katastrální území:	Čelákovice [619159]
Číslo LV:	3208
Výměra [m ²]:	5545
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	neplošná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

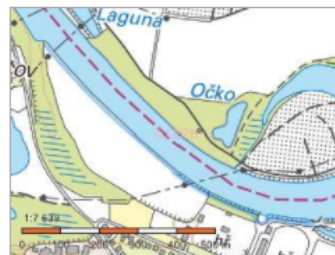

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Vltava Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy


Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 07.09.2021 13:00.

Nahlížení do KN

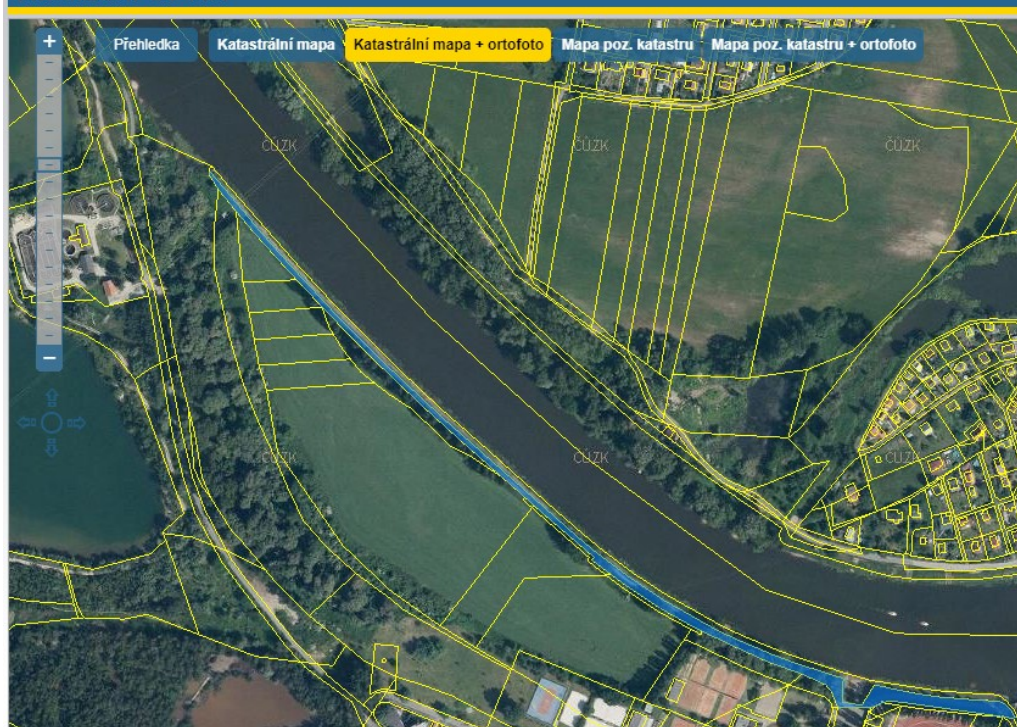

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1548/8 ^{úř}
Obec:	Čelákovice [538132] ^{úř}
Katastrální území:	Čelákovice [619159]
Číslo LV:	3208
Výměra [m ²]:	1933
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	orná půda

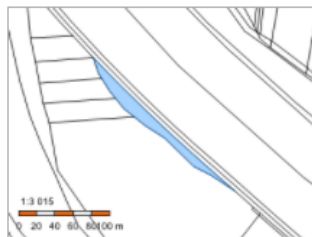

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
25600 ^{úř}	1933

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ](#)^{úř}

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.10.2021 07:00.



Posudek

Plocha Labe F. km 859,000 - 888,300 (středisko Kostomlaty n. L.) / 64

Číslo	RTD	Taxon	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzologické stádi	perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Nahatost	Poznámka k ošetření
-------	-----	-------	--------------	-------	---------------------	---------------	-------------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------------------	-------------	-----------	----------	---------------------

Úsek č.1

606	314753	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	132,0	38,0	2,0	8,0	5	b	1	2	2	Infekce báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Řez sesazovací	5	3	20 procent.
													Řez bezpečnostní	5	3		
607	314752	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	122,0	28,0	2,0	8,0	5	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Silné suché větve v koruně. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	20 procent.
													Řez sesazovací	5	3		
608	314751	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	126,0	35,0	2,0	8,0	5	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	Řez sesazovací	5	3	20 procent.

613	314746	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	87,0	32,0	8,0	12,0	5	a	1	2	2	Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně. Odlomená část koruny. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
614	314745	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	109,0	26,0	8,0	18,0	5	b	2	2	2	Odlomená část koruny. Infekce větví. Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
615	314744	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	62,0 42,0	16,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Odlomená část koruny. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
													Řez bezpečnostní	5	3		

619	314740	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	82,0	18,0	3,0	15,0	4	a	1	1	2	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
													Řez bezpečnostní	10	3		
620	314739	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	136,0	26,0	3,0	20,0	5	b	2	3	3	Silné suché větve v koruně nad stezkou. Odlomená část koruny. Infekce větví. Výtěové otvory od plátů.	Řez bezpečnostní	5	1	
621	314738	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	88,0	23,0	6,0	16,0	4	b	2	3	3	Odlomená část koruny. Infekce větví. Zavěšené silné větve v koruně nad stezkou.	Řez bezpečnostní	5	1	
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
622	314737	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	95,0	36,0	8,0	16,0	4	a	1	2	2	Odlomená část koruny. Infekce větví. Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Řez bezpečnostní	5	2		

625	314734	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	67,0	20,0	5,0	13,0	4	a	1	1	2	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	
626	314733	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	101,0	35,0	5,0	17,0	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně. Odlomená část koruny. Infekce větví. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
637	314722	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	85,0	32,0	5,0	18,0	4	a	1	1	2	Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	

638	314721	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	43,0	20,0	4,0	7,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.				
639	314720	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	73,0	28,0	10,0	15,0	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	2	
640	314719	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	93,0	32,0	8,0	18,0	4	a	1	1	2	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
641	314718	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	44,0	14,0	3,0	7,0	4	b	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	3	

644	314715	Fraxinus pennsylvanica	jasan pensylvánský	68,0	17,0	4,0	14,0	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně. Velké řezné rány. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
651	314708	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	111,0	38,0	2,0	7,0	5	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
													Řez sesazovací		5	2	30 procent.
652	314707	Salix sp.	vrba	49,0	14,0	3,0	9,0	4	a	2	1	2	Infekce kmene.				
653	314706	Fraxinus pennsylvanica	jasan pensylvánský	54,0	20,0	4,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
													Úprava průjezdného či průchozího profilu			2	

655	314704	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	54,0	17,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	3	
-----	--------	-------------------------------	--------------------	------	------	-----	------	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	--

659	314700	Populus nigra 'Italica'	topol černý 'Italica'	86,0	38,0	2,0	7,0	5	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Řez sesazovací	5	2	30 procent.

666	314693	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	89,0	22,0	4,0	16,0	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. Poškození kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
667	314692	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	136,0	30,0	4,0	18,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	
672	314687	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	64,0	18,0	3,0	11,0	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	
673	314686	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	84,0	26,0	3,0	13,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
679	314680	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	78,0	16,0	5,0	15,0	4	a	2	1	2	Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	2	

Úsek č.2

753	312800	<i>Salix sp.</i>	vrba	46,0 35,0	15,0	5,0	15,0	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Tlaková vidlice od báze.	Řez sesazovací	5	2	30 procent. Alternativně kácet.
761	314410	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	112,0	27,0	2,0	14,0	5	b	2	2	2	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
762	314409	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	96,0	35,0	2,0	5,0	5	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
763	314408	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	73,0	28,0	2,0	4,0	5	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez sesazovací	5	3	
764	314407	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	69,0	28,0	2,0	4,0	5	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	2	
766	314416	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	68,0	28,0	2,0	5,0	5	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kmene.	Řez sesazovací	5	2	
767	314415	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	69,0	30,0	2,0	5,0	5	b	2	2	2	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	3	
769	314413	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	110,0	40,0	5,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez sesazovací	5	3	
770	314412	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	121,0	40,0	3,0	7,0	5	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
														Řez sesazovací	5	3	
772	314424	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	122,0	39,0	2,0	7,0	5	b	1	2	2	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně. Novotvar na kmeni.	Řez sesazovací	5	3	

776	314420	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	87,0	39,0	5,0	6,0	5	b	1	2	2	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
777	314419	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	83,0	39,0	5,0	5,0	5	a	1	1	2		Řez sesazovací	5	3	30 procent.
778	314418	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	96,0	38,0	6,0	6,0	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
781	314430	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	87,0	32,0	4,0	6,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Bakteriální výtok.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.
784	314427	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	125,0	40,0	2,0	6,0	5	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
785	314426	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	115,0	34,0	2,0	6,0	5	b	1	2	2	Poškození báze kmene ohněm.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
787	314434	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	121,0	38,0	3,0	7,0	5	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez sesazovací	5	2	