

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

Halda, k. ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou,
údržba břehového porostu ř. km 0,000 - 4,680,
. aktualizace č. 1



Zpracoval:	Ing. Michaela Janovská technická skupina dne: 6.1.2026	
Schválil:	Ing. Petr Michalovíh ředitel závodu dne: 9.1.2026	
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: 9.1.2026 číslo zápisu: 1/2026	Tajemník Dokumentační komise 

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Záměr akce mimo jiné obsahuje:

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Halda, k.ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou, údržba břehového porostu ř. km 0,000 - 4,680
místo, případně ř. km, k. ú.	Halda ř. km 0,000 - 4,680
inventární číslo DM	-
identifikátor ISYPO	-

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- ***Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).***

Důvodem aktualizace záměru na realizaci služby, je zpřesnění rozsahu údržby břehového porostu, a to vzhledem k tomu, že část prací již byla provedena pracovníky Povodí Labe, státního podniku.

Údržba břehového porostu v k. ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou na vodním toku Halda v ř. km 0,000 - 4,680, proběhne v souladu s posudkem břehového porostu podél významného vodního toku Halda ř. km 0,000 – 4,680 k. ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou zpracovaný Mgr. Darinou Šitinovou v červnu 2025.

- ***Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).***

V rámci zásahu dojde k probírce a odstranění vybraných dřevin z břehových porostů, které byly zpracovaným dendrologickým posudkem navrženy k odstranění. **Ke kácení je nyní navrženo 27 ks stromů** (40 ks již bylo odstraněno), jedná se o stromy suché, nemocné, často se souběhem více závažných defektů a provozně nebezpečné. **U 12 ks dřevin je pak navrženo odborné arboristické ošetření** (2 ks z původního počtu 14 ks, byly odstraněny) a to z důvodu zajištění aktuální provozní bezpečnosti a stabilizace dřevin na lokalitě.

Veškerá dřevní hmota cca 26,5 m³ bude převezena na deponii objednatele. Pro deponii dřevní hmoty bude využita plocha u areálu jezu Počaply na pravém břehu řeky Loučné (viz příloha P6).

- ***Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.***

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku, které vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.

- ***Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.***

V případě neprovedení zásahu je ohrožena bezpečnost procházejících osob, dále hrozí pád stromu do vodního toku, přičemž vzniklá překážka může způsobit nežádoucí vzdušní hladiny, vyběžení mimo koryto, ohrožení přilehlých pozemků a s tím spojené škody na majetku třetích osob.

- ***Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).***

Z kapacitních a odborných důvodů není možné realizovat akci vlastními silami.

- ***Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.***

V průběhu roku 2026. Kácení musí být provedeno v termínu 15. 3. – 15. 4 nebo 15. 8. – 30. 11. běžného roku (mimo hnízdní dobu).

- **Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)**

Neřeší se - nejedná se o liniový majetek či úpravu toku.

- c) **kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE)**

Předpokládaná cena za provedení prací byla stanovena s využitím interního ceníku výkonů a služeb pro rok 2025 ze dne 1. 1. 2025 a s přihlédnutím k složitým prostorovým podmínkám činí cca **285 tis. Kč**.

- d) **požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,**

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

- e) **územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Před zahájením prací je potřeba vlastníky všech dotčených pozemků, hlavně nutných k přístupu k vodnímu toku, oslovit, a pozemky po dokončení prací navrátit do původního stavu.

Dále je třeba počítat se ztíženým úklidem dřevní hmoty. **Doporučujeme prohlídku místa plnění!**

- f) **údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),**

Lokalita se nenachází v žádném z výše uvedených druhů přírodně chráněných území. Významný vodní tok Halda je evidován jako kulturní památka. Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele byl projednán zásah do VKP, viz příloha č. 7.

- g) **v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,**

Zamýšlená akce není v rozporu se závazným plánem dílčích povodí.

h) majetkoprávní vztahy:

seznam pozemků pod posuzovaným územím, které je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik

Parcelní číslo:	Katastrální území	Druh pozemku:	vlastník:
2776/1	Pardubice	vodní plocha	ČR, s právem hospodařit s tímto majetkem pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
2779/1	Pardubice	vodní plocha	ČR, s právem hospodařit s tímto majetkem pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
2779/2	Pardubice	vodní plocha	ČR, s právem hospodařit s tímto majetkem pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
450/1	Počaply nad Loučnou	vodní plocha	ČR, s právem hospodařit s tímto majetkem pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Informace o pozemcích tvoří přílohu č. 5 tohoto záměru.

i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

-

j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Realizace této akce si nevyžádá nutnost zajištění mimořádné manipulace.

k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude hrazená z prostředků dotačních titulů.

l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Akce nebude rozdělena na jednotlivé SO.

m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

U této akce se nepředpokládá hrazení z prostředků dotačních titulů.

Záměr na realizaci služby

Halda, k.ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou, údržba břehového porostu ř. km 0,000 - 4,680, aktualizace

Přílohy:

P1 - přehledná situace

P2 - katastrální mapa

P3 - soupis prací

P4 - dendrologický posudek

P5 - informace o pozemcích


P6 - umístění deponie dřevní hmoty

P7 - stanoviska dotčených orgánů státní správy - VKP




P1 - PŘEHLEDNÁ SITUACE
1 : 10 000


KATASTRÁLNÍ MAPA - I
1 : 2 000

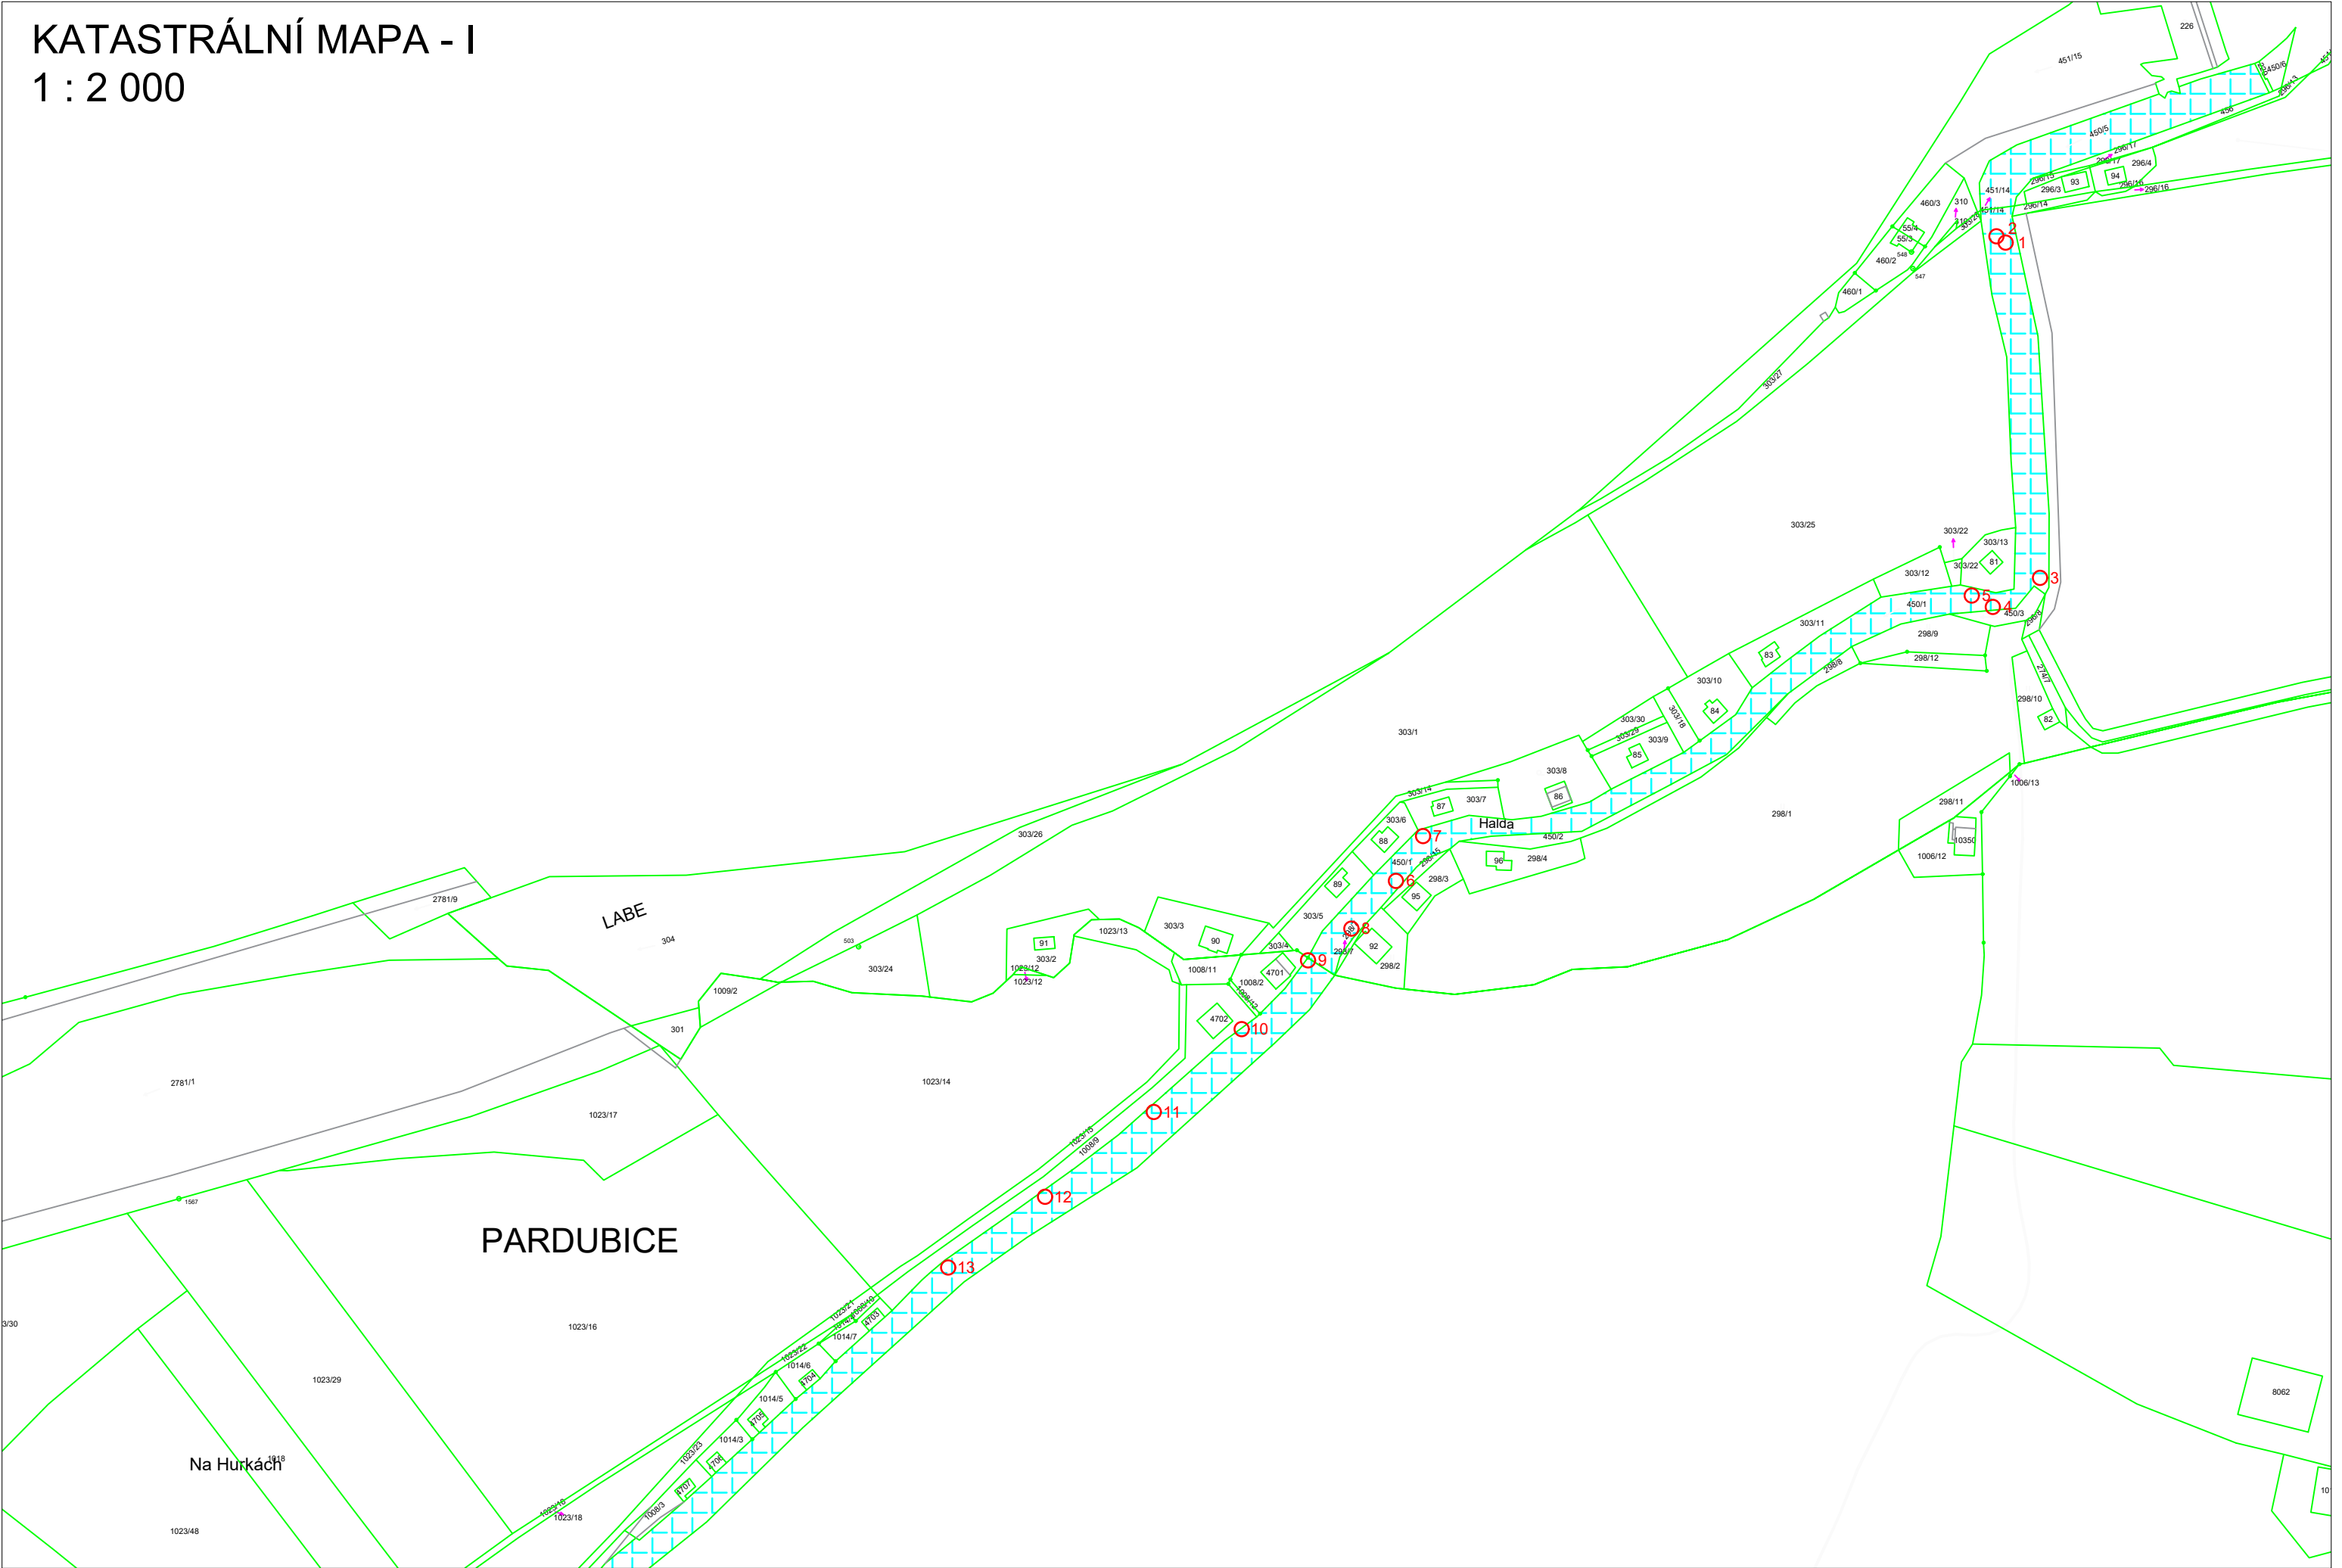

KATASTRÁLNÍ MAPA - II
1 : 2 000

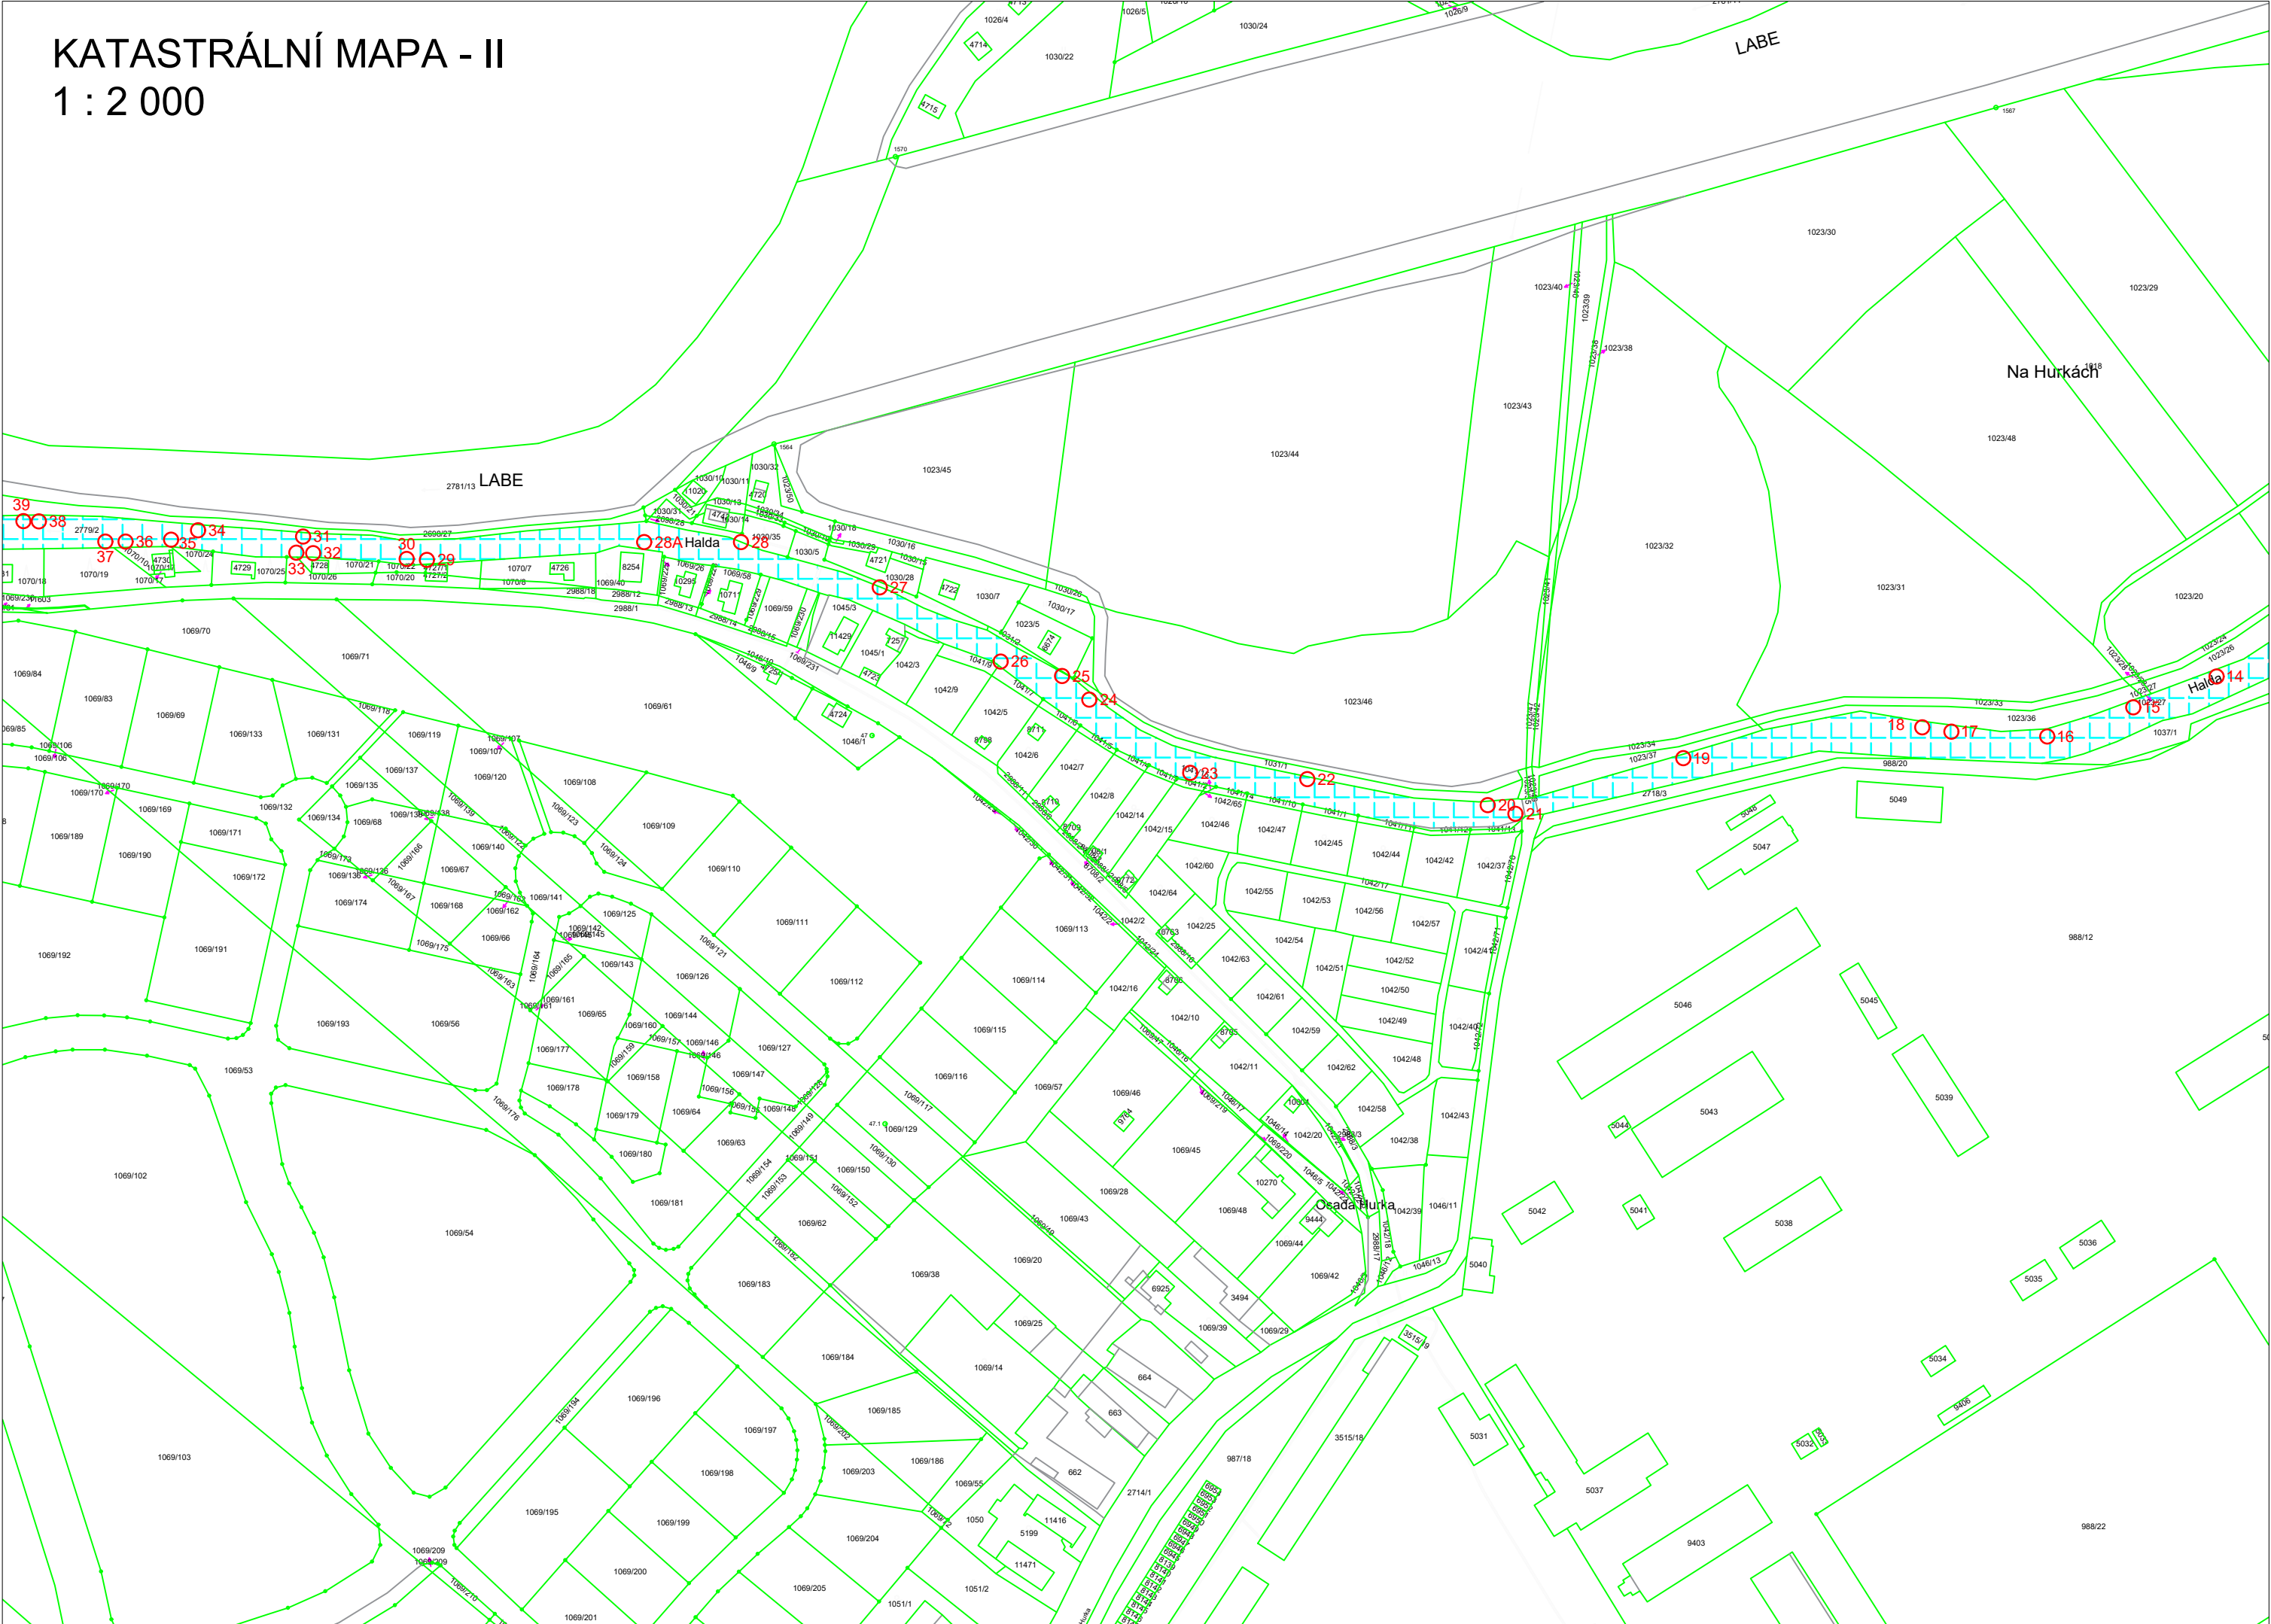


KATASTRÁLNÍ MAPA - III
1 : 2 000

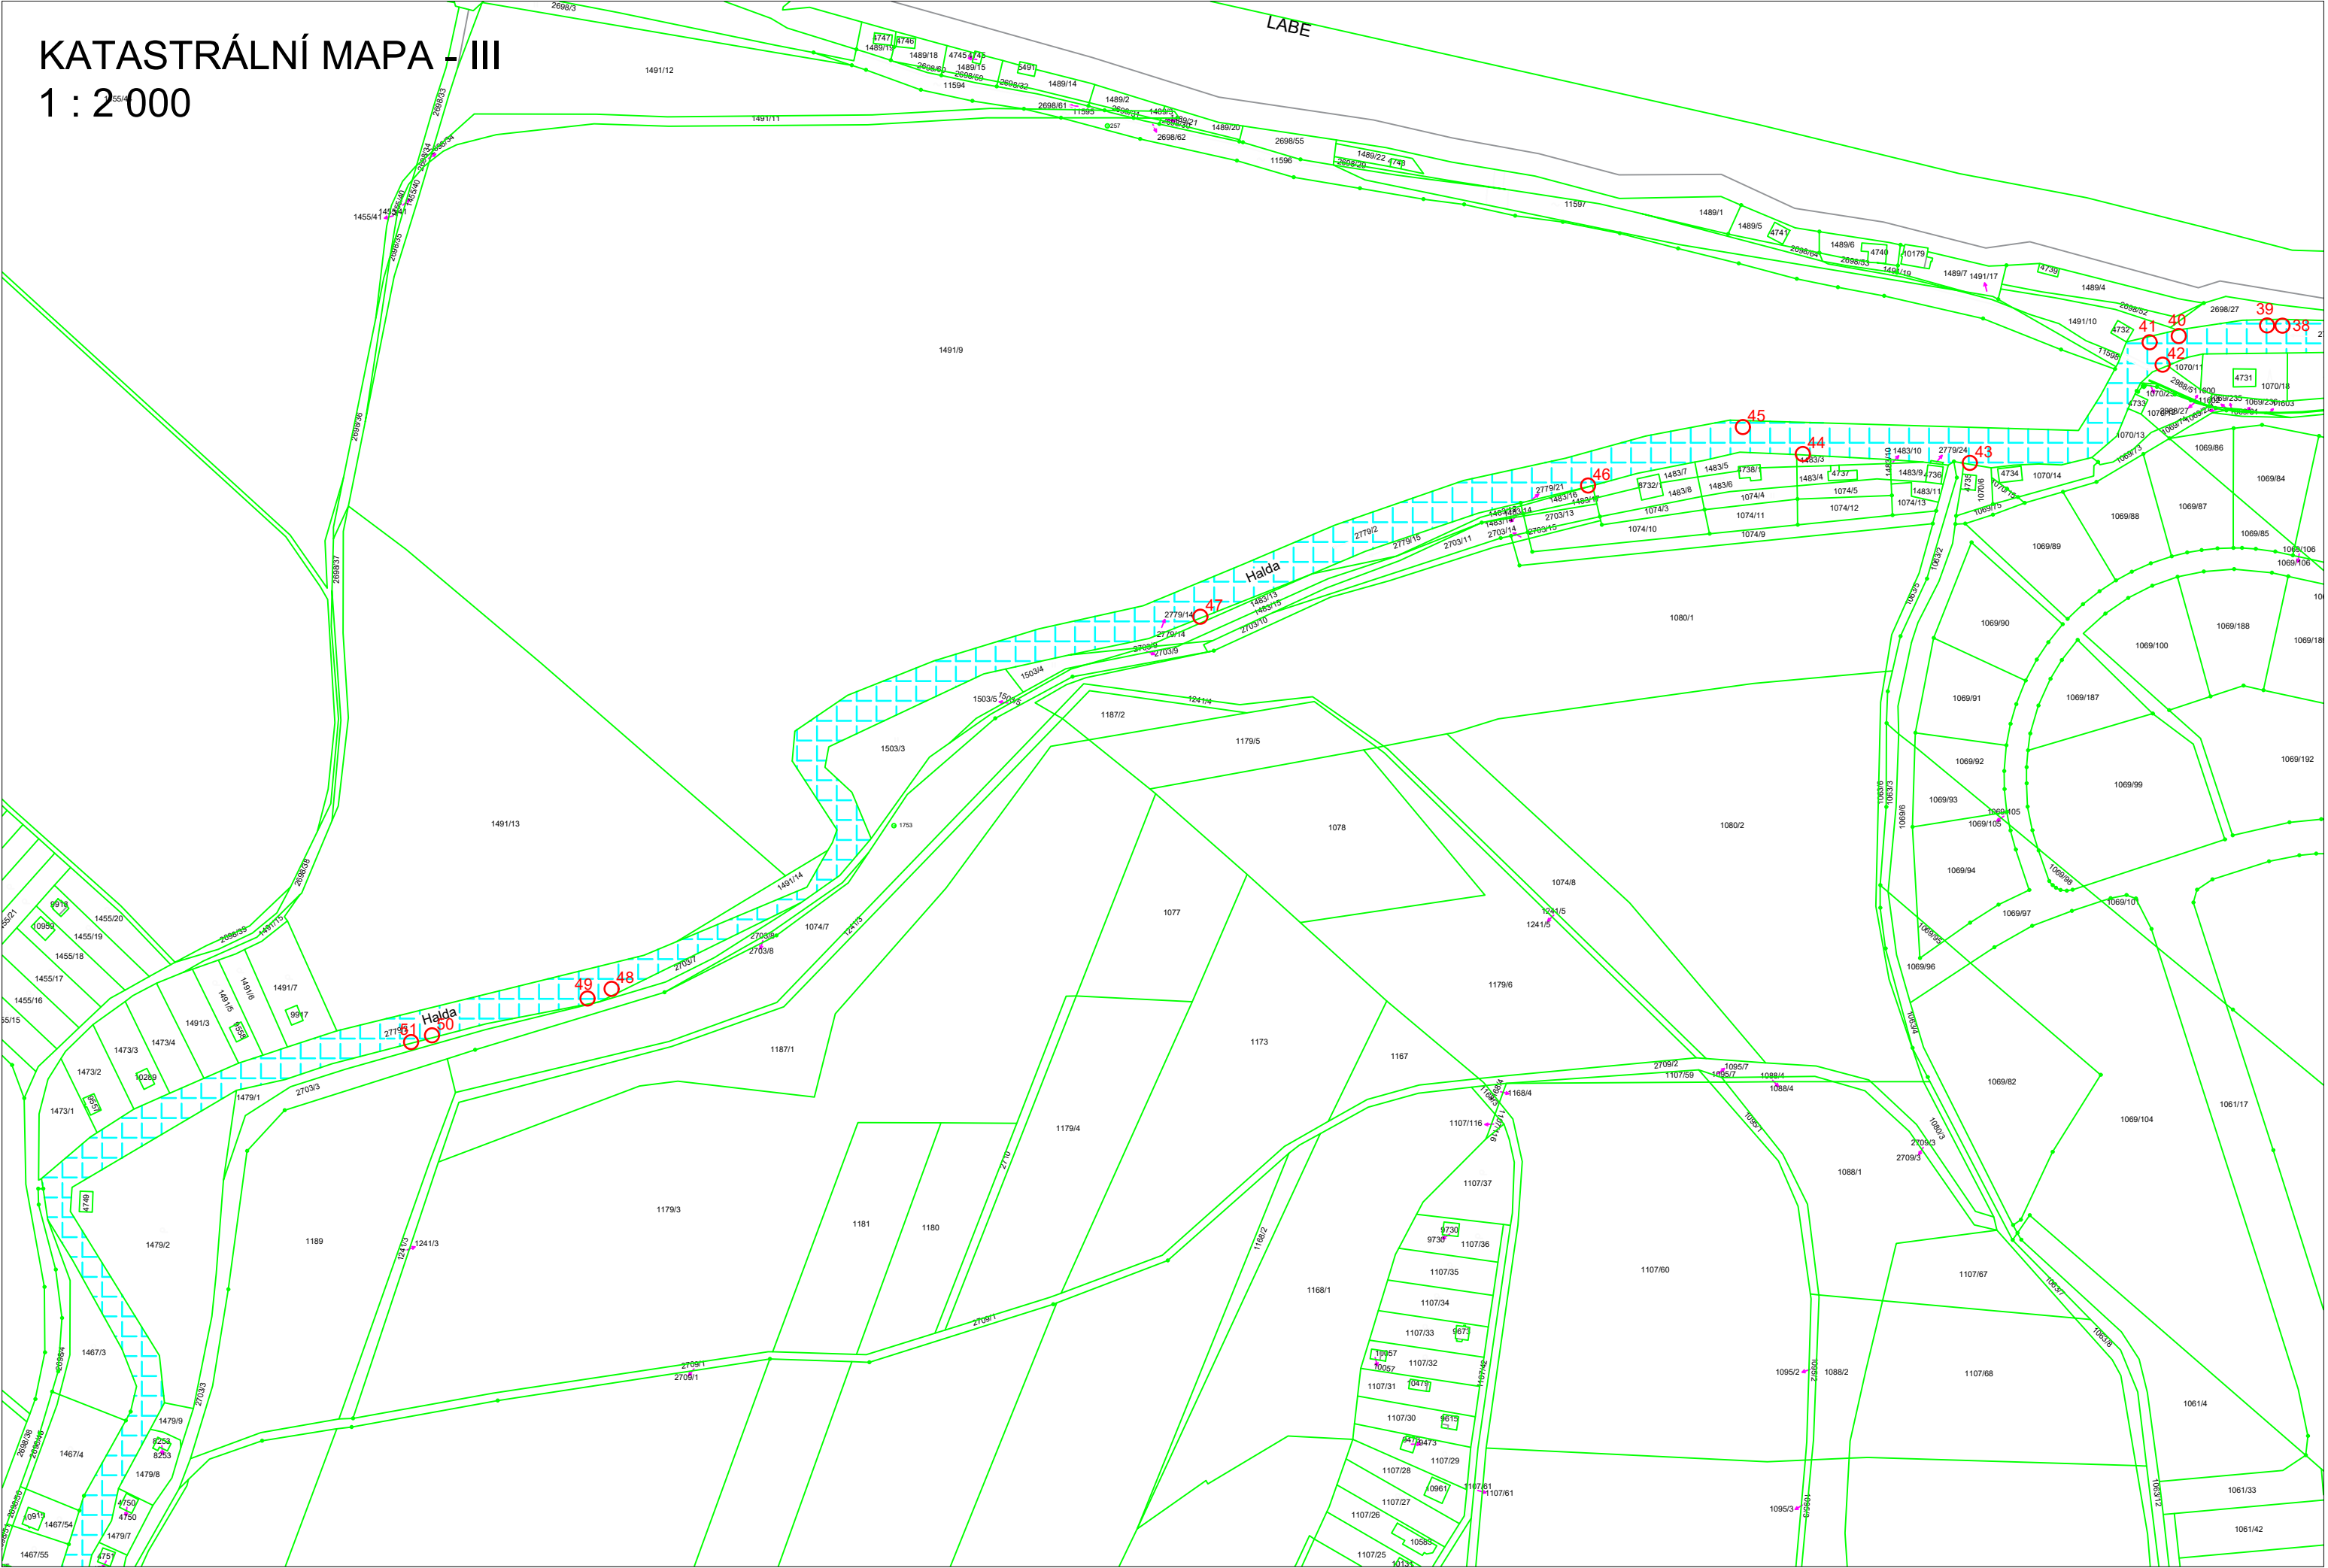

KATASTRÁLNÍ MAPA - IV
1 : 2 000

The map displays a complex network of land parcels, each identified by a unique number. A prominent blue-shaded area on the right side of the map indicates a specific zone of interest. The map is overlaid with a grid of parcel boundaries and includes various labels for streets and landmarks. Key features include:

- Parcel Numbers:** Numerous numerical identifiers for individual land parcels, such as 1426/1, 1455/11, 1443, 1441, 1455/9, 1464/4, 5169/13, 1462, 1467/30, 1467/31, 1467/32, 1467/33, 1467/34, 1467/35, 1467/36, 1467/37, 1467/38, 1467/39, 1467/40, 1467/41, 1467/42, 1467/43, 1467/44, 1467/45, 1467/46, 1467/47, 1467/48, 1467/49, 1467/50, 1467/51, 1467/52, 1467/53, 1467/54, 1467/55, 1467/56, 1467/57, 1467/58, 1467/59, 1467/60, 1467/61, 1467/62, 1467/63, 1467/64, 1467/65, 1467/66, 1467/67, 1467/68, 1467/69, 1467/70, 1467/71, 1467/72, 1467/73, 1467/74, 1467/75, 1467/76, 1467/77, 1467/78, 1467/79, 1467/80, 1467/81, 1467/82, 1467/83, 1467/84, 1467/85, 1467/86, 1467/87, 1467/88, 1467/89, 1467/90, 1467/91, 1467/92, 1467/93, 1467/94, 1467/95, 1467/96, 1467/97, 1467/98, 1467/99, 1467/100, 1467/101, 1467/102, 1467/103, 1467/104, 1467/105, 1467/106, 1467/107, 1467/108, 1467/109, 1467/110, 1467/111, 1467/112, 1467/113, 1467/114, 1467/115, 1467/116, 1467/117, 1467/118, 1467/119, 1467/120, 1467/121, 1467/122, 1467/123, 1467/124, 1467/125, 1467/126, 1467/127, 1467/128, 1467/129, 1467/130, 1467/131, 1467/132, 1467/133, 1467/134, 1467/135, 1467/136, 1467/137, 1467/138, 1467/139, 1467/140, 1467/141, 1467/142, 1467/143, 1467/144, 1467/145, 1467/146, 1467/147, 1467/148, 1467/149, 1467/150, 1467/151, 1467/152, 1467/153, 1467/154, 1467/155, 1467/156, 1467/157, 1467/158, 1467/159, 1467/160, 1467/161, 1467/162, 1467/163, 1467/164, 1467/165, 1467/166, 1467/167, 1467/168, 1467/169, 1467/170, 1467/171, 1467/172, 1467/173, 1467/174, 1467/175, 1467/176, 1467/177, 1467/178, 1467/179, 1467/180, 1467/181, 1467/182, 1467/183, 1467/184, 1467/185, 1467/186, 1467/187, 1467/188, 1467/189, 1467/190, 1467/191, 1467/192, 1467/193, 1467/194, 1467/195, 1467/196, 1467/197, 1467/198, 1467/199, 1467/200, 1467/201, 1467/202, 1467/203, 1467/204, 1467/205, 1467/206, 1467/207, 1467/208, 1467/209, 1467/210, 1467/211, 1467/212, 1467/213, 1467/214, 1467/215, 1467/216, 1467/217, 1467/218, 1467/219, 1467/220, 1467/221, 1467/222, 1467/223, 1467/224, 1467/225, 1467/226, 1467/227, 1467/228, 1467/229, 1467/230, 1467/231, 1467/232, 1467/233, 1467/234, 1467/235, 1467/236, 1467/237, 1467/238, 1467/239, 1467/240, 1467/241, 1467/242, 1467/243, 1467/244, 1467/245, 1467/246, 1467/247, 1467/248, 1467/249, 1467/250, 1467/251, 1467/252, 1467/253, 1467/254, 1467/255, 1467/256, 1467/257, 1467/258, 1467/259, 1467/260, 1467/261, 1467/262, 1467/263, 1467/264, 1467/265, 1467/266, 1467/267, 1467/268, 1467/269, 1467/270, 1467/271, 1467/272, 1467/273, 1467/274, 1467/275, 1467/276, 1467/277, 1467/278, 1467/279, 1467/280, 1467/281, 1467/282, 1467/283, 1467/284, 1467/285, 1467/286, 1467/287, 1467/288, 1467/289, 1467/290, 1467/291, 1467/292, 1467/293, 1467/294, 1467/295, 1467/296, 1467/297, 1467/298, 1467/299, 1467/300, 1467/301, 1467/302, 1467/303, 1467/304, 1467/305, 1467/306, 1467/307, 1467/308, 1467/309, 1467/310, 1467/311, 1467/312, 1467/313, 1467/314, 1467/315, 1467/316, 1467/317, 1467/318, 1467/319, 1467/320, 1467/321, 1467/322, 1467/323, 1467/324, 1467/325, 1467/326, 1467/327, 1467/328, 1467/329, 1467/330, 1467/331, 1467/332, 1467/333, 1467/334, 1467/335, 1467/336, 1467/337, 1467/338, 1467/339, 1467/340, 1467/341, 1467/342, 1467/343, 1467/344, 1467/345, 1467/346, 1467/347, 1467/348, 1467/349, 1467/350, 1467/351, 1467/352, 1467/353, 1467/354, 1467/355, 1467/356, 1467/357, 1467/358, 1467/359, 1467/360, 1467/361, 1467/362, 1467/363, 1467/364, 1467/365, 1467/366, 1467/367, 1467/368, 1467/369, 1467/370, 1467/371, 1467/372, 1467/373, 1467/374, 1467/375, 1467/376, 1467/377, 1467/378, 1467/379, 1467/380, 1467/381, 1467/382, 1467/383, 1467/384, 1467/385, 1467/386, 1467/387, 1467/388, 1467/389, 1467/390, 1467/391, 1467/392, 1467/393, 1467/394, 1467/395, 1467/396, 1467/397, 1467/398, 1467/399, 1467/400, 1467/401, 1467/402, 1467/403, 1467/404, 1467/405, 1467/406, 1467/407, 1467/408, 1467/409, 1467/410, 1467/411, 1467/412, 1467/413, 1467/414, 1467/415, 1467/416, 1467/417, 1467/418, 1467/41

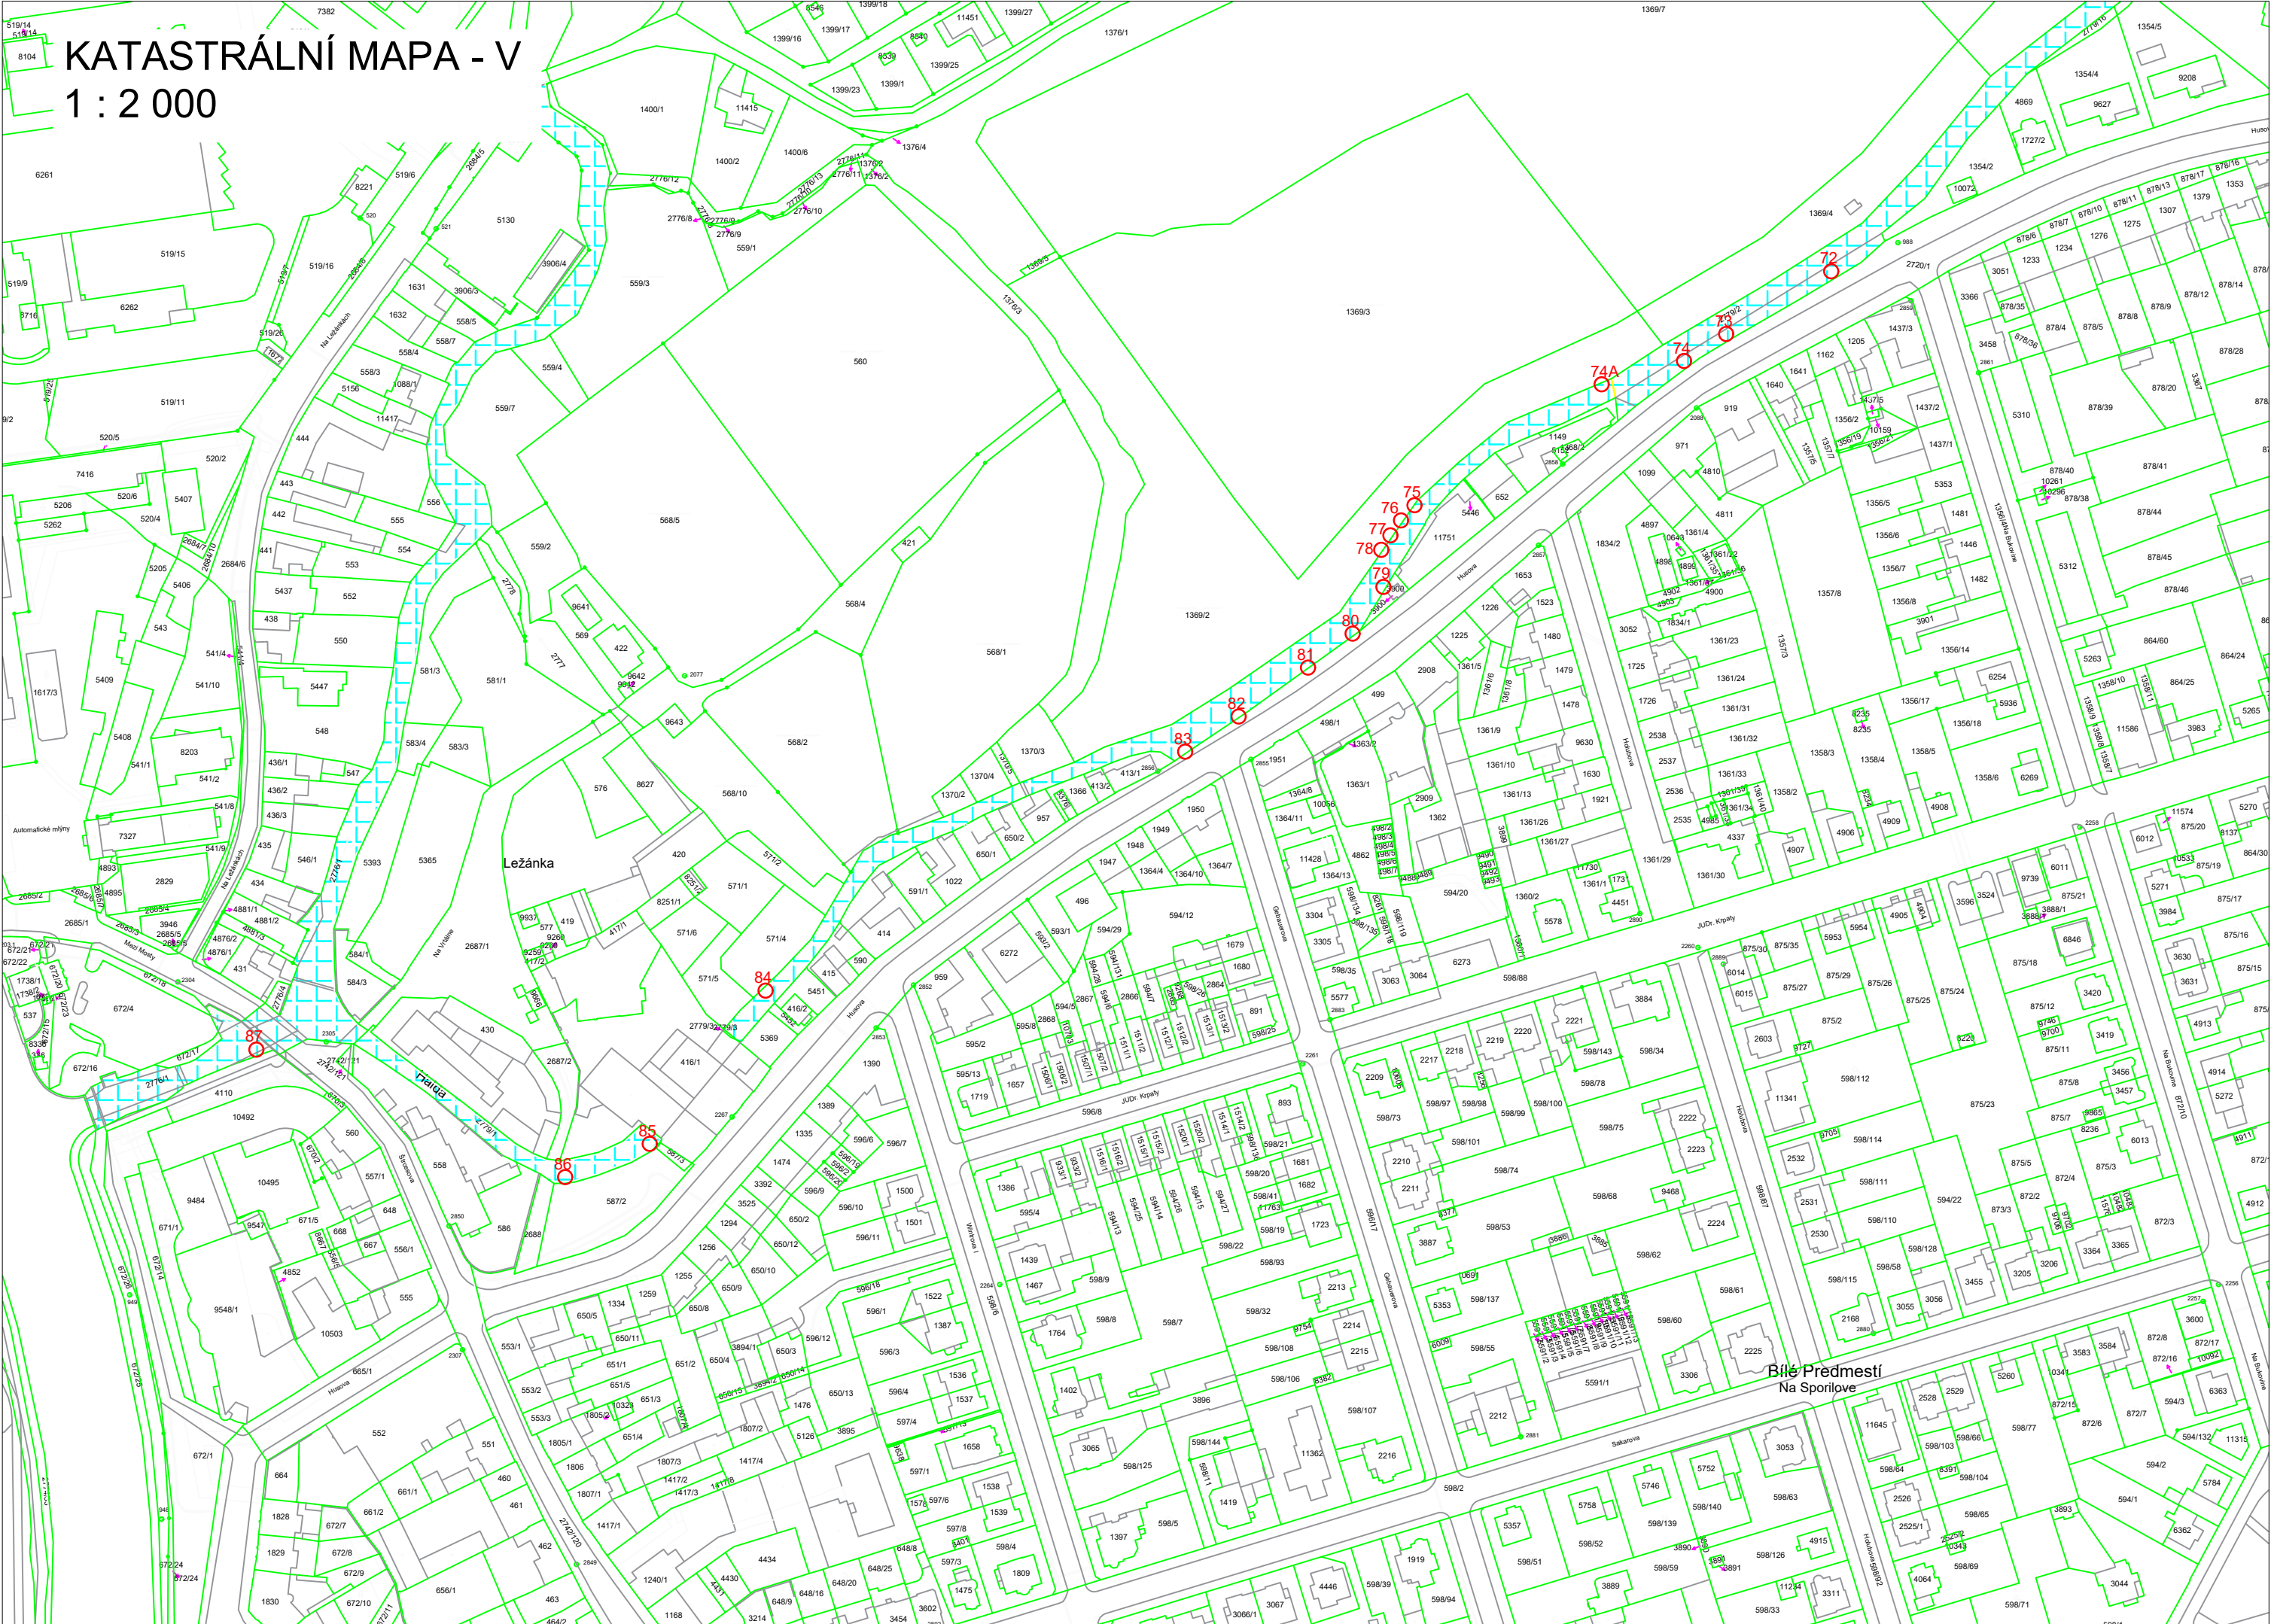


č.	břeh	taxon		ø (cm)	obvod (cm)	objem stojícího stromu	p.p.č.	popis	opatření	Cena [Kč]
1	PB	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	100	315	1,62	450/1	starý jedinec projevující se ústupem koruny, mírně vychýlený z osy růstu směrem k lávce, suché větve v koruně, dlouhá prasklina na kmeni jdoucí od báze → stabilizace stromu sesazením – redukcí primární koruny na kmen	sesazení na torzo (řez nad dutinou) (v. 3 - 4 m)	
6	LB	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	52	163	0,5	450/1	suché torzo u chaty	odstranit	
7*	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	6x10	6x31	0,22	450/1	vícekmén – odumřelý → grafióza	odstranit	
10	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58	182	1,39	2779/2	nakloněný nad chatu, vyštíhlený, vlajkovitá koruna, abnormální tloušťkový přechod v dolní části kmene, patrné mechanické narušení báze (+ přísypání) a kořen. prostoru, drobné praskliny a nekrózy kůry	odstranit	
19	PB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	91	286		2779/2	suché kosterní větve a pahýly nad cestou	řez bezpečnostní	
28	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	22	69	0,22	2779/2	prakticky suchý → uvolnit pro JVB	odstranit	
.	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	2x10	2x31	0,068	2779/2	suché stromy označeny tečkou	odstranit	
29*	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30	94	0,47	2779/2	výrazný náklon kmene až k turist. značené cestě, báze deformovaná a sesunutá do koryta (symptomy infekce), proschlá a asymetr. koruna	odstranit	
30*	LB	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	50	157	1,04	2779/2	výrazně vychýlená přes koryto k cestě, větší část báze ve vodě, pahýly, suché větve + nezavalené rány s probíhající hnilobou	odstranit	
31	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	45	141	0,98	2779/2	kodominatní větvení, otevřená dutina mezi kořeny, suchá koruna	odstranit	
32*	LB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	55	173		2779/2	silné suché kosterní větve v horní části koruny + pahýly, koruna dubu přímo nad chatou a zahradou	řez zdravotní, popř. redukce obvodová	
33*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	0,78	2779/2	asymetrický, výrazně vychýlený z osy růstu, patrné známky chřadnutí	odstranit	
34	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	22	69	0,22	2779/2	suchý strom	odstranit	
35	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26	82	0,28	2779/2	vysoko nasazená koruna, shlukovité olistění, zbytková vitalita - chřadnutí	odstranit	
36	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44	138	0,94	2779/2	suché kosterní větve + pahýly, zbytková vitalita, náklon směrem k zahradě s chatou, báze ve vodě	odstranit	
37	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	0,78	2779/2	chřadnutí → odumřelý strom	odstranit	

38	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	0,78	2779/2	vysoko nasazená koruna, prosychání v koruně, výrazně snížená vitalita, roste v zápoji s č. 39, neperspektivní	odstranit	
39	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	41	129	0,88	2779/2	vysoko nasazená koruna, prosychání v koruně, patrné závrtové otvory, výrazně snížená vitalita, roste s č. 38	odstranit	
40	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	2x10, 8	2x31, 25	0,053	2779/2	suchý strom	odstranit	
41	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58, 44	182 , 138	2,59	2779/2	zvýšené těžiště koruny, od v. 1,5 m rozdvojený – kmen s Ø 44 v minulosti sesazen + patrná dutina po nezavaleném řezu, Ø 58 prosychání na periferii, suché větve v koruně, v dopadové vzdálen. chaty a mostu	odstranit	
42	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	26, 7, 18	82, 22, 57		2779/2	3-kmen – výrazné vychýlení ke stavidlu a k elektr. vedení k chatě	řez na hlavu	
43	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	45	141	0,92	2779/2	výrazně proschlá koruna, zbytková vitalita, shlukovité zbytky olistění	odstranit	
44	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	75	236	3,16	2779/2	výrazně proschlý, silné suché větve nad pozemky chatařů, pahýly	odstranit	
45*	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50	157	1,12	2779/2	jedna hl. kosterní větev torzovaná – suchá, s odlupující se kůrou + dutiny a četné plodnice vedoucí až dolů do kmene, v dopad. vzdálenosti chaty	odstranit	
46*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	75	236		2779/2	jedna dlouhá silná kosterní větev nad soukromým pozemkem s chatou → v oplocené části toku, jinak vitální	kontrola/řez bezpečnostní	
47	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	48	151		2779/2	silně vychýlená nad cestu, plodnice na koster. větvích přímo nad cestou a velké plodnice u báze, patrná hniloba a dutiny ve kmeni → stabilizovat	řez na hlavu	
48	LB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	81	254		2779/2	silné, dlouhé kosterní větve a pahýly nad cestou	řez bezpečnostní	
55	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	80	251		2779/2	suché kosterní větve nad přístupem - vou cestou, pahýly (u staveniště)	řez bezpečnostní	
57	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	48	151	1,26	2779/2	silné suché kosterní větve v koruně vč. nad cestou, neperspektivní	odstranit	
61*	PB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35	110	0,42	2779/2	v celé délce kmene plodnice a několik nad sebou umístěných dutin pro ptactvo aj. → v dopadu zahrady, stabilizovat a ponechat jako biotop	sesazení na torzo (řez nad dutinou)	
62*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	35	110	0,52	2779/2	v místě nasazení koruny proveden velký řez, odlomená část kosterní větve, asymetrická koruna, náklon nad přístavek domu → riziko selhání	odstranit	
63*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	30	94	0,38	2779/2	prosychání na periferii, dlouhý suchý pahýl s odlupující se kůrou a četnými plodnicemi – symptomy infekce	odstranit	
64*	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30	94	0,44	2779/2	suchý terminál vč. horní části koruny, mírný náklon směrem k areálu školy + v dopadové vzdálenosti arálu školy + v dopadové vzdálenosti	odstranit	
69	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	24	75	0,24	2779/2	prosychání v dolní části koruny, suché větve v blízkosti mostu, patrné závrtové otvory a růžice → rizikový	odstranit	

70	LB	Salix alba	vrba bílá	150	471		2779/2	vylamování přerostlých, sekundárních výhonů, hniloba ve kmeni → stabilizace intenzivní redukcí koruny	stabilizace sekundární koruny	
71*	LB	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	63	198	2,28	2779/2	prosychání v koruně, suché kosterní větve nad řadou garáží a zahradou + dlouhý pahýl s odlupující se kůrou, o kmen a bázi opřena vyvýšená konstrukce dřevěného domku	odstranit	
74A*	PB	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	110		2779/2	doplněno: suché kosterní větve nad pozemkem RD	řez bezpečnostní	
84*	PB	Alnus glutinosa	olše lepkavá	45, 30, 25	141, 94, 79	1,91	2779/2	3-kmen - kmen Ø 30 výrazně vychý -lený nad soukr. pozemek, suché větve v koruně, asymetrická koruna,	odstranit	
87	LB	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	140	440		2776/1	suchá větev v blízkosti mostu/chodníku, jinak vitální	řez bezpečnostní	
Celkový objem stojícího dřeva						26,46				
VON 1	Naložení a vyložení dřevní hmoty									
VON 2	Přesun veškeré dřevní hmoty (hroubí) na deponii objednavatele (větve a kmeny nad průměr 7cm)									
VON 3	Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací, zajištění obnovy ploch dotčených stavbou. Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemkl dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací. Veškerý úklid.									
VON 4	štěpkování nehroubí (větve do 7cm) ve vhodných místech a rozprostření štěpky ve vhodných místech									
CELKEM										0

Pozn.: * neznačeno z důvodu nemožnosti přístupu k dřevině (oplocený pozemek apod.)

**Posudek břehového porostu podél významného vodního
toku Halda
ř. km 0,000 – 4,680
k. ú. Pardubice a Počaply nad Loučnou**

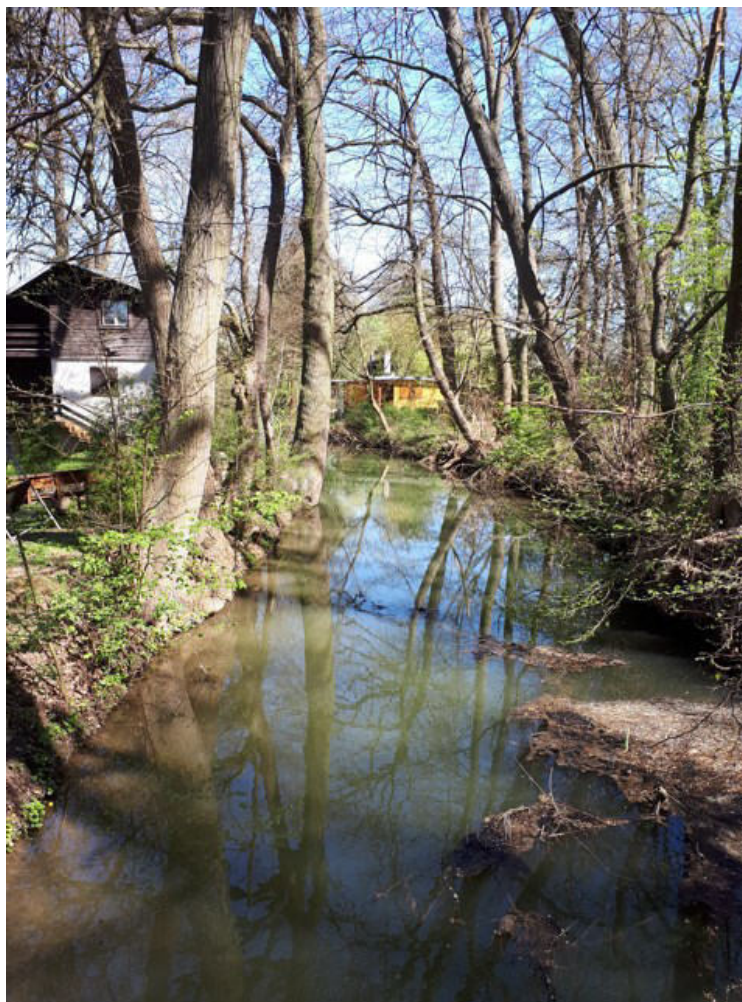

Vypracoval: Mgr. Darina Šitinová

Schválil: Mgr. Petr Ferbar

Povodí Labe, státní podnik, OPVZ

Oddělení ekologie


06/2025

Ve dnech 16.4., 23.4., 28.4. a dále 30.4.2025 proběhla kontrola břehového porostu podél významného vodního toku Halda (IDVT 10103690) v k.ú. Pardubice, ve správním území Statutárního města Pardubice a částečně také v k.ú. Počaply nad Loučnou, ve městě Sezemice. Předmětem terénního šetření bylo vizuální posouzení aktuálního zdravotního stavu a statických poměrů dřevin na pravém a levém břehu Haldy v ř.km 0,000 – 4,680, rostoucích na pozemcích p.č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k.ú. Pardubice a na p.p.č. 450/1 v k.ú. Počaply nad Loučnou ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Halda (kanál) jako umělý vodní náhon je situován mezi toky Loučná a Chrudimka, kde se v okrajové části obou měst průběžně ve směru toku nachází několik chatových osad (např. Na Hůrkách, Horní Polabiny), jinak Haldu střídavě lemují louky, lesní a zemědělsky využívané pozemky. Intravilánem Pardubic – místní části Bílé Předměstí pak prochází úsek, kde se nachází zahrady s rodinnými domy, areály škol, firem a také sádky Českého rybářského svazu, MO Pardubice s rybníkem Velké jezero aj. Podél Haldy vedou k osadám místní neuzpevněné komunikace, v souběhu s Labem se nachází turisticky značená cesta a v souběhu s ulicí Husova vede frekventovaná silnice se stezkou pro chodce.

Lokalita leží v Pardubickém bioregionu v nadmořské výšce 220 m n. m. Potenciální vegetaci bioregionu jsou tvrdé luhy náležející k asociaci *Ficario-Ulmetum campestris* zahrnující porosty s věkou diverzitou dřevin. Ve stromovém patře převládají dub letní a jasan ztepilý, v jejich podúrovni se vyskytují jilmy a javor babyka. Na vlhkých stanovištích je asociace rozšířena o olši lepkavou. Keřové patro tvoří polykormony střemchy obecné a solitérní jedinci bezu černého.

Situace širších vztahů

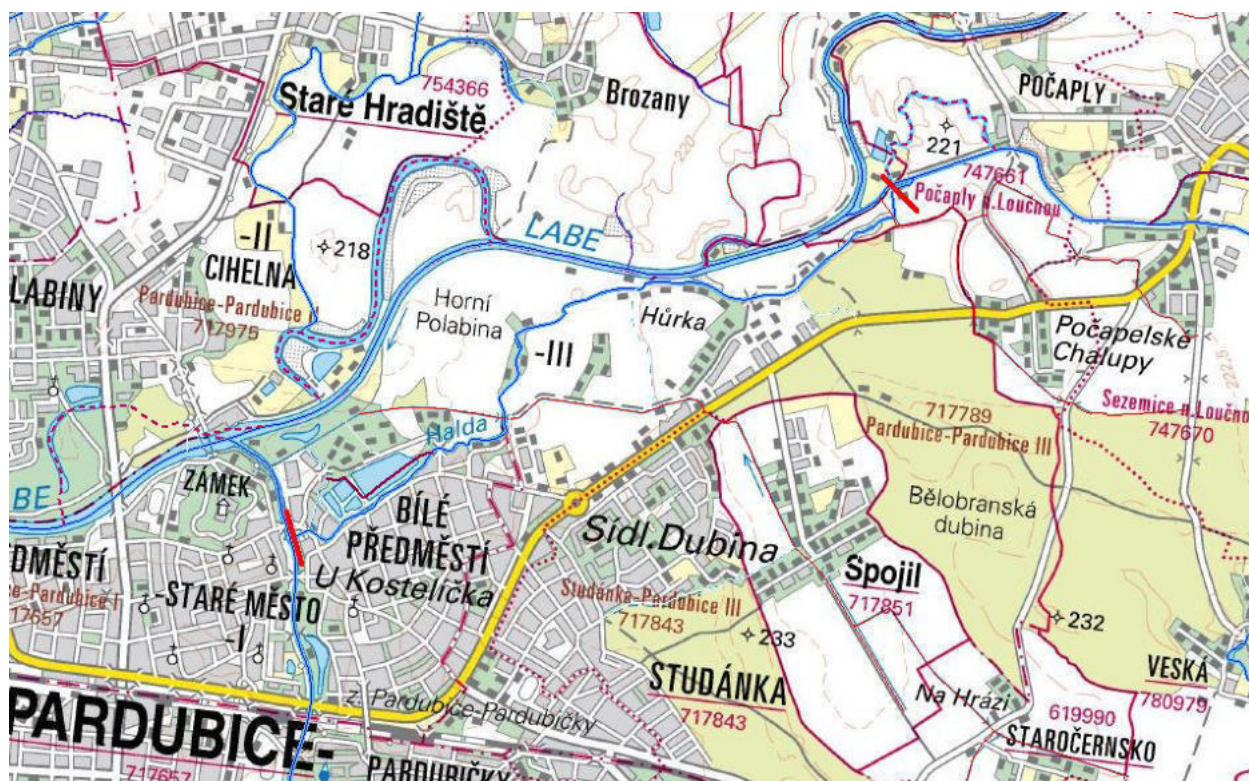

Břehový porost je v řešeném úseku souvislý, druhově bohatý a věkově rozmanitý. Porostní strukturu tvoří dřeviny v této druhové skladbě: stromy – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), dub letní (*Quercus robur*), jilm vaz (*Ulmus laevis*), olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), javor babyka (*Acer campestre*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), javor mléč (*Acer platanoides*), vrba bílá

(*Salix alba*), vrba jíva (*Salix caprea*), bříza bělokorá (*Betula pendula*), třešeň obecná (*Prunus avium*), jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*), ořešák královský (*Juglans regia*), topol černý 'Italica' (*Populus nigra* 'Italica'), javor jasanolistý (*Acer negundo*), smrk ztepilý (*Picea abies*), modřín opadavý (*Larix decidua*) a keře – střemcha obecná (*Prunus padus*), svída krvavá (*Cornus sanguinea*), brslen evropský (*Eonymus europaeus*), líska obecná (*Corylus avellana*), bez černý (*Sambucus nigra*), trnka obecná (*Prunus spinosa*), hloh obecný (*Crataegus laevigata*), meruzalka (*Ribes* sp.), růže šípková (*Rosa canina*), pámelník bílý (*Symphoricarpos albus*) a dále okrasné druhy dřevin dosazené na břeh majiteli přilehlých chat a rodinných domů.

Hodnocená lokalita se z hlediska intenzitní třídy údržby nachází v širokém rozmezí od plochy neudržované zeleně, přes plochu s nízkými nebo průměrnými nároky na péči zahrnující zeleň bydlení jako funkční typ zeleně až po plochu s mimořádnými nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrální části města. Z hlediska intenzity provozu na stanovišti a pohybu osob a možnosti ohrožení zdraví a majetku v dopadovém prostoru stromu, tj. cíle dopadu, je lokalita hodnocena rovněž v širokém rozmezí od **plochy bez rizika** (málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov či konstrukcí) až po **plochu s vysokým rizikem**, tj. plochu s častým výskytem osob, intenzivním provozem a v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.

Dřeviny byly hodnoceny v souladu se **Standardem SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů**. Vedle základních evidenčních a dendrometrických údajů byly u dřevin hodnoceny kvalitativní a další související parametry (vitalita, zdravotní stav, stabilita, provozní bezpečnost a perspektiva stromu). Hodnocené stromy byly označeny reflexním číslem (červené barvy) umístěným na kmen a pořízena fotodokumentace. Jednotlivé údaje o dřevinách, jejich parametry a navržená opatření jsou zpracovány a okomentovány v soupisu dřevin (viz tabulka níže).

Navrhovaná opatření

Navržený zásah do břehových porostů rostoucích na pravém a levém břehu Haldy spočívá zejména v odstranění odumřelých dřevin, napadených a nemocných jedinců **s výrazně sníženou či zbytkovou vitalitou, výrazně zhoršeným až silně narušeným zdravotním stavem** (napadení podkorním hmyzem a dřevními houbami, přítomnost silných suchých větví, dutin a závrťových/výletových otvorů) **a stabilitou** (přítomnost defektních větvení, habituální defekty, symptomy infekce hlavních nosných částí, nekompenzovaný náklon kmene, přítomnost dutin a závrťových/výletových otvorů), jejichž **provozní bezpečnost je silně snížena** (stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání/zlomu vyžadující včasný zásah) a jsou již **neperspektivní** a je potřeba zvážit účelnost vynakládání prostředků na jejich další ošetření/stabilizaci.

Soupis dřevin navržených k odstranění/zásahu (s podrobnou situací níže):

Dřeviny navržené k odstranění/zásahu, popř. sledování (další kontrole) se nacházejí na pravém a levém břehu Haldy na **pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Počaply nad Loučnou a na pozemcích p.č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k.ú. Pardubice** ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

č.	břeh	taxon		ø (cm)	obvod (cm)	p.p.č.	popis	opatření
1	PB	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	100	315	450/1	starý jedinec projevující se ústupem koruny, mírně vychýlený z osy růstu směrem k lávce, suché větve v koruně, dlouhá prasklina na kmeni jdoucí od báze → stabilizace stromu sesazením – redukcí primární koruny na kmen	sesazení na torzo (v. 3 - 4 m)
2	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	113	450/1	vychýlený z osy, v blízkosti lávky, suchá celá kosterní větev, patrné napadení podkorním hmyzem	odstranit
3	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	28	88	450/1	výrazně vychýlený do koryta v místě, narušené zbytkové kořeny	odstranit
4	LB	<i>Salix alba</i> 'Tristis'	vrba bílá 'Tristis'	37,59	116, 185	450/1	2-kmen – vyhnílá báze a spodní část kmene v místě starého větvení, přetížené kmeny nakloněné nad cestu a vchod na kurt, plodnice ohňovce obecného na kmeni a ko - sterních větvích → riziko zlomu/pádu	řez na hlavu
5*	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	30	94	450/1	prakticky suchý strom, známky chřadnutí jasanu, vedle chatičky	odstranit
6	LB	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	52	163	450/1	suché torzo u chaty	odstranit
7*	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	6x10	6x31	450/1	vícekmene – odumřelý → grafióza	odstranit
8	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15, 2x12	47, 2x38	450/1	pozůstatek z vícekmene – suché kmeny	odstranit
9	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	20	63	450/1	suchý kmen, napadení podkorním hmyzem	odstranit
10	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58	182	2779/2	nakloněný nad chatu, vyštíhlený, vlajkovitá koruna, abnormální tloušťkový přechod v dolní části kmene, patrné mechanické narušení báze (+ přisypání) a kořen. prostoru, drobné praskliny a nekrózy kůry	odstranit
lávka → za ní z LB spadlý strom do koryta								
11	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67	210	2779/2	suchý strom	odstranit
12	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	51	160	2779/2	suchý strom	odstranit
13	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	55,49	173, 154	2779/2	2-kmen – jeden kmen výrazně nahnutý k cestě, suché větve v koruně, druhý kmen suchý	odstranit
14	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	80	251	2779/2	suchý strom, zlomy kosterních větví, pahýly, suché větve nad cestou	odstranit
15	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	57,55	179, 173	2779/2	2-kmen – ø 57 z větší části suchý, vychýlený k cestě, silné kosterní větve nad cestou + patrné napadení podkorním hmyzem	odstranit
16	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	77	242	2779/2	suchý strom, odlupující se kůra, výrazné známky napadení podkor - ním hmyzem – lýkohubem	odstranit
17	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	54	170	2779/2	výrazné vychýlení nad cestu, prosychání koruny, suché kosterní větve a pahýly, asymetrická koruna, závrtové otvory → riziko selhání	odstranit

18	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	53	166	2779/2	suchý strom, známky odumírání jasanu → napadení dřevok. hmyzem	odstranit
19	PB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	91	286	2779/2	suché kosterní větve a pahýly nad cestou	řez bezpečnostní
pontonový most, ř.km 3,490								
20	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	2779/2	suché větve nad cestou	řez bezpečn. (bude prov.)
21	LB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	20	63	2779/2	suchý strom	odstranit
22	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	33,28	104,88	2779/2	na Ø 33 odstranit jednu suchou větev přes cestu zasahující až na zemědělský pozemek → zajištění bezpečnosti a podjezdové výšky	bezpečnostní řez vč. lokální redukce (bude provedeno)
23	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	25,30	79,94	2779/2	2-kmen – u Ø 25 suché větve v koruně + kosterní větve zasahující nad cestu, vychýlený směrem k cestě, napadení podkorním hmyzem → uvolnit pro skupinu mladých lip	odstranit
24	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58,60	182,188	2779/2	2-kmen – u Ø 58 nad ptačí budkou dlouhý suchý pahýl, u Ø 60 odstranit suchou kosterní větev nad cestou	řez bezpečnostní (bude provedeno)
25	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	47	148	2779/2	zvýšené těžiště koruny, samostatně stojící (bez zápoje), v horní části kmene staré plodnice v místě nezavalené rány – symptomy infekce probíhající kmenem + v místě řezu dále patrný náhlý tloušťkový přechod (→ špička napětí s rizikem vzniku zlomu v této části), na kmeni viditelné drobné defekty – otvory, praskliny → v těsné blízkosti chaty	havarijní kácení (bude odstraněno)
26*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	90	283	2779/2	prosychání v koruně a na periférii – snížená vitalita, v blízkosti chaty	sledovat
27*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	70	220	2779/2	vitální, cca v 6 m rozdvojení (v celé této délce porostlé břechťanem) – kodominantní větvení → v koruně bezpečnostní vazba (statická vazba ale umístěna v horní polovině jištěné části, kde se umísťuje již dynamická vazba!) → přerušit břechťan u báze + kontrola stabilizačního systému	sledovat + kontrola vazby
28	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	22	69	2779/2	prakticky suchý → uvolnit pro JVB	odstranit
28 A*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	85	267	2779/2	v blízkosti místní lávky a RD, mírně nakloněný, drobné suché větve v koruně, kodominantní větvení, porostlý břechťanem až nad větvení → přerušit břechťan u báze a po uvolnění kontrola v místě větvení + i báze	sledovat
.	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	2x10	2x31	2779/2	suché stromy označeny tečkou	odstranit
29*	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30	94	2779/2	výrazný náklon kmene až k turist. značené cestě, báze deformovaná a sesunutá do koryta (symptomy infekce), proschlá a asymetr. koruna	odstranit
30*	LB	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	50	157	2779/2	výrazně vychýlená přes koryto k cestě, větší část báze ve vodě, pahýly, suché větve + nezavalené rány s probíhající hnilobou	odstranit

31	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	45	141	2779/2	kodominatní větvení, otevřená dutina mezi kořeny, suchá koruna	odstranit
32*	LB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	55	173	2779/2	silné suché kosterní větve v horní části koruny + pahýly, koruna dubu přímo nad chatou a zahradou	řez zdravotní, popř. redukce obvodová
33*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	2779/2	asymetrický, výrazně vychýlený z osy růstu, patrné známky chřadnutí	odstranit
34	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	22	69	2779/2	suchý strom	odstranit
35	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26	82	2779/2	vysoko nasazená koruna, shlukovité olistění, zbytková vitalita - chřadnutí	odstranit
36	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44	138	2779/2	suché kosterní větve + pahýly, zbytková vitalita, náklon směrem k zahradě s chatou, báze ve vodě	odstranit
37	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	2779/2	chřadnutí → odumřelý strom	odstranit
38	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	2779/2	vysoko nasazená koruna, prosychání v koruně, výrazně snížená vitalita, roste v zápoji s č. 39, neperspektivní	odstranit
39	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	41	129	2779/2	vysoko nasazená koruna, prosychání v koruně, patrné závrtové otvory, výrazně snížená vitalita, roste s č. 38	odstranit
40	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	2x10, 8	2x31, 25	2779/2	suchý strom	odstranit
41	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58,44	182, 138	2779/2	zvýšené těžiště koruny, od v. 1,5 m rozdvojený – kmen s Ø 44 v minulosti sesazen + patrná dutina po nezavaleném řezu, Ø 58 prosychání na periferii, suché větve v koruně, v dopadové vzdálen. chaty a mostu	odstranit
42	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	26,7, 18	82,22, 57	2779/2	3-kmen – výrazné vychýlení ke stavidlu a k elektr. vedení k chatě	řez na hlavu
stavidlo v Úzkých, ř.km 2,898								
43	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	45	141	2779/2	výrazně proschlá koruna, zbytková vitalita, shlukovité zbytky olistění	odstranit
44	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	75	236	2779/2	výrazně proschlý, silné suché větve nad pozemky chatařů, pahýly	odstranit
45*	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50	157	2779/2	jedna hl. kosterní větev torzovaná – suchá, s odlupující se kůrou + dutiny a četné plodnice vedoucí až dolů do kmene, v dopad. vzdálenosti chaty	odstranit
z PB vylomená a spadá do koryta jedna kosterní větev z vrby bílé + v průtočném profilu jeden kmen Ø 10								
46*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	75	236	2779/2	jedna dlouhá silná kosterní větev nad soukromým pozemkem s chatou → v oplocené části toku, jinak vitální	kontrola/řez bezpečnostní
47	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	48	151	2779/2	silně vychýlená nad cestu, plodnice na koster. větvích přímo nad cestou a velké plodnice u báze, patrná hniloba a dutiny ve kmeni → stabilizovat	řez na hlavu
48	LB	<i>Quercus robur</i>	dub letní	81	254	2779/2	silné, dlouhé kosterní větve a pahýly nad cestou	řez bezpečnostní
49	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16,24	50,75	2779/2	2-kmen - Ø 16 suchý, závrtové otvory podkor. hmyzu, Ø 24 zbytková vitalita, v dopad. vzdálenosti cesty	odstranit
50	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	25,40	79,126	2779/2	2-kmen - Ø 25 suchý, v okolí závrtů patrné korové růžice, Ø 40 zbytková vitalita, napadení podkor. hmyzem	odstranit
51	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	24,7, 15,10	75,22, 15,31	2779/2	4-kmen – suché stromy, napadení podkorním hmyzem	odstranit

52	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	41, 3x30, 34, 2x10	129, 3x94, 107, 2x31	2779/2	vícekmén – kmeny vychýlené z osy růstu do koryta nebo nad cestu, vysoko nasazená koruna, suché pahýly, hniloba u báze s velkou plodnicí + plodnice i na kmeni	odstranit
53	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26	82	2779/2	suchý strom – patrné korové růžice	odstranit
54	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2x15, 16	2x47, 50	2779/2	od v. 2 m 2-kmen – suché stromy (v blízkosti stavby DI), u Ø 16 poranění kmene, srostlý s 2-kmenem, zarostlá kůra, neperspektivní	odstranit
55	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	80	251	2779/2	suché kosterní větve nad přístupou - vou cestou, pahýly (u staveniště)	řez bezpečnostní
56*	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	70	220	2779/2	suchý strom	odstranit
57	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	48	151	2779/2	silné suché kosterní větve v koruně vč. nad cestou, neperspektivní	odstranit
58	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	3x10, 25,15	3x31, 79,47	2779/2	vícekmén – vyhníla báze, silný ná - klon do koryta, část kmene v korytě	odstranit
křížení se Spojským odpadem								
59	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15	47	2779/2	suchý strom	odstranit
60	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34,9, 24, 2x8, 13,30	123, 28,75, 2x25, 41,94	2779/2	vícekmén – výrazné prosychání na periferii, suché kosterní větve i v důsledku zástinu, v blízkosti odstavné plochy pro parkování, na kmeni patrné korové růžice, nepersp.	odstranit
61*	PB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	35	110	2779/2	v celé délce kmene plodnice a několik nad sebou umístěných dutin pro ptactvo aj. → v dopadu zahrady, stabilizovat a ponechat jako biotop	sesazení na torzo (řez nad dutinou)
62*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	35	110	2779/2	v místě nasazení koruny proveden velký řez, odlomená část kosterní větve, asymetrická koruna, náklon nad přístavek domu → riziko selhání	odstranit
63*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	30	94	2779/2	prosychání na periferii, dlouhý suchý pahýl s odlupující se kůrou a četnými plodnicemi – symptomy infekce	odstranit
64*	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30	94	2779/2	suchý terminál vč. horní části koruny, mírný náklon směrem k are - álu školy + v dopadové vzdálenosti	odstranit
65	PB	<i>Populus balsamifera</i>	topol bal - zámový	74	232	2779/2	výrazně vychýlený nad koryto, jinak vitální, bez známek dalších defektů	sledovat
66	PB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	26	82	2779/2	suchý – grafioza, nahnutý do koryta	odstranit
67	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	38	119	2779/2	výrazně vychýlený z osy růstu nad koryto (vedle mostu), v minulosti provedeno několik řezů v koruně → symptomy infekce, ve v. 2 m dále rozvětvený, neperspekt. a rizikový	odstranit
68	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	107	2779/2	kodominantní větvení – 1 kmen nad mostem s chodníkem, prosychání na periferii, na kmeni patrné závrtové otvory → neperspektivní, rizikový	odstranit
69	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	24	75	2779/2	prosychání v dolní části koruny, suché větve v blízkosti mostu, patrné závrtové otvory a růžice → rizikový	odstranit
70	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	150	471	2779/2	vylamování přerostlých, sekundár - ních výhonů, hniloba ve kmeni → stabilizace intenzivní redukcí koruny	stabilizace sekundární koruny

71*	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	63	198	2779/2	prosychání v koruně, suché kosterní větve nad řadou garáží a zahradou + dlouhý pahýl s odlupující se kůrou, o kmen a bázi opřena vyvýšená konstrukce dřevěného domku	odstranit
72	LB	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	45, 2x30, 35,20	141, 2x94, 110,63	2779/2	vícekmén – prohnílá báze a spodní část kmene, na kmeni s Ø 20 patrná plodnice, jeden kmen výrazně vychýlený nad stezku, další kmen vylomený do průtočného profilu → riziko zlomu a pádu	odstranit/ popř. řez na hlavu
73	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	20,10	63,31	2779/2	2-kmén – suché stromy, vedle stezky, suché větve zasahují nad stezku	odstranit
74	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	7	22	2779/2	suchý strom vedle stezky	odstranit
74 A*	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	35	110	2779/2	doplněno: suché kosterní větve nad pozemkem RD	řez bezpečnostní
75	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	113	2779/2	neodborné zásahy/řezy na dřevinách v důsledku stavby bytového domu – místo řezů na postranní větev (zakrácení větví) vytvořeny dlouhé pahýly se zatrženou kůrou včetně celých větví až do dřeva → brána pro průnik infekce + známky přítomnosti podkorního hmyzu → neperspektivní	odstranit 4ks
76	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	40	126	2779/2		
77	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44	138	2779/2		
78	PB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26,18	82,57	2779/2		
79	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	8	25	2779/2	suchý strom - označen tečkou	odstranit
80	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	12	38	2779/2	suchý strom	odstranit
81	LB	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	10	31	2779/2	suchý strom	odstranit
82	LB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	15	47	2779/2	suchý strom	odstranit
83	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	7	22	2779/2	suchý strom, nakloněný nad stezku – označen tečkou	odstranit
84*	PB	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	45, 30,25	141, 94,79	2779/2	3-kmén - kmen Ø 30 výrazně vychýlený nad soukr. pozemek, suché větve v koruně, asymetrická koruna,	odstranit
85	LB	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	50	157	2779/1	suchá horní část koruny, suché větve v průběhu celého stromu, v rohové části parčíku – na hranici, zaměřit!	odstranit - kontrola pozemku PLa
86	LB	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	46	145	2779/1	suché spodní větve/pahýly v těsné blízkosti lavičky v parčíku - zaměřit!	řez bezpečnostní
87	LB	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	140	440	2776/1	suchá větev v blízkosti mostu/chodníku, jinak vitální	řez bezpečnostní

- průměr kmene byl měřen ve výšce 130 cm nad zemí, obvod kmene byl následně určen přepočtem

Pozn.: * neznačeno z důvodu nemožnosti přístupu k dřevině (oplocený pozemek apod.)

Q realizace bude řešena přednostně pro zajištění provozní bezpečnosti na lokalitě

Na jasaněch oslabených v důsledku onemocnění (chřadnutí/odumírání) jasanů se výrazně projevilo sekundární napadení podkorním hmyzem (zvýšený výskyt kůrovcovitých, tj. zejména lýkohuba jasanového (*Hylesinus varius*) u mladších jasanů a větví starších stromů či lýkohuba zrnitého (*Hylesinus crenatus*) u silných kmenů starých stromů s již vytvořenou tlustou borkou). Vedle závrťových/výletových otvorů byly na kmenech v okolí závrťů často viditelné korové růžice (po opakovaném žíru a přezimování lýkohuba jasanového) rozrůstající se do mohutných útvarů. Žírem lýkohuba jsou vážně poškozeny nejen mladé

stromy, zvyšuje se riziko selhání při odumření větších větví či částí kmene, ale odumírají i celé, staré stromy.

Kácení

Z hodnocených stromů (87 + 3) je **ke kácení** navrženo celkem **69 ks stromů** (1 havarijní strom bude řešen přednostně), z toho 51 stromů svými parametry podléhá povolení ke kácení. Jedná se o stromy suché, nemocné, často se souběhem více závažných defektů a provozně nebezpečné. U **17 ks** dřevin jsou pak navrženy **řezy** a to zejména z důvodu zajištění aktuální provozní bezpečnosti a stabilizace dřeviny na lokalitě. Odstranění vybraných dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. Navržená opatření budou realizována v souladu s arboristickým standardem **SPPK A02 002:2025 Řez stromů**.

Návrh náhradního opatření

Odstraněním nemocných/napadených a provozně nebezpečných jedinců dojde k prosvětlení a uvolnění prostoru pro další vývoj okolních dřevin a bohatého podrostu. Při kácení je nutné zajistit jejich maximální ochranu a zamezit vzniku poškození, jež by vedla ke snížení jejich perspektivy.

Fotodokumentace



Narušení mechanicky významného kořenového prostoru



Vrba s narušenou stabilitou u vstupu na kurt



Suché torzo břízy v těsné blízkosti chaty



Suchý vícekmén – jilmy napadené grafiózou



Abnormální tloušťkový přechod v dolní části kmene



Odumřelá koruna jasanu



Závrtové otvory na kmeni jasanu



Požerky lýkohuba zrnitého




Zbytková vitalita jasanu




Výrazně nakloněný kmen břízy v průtočném profilu Haldy



Shlukovité olistění v důsledku chřadnutí jasanu

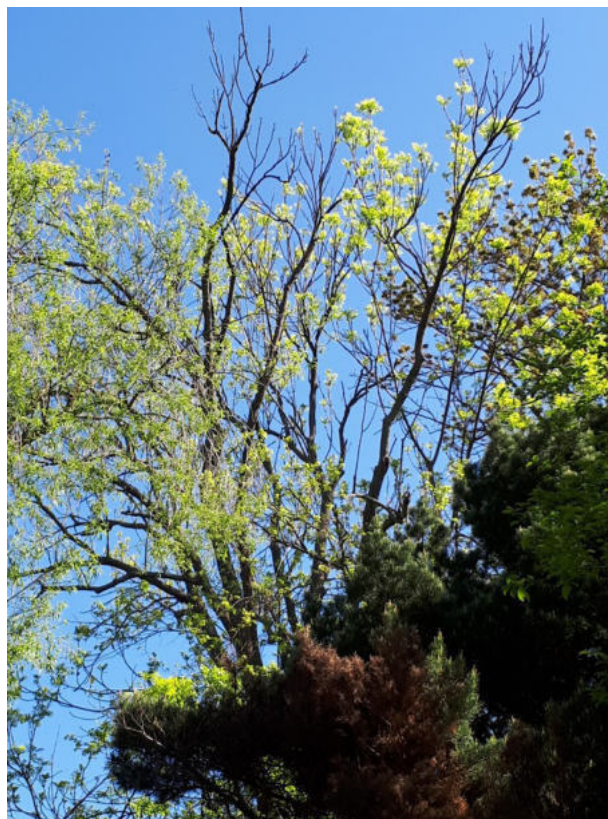

Odumřelé celé kosterní větve v koruně jasanu

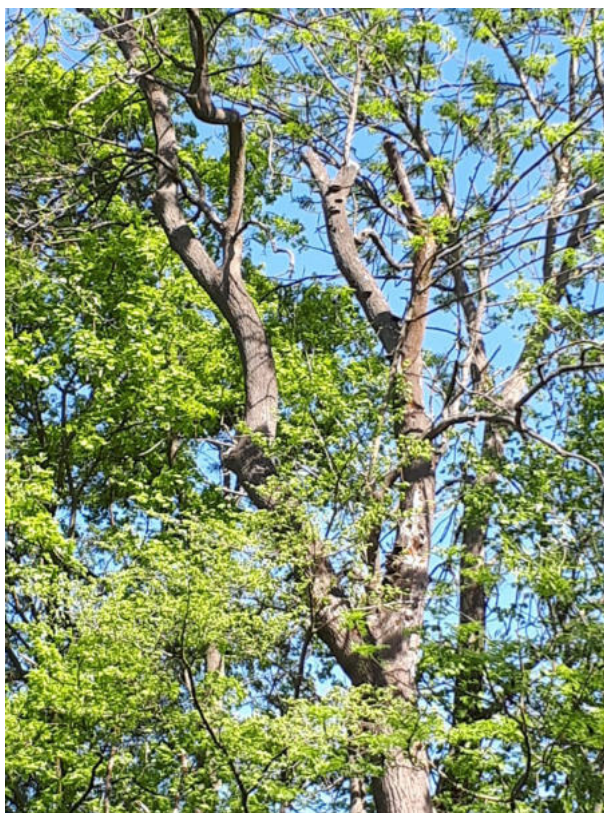

*Suché torzo kosterní větve porostlé plodnicemi
pravděpodobně rezavce štětinatého*



Korová růžice po přezimování lýkohuba jasanového



Plodnice a dutiny na kmeni olše



Prosychající olše v dopadové vzdálenosti rekonstruovaného areálu školy



Vylomené a vychýlené části vícekmenné vrby



Detail prohnílé báze s plodnicí ohřovce obecného



Pahýl kosterní větve se zatrženou kůrou až do dřeva po neodborném zásahu



Prosychající modřín bez vrcholové partie

Tento posudek slouží pro potřeby správních jednání při správě a údržbě vodního toku.

V Hradci Králové dne 13.6.2025

Mgr. Darina Šitinová


Odbor péče o vodní zdroje
oddělení ekologie


Povodí Labe, státní podnik


Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 659
e-mail : sitinovad@pla.cz
<http://www.pla.cz/>

Podrobná situace zásahů:



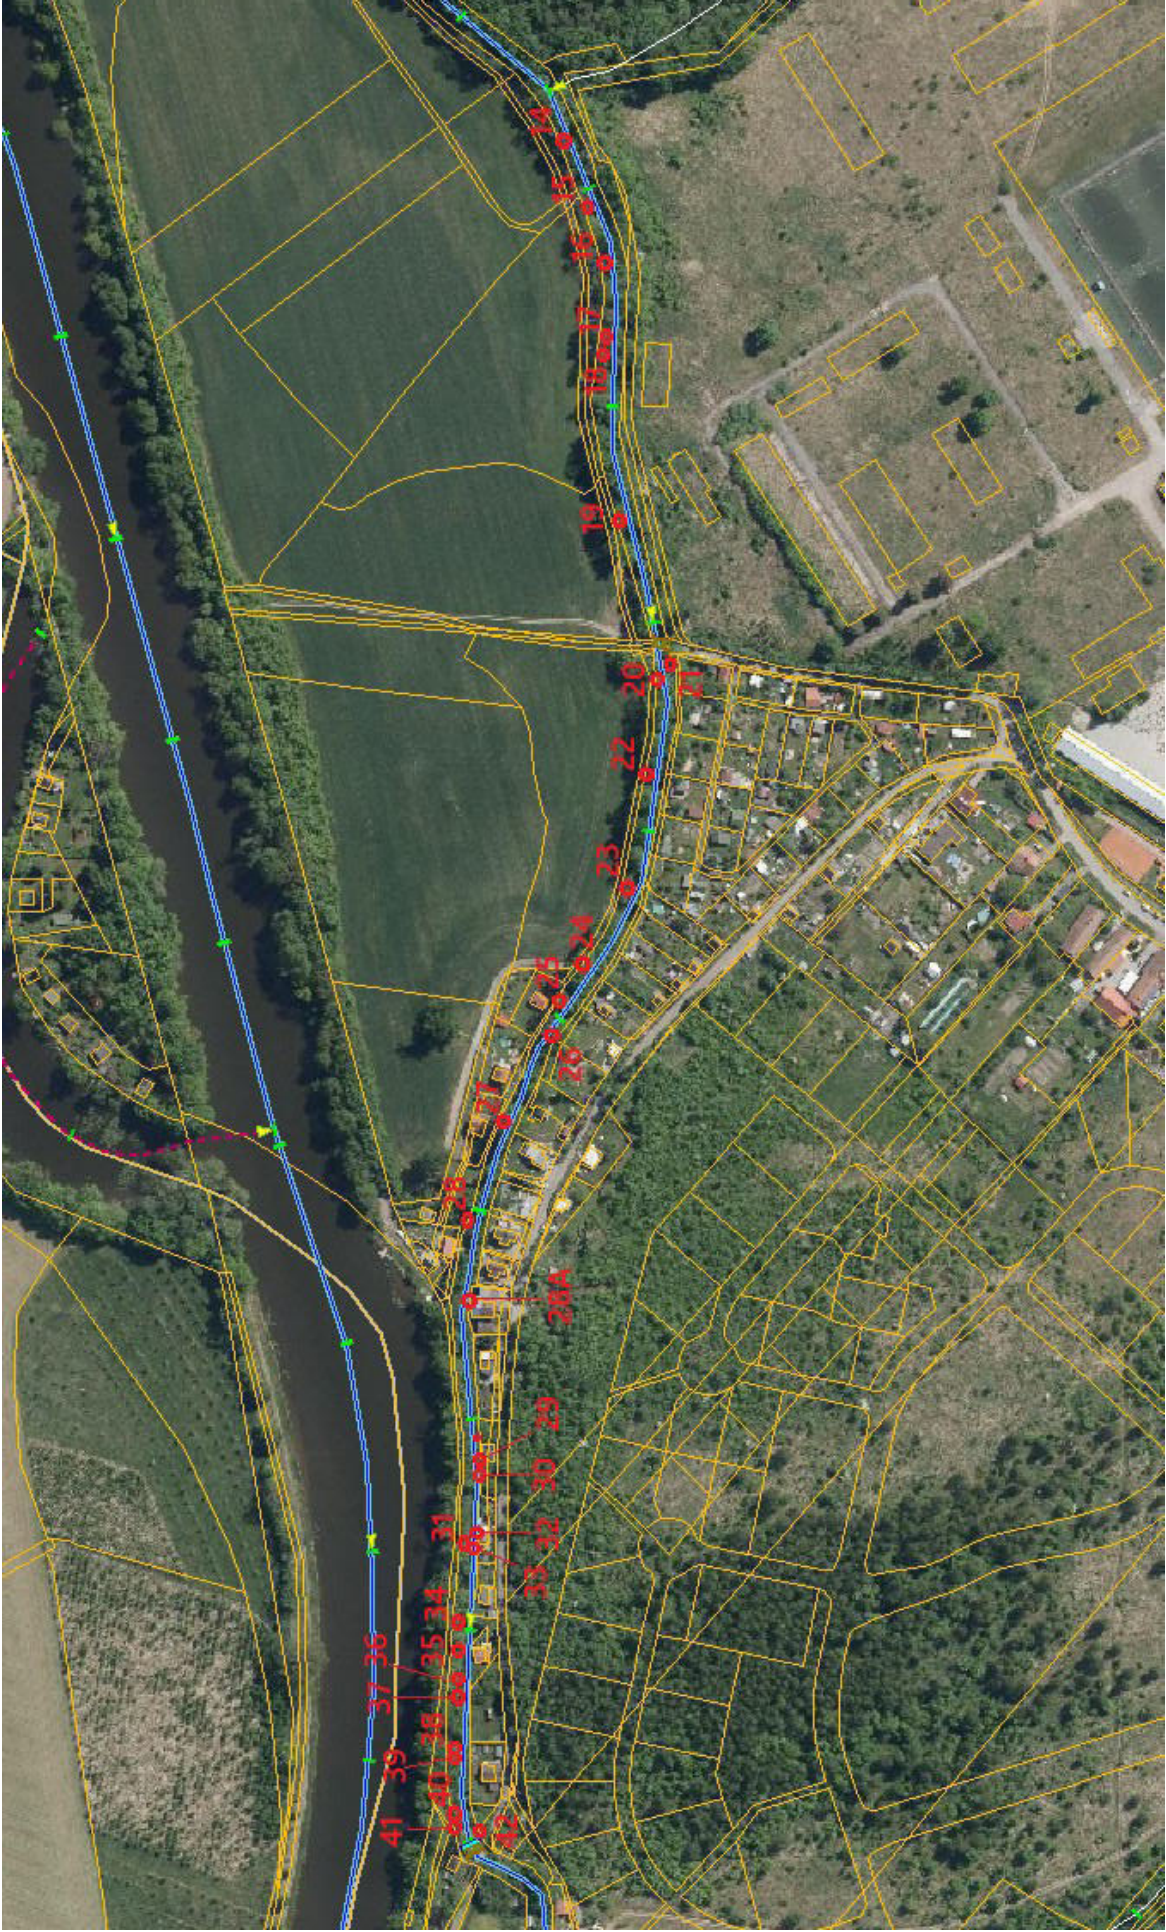

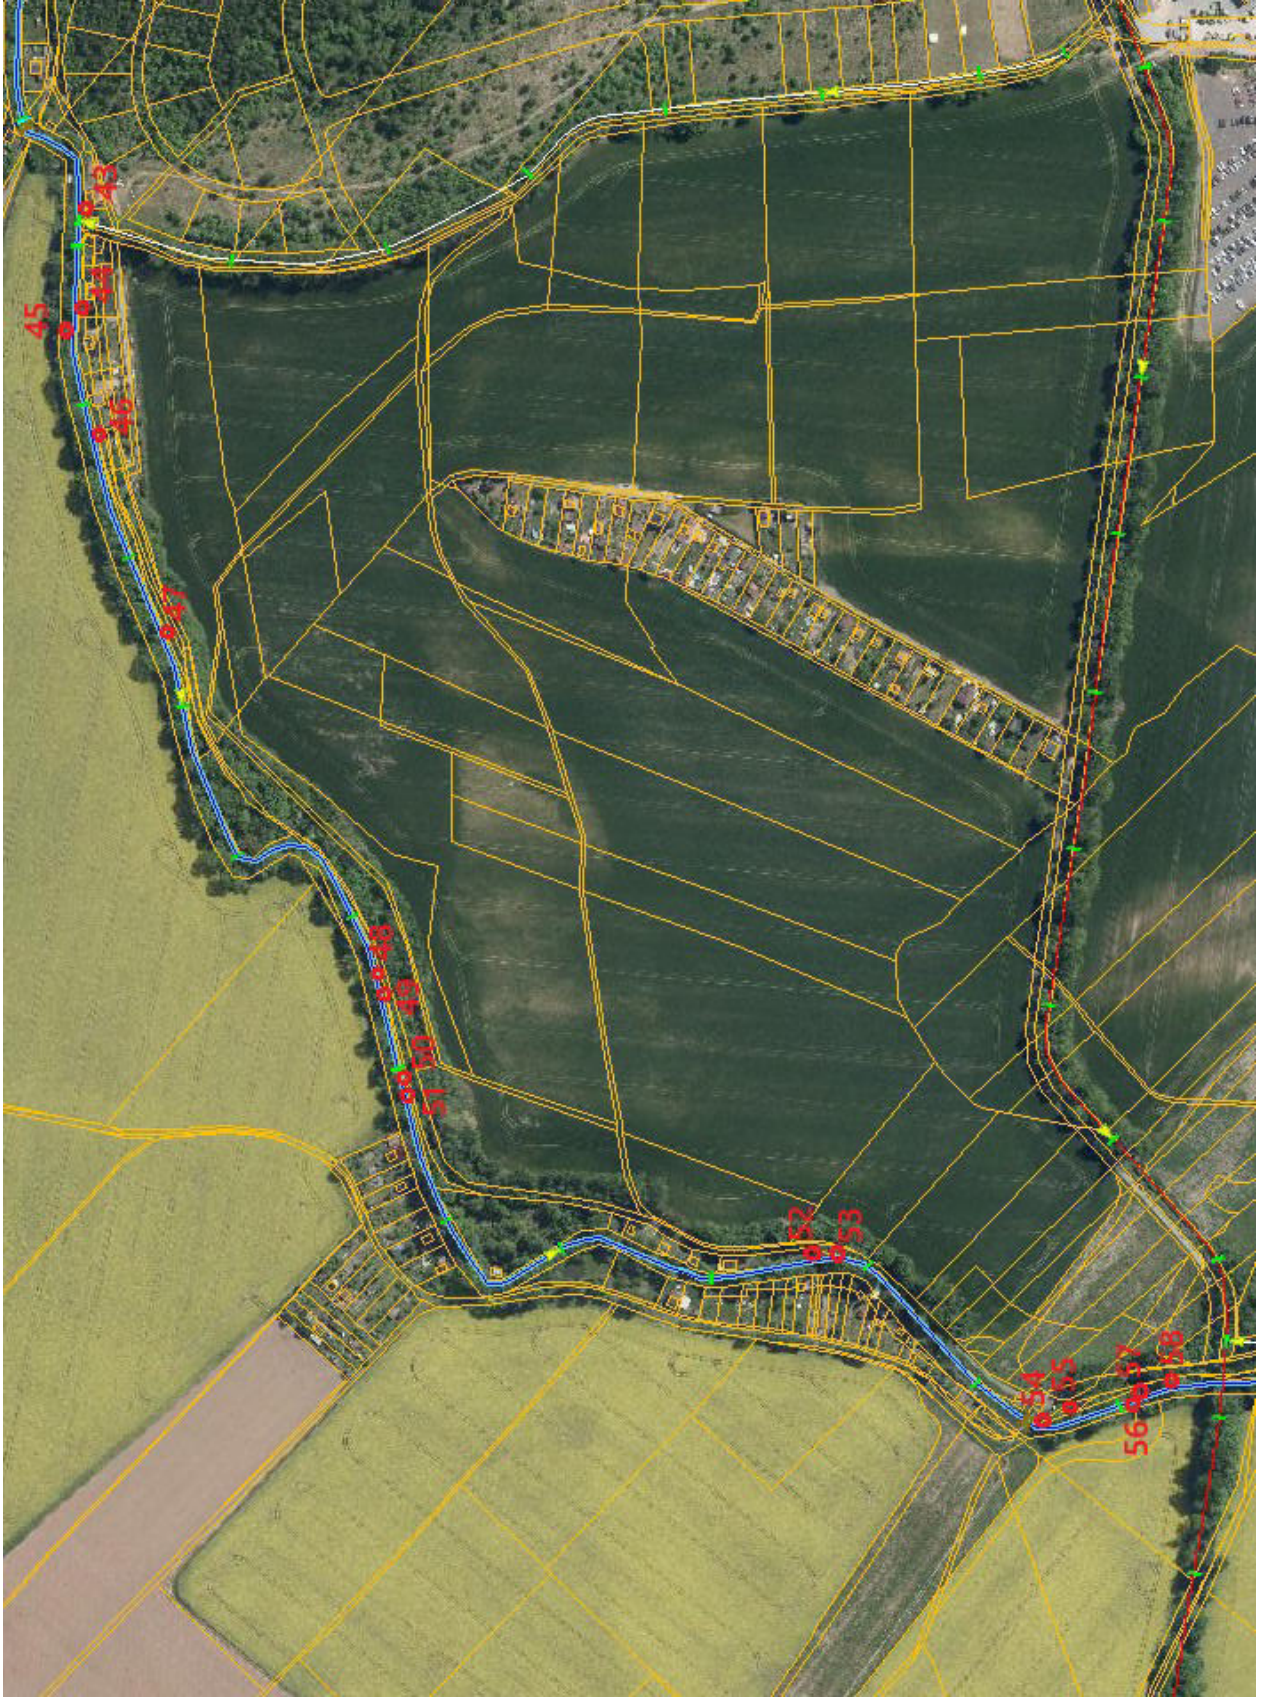

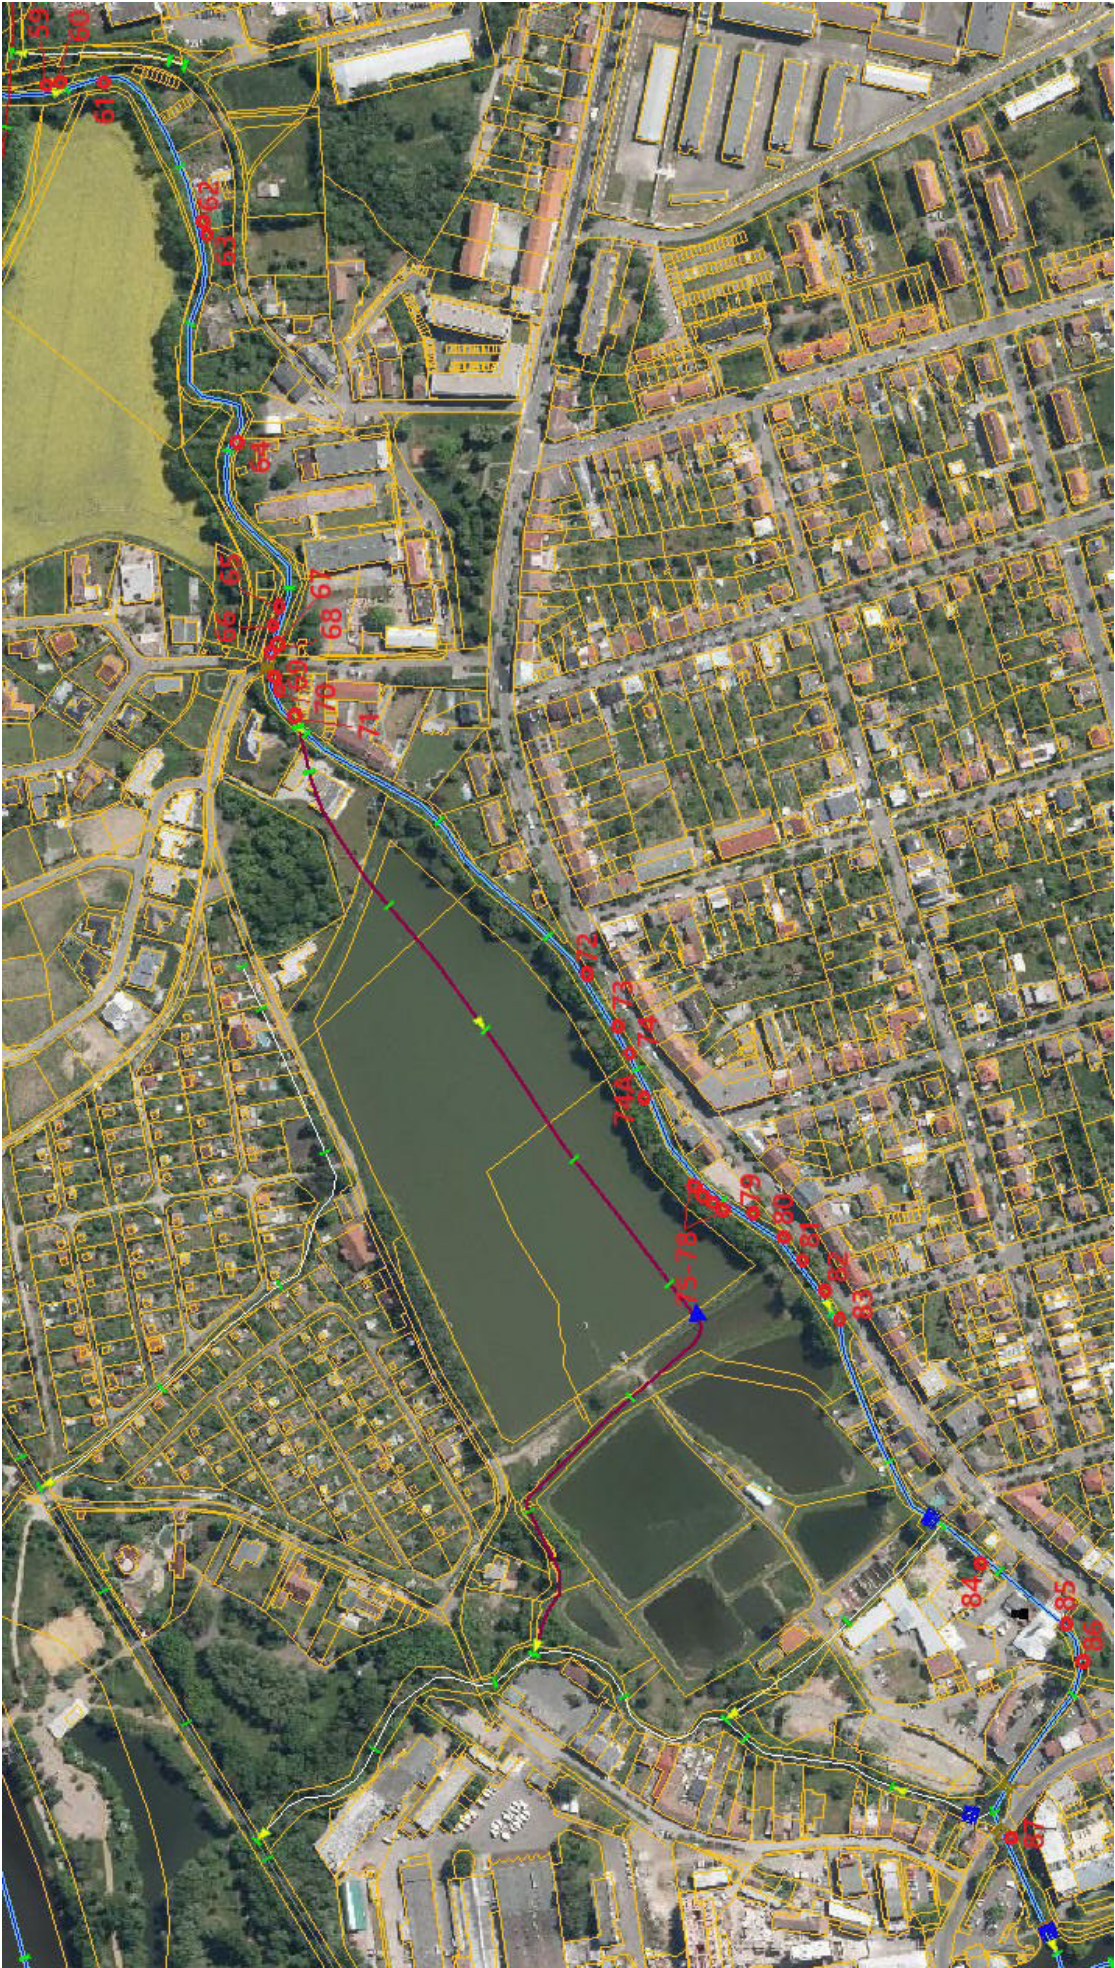

Příloha P5 – Informace o pozemcích

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2779/1
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	1045
Výměra [m ²]:	785
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásmo nem.kult.pam._pam.zóny.rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2776/1
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	1045
Výměra [m²]:	4644
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Podolí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 04.07.2025 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2779/2
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	1045
Výměra [m ²]:	38366
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

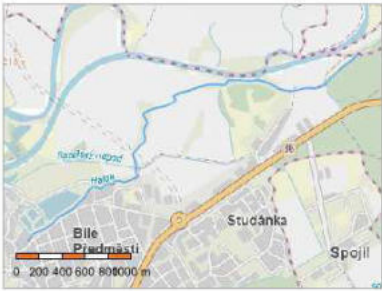

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Podvodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 04.07.2025 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	450/1 
Obec:	Sezemice [575640] 
Katastrální území:	Počaply nad Loučnou [747661]
Číslo LV:	839
Výměra [m ²]:	4137
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 04.07.2025 13:00.

Příloha P6 – deponie dřevní hmoty

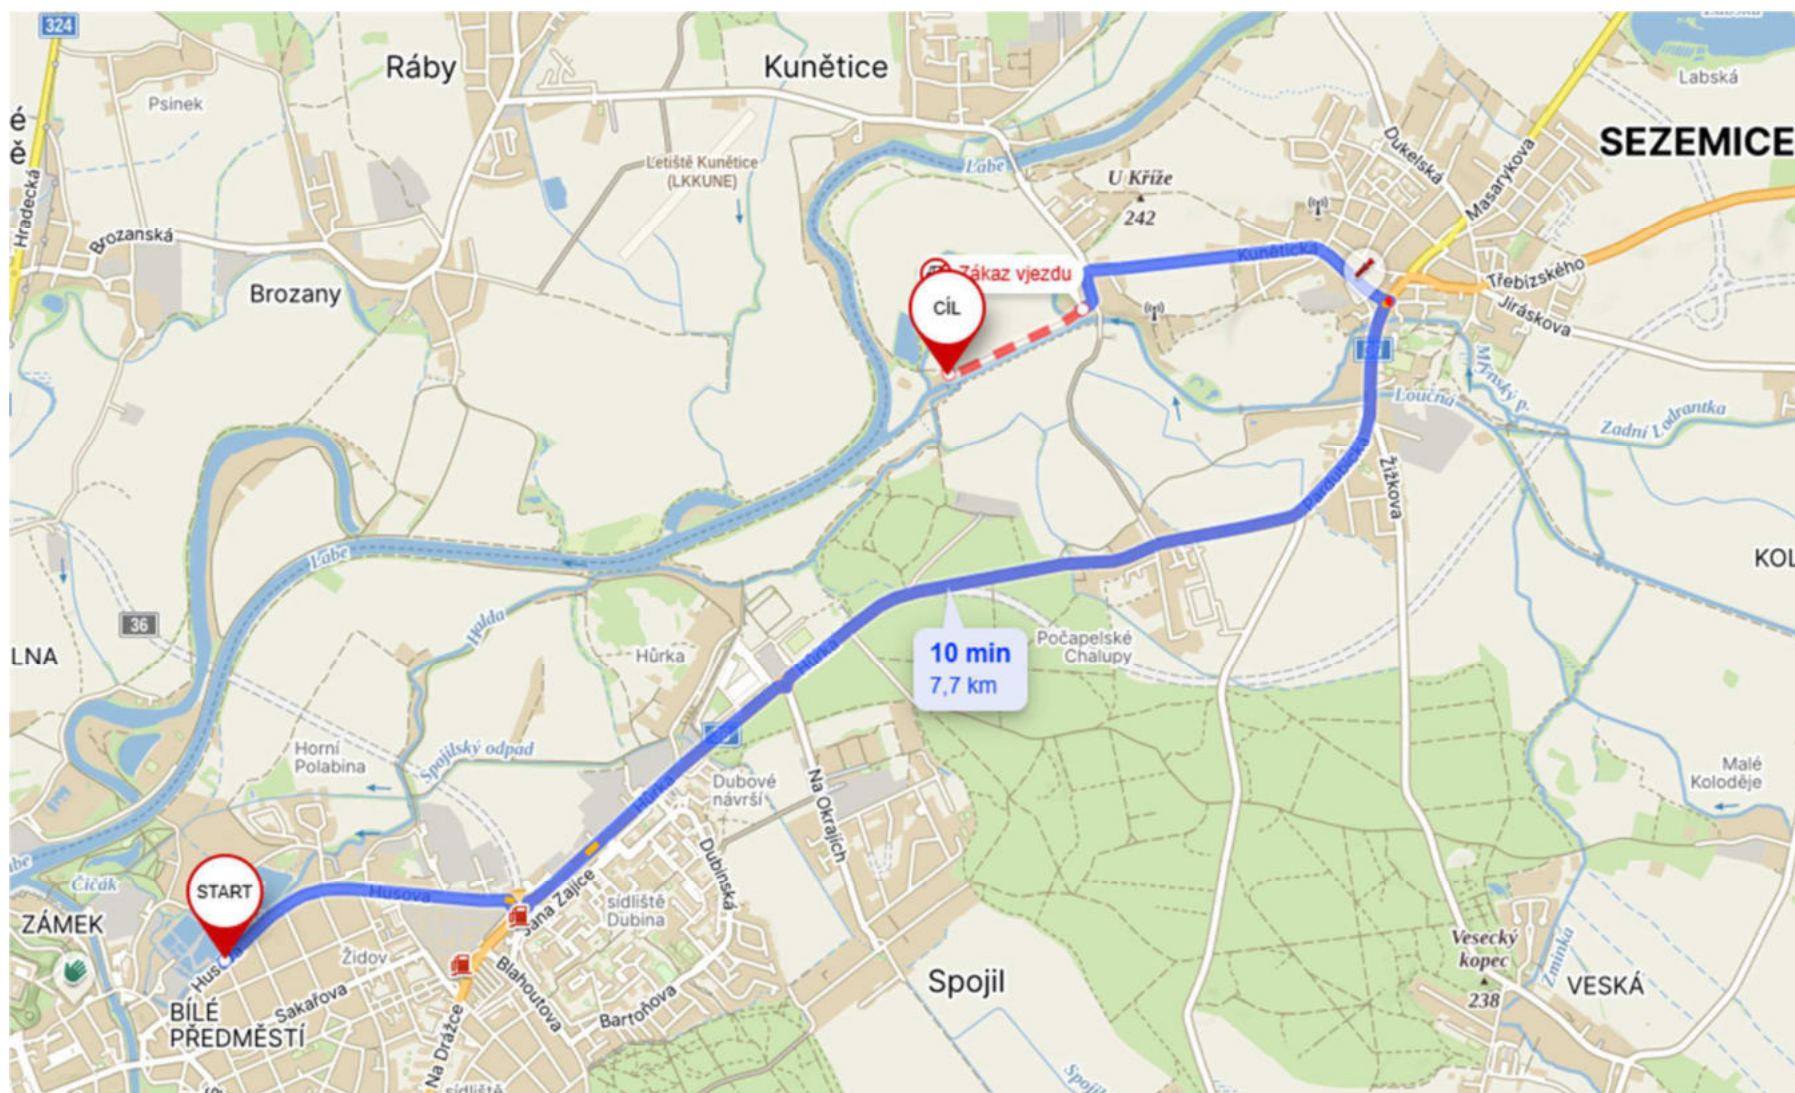

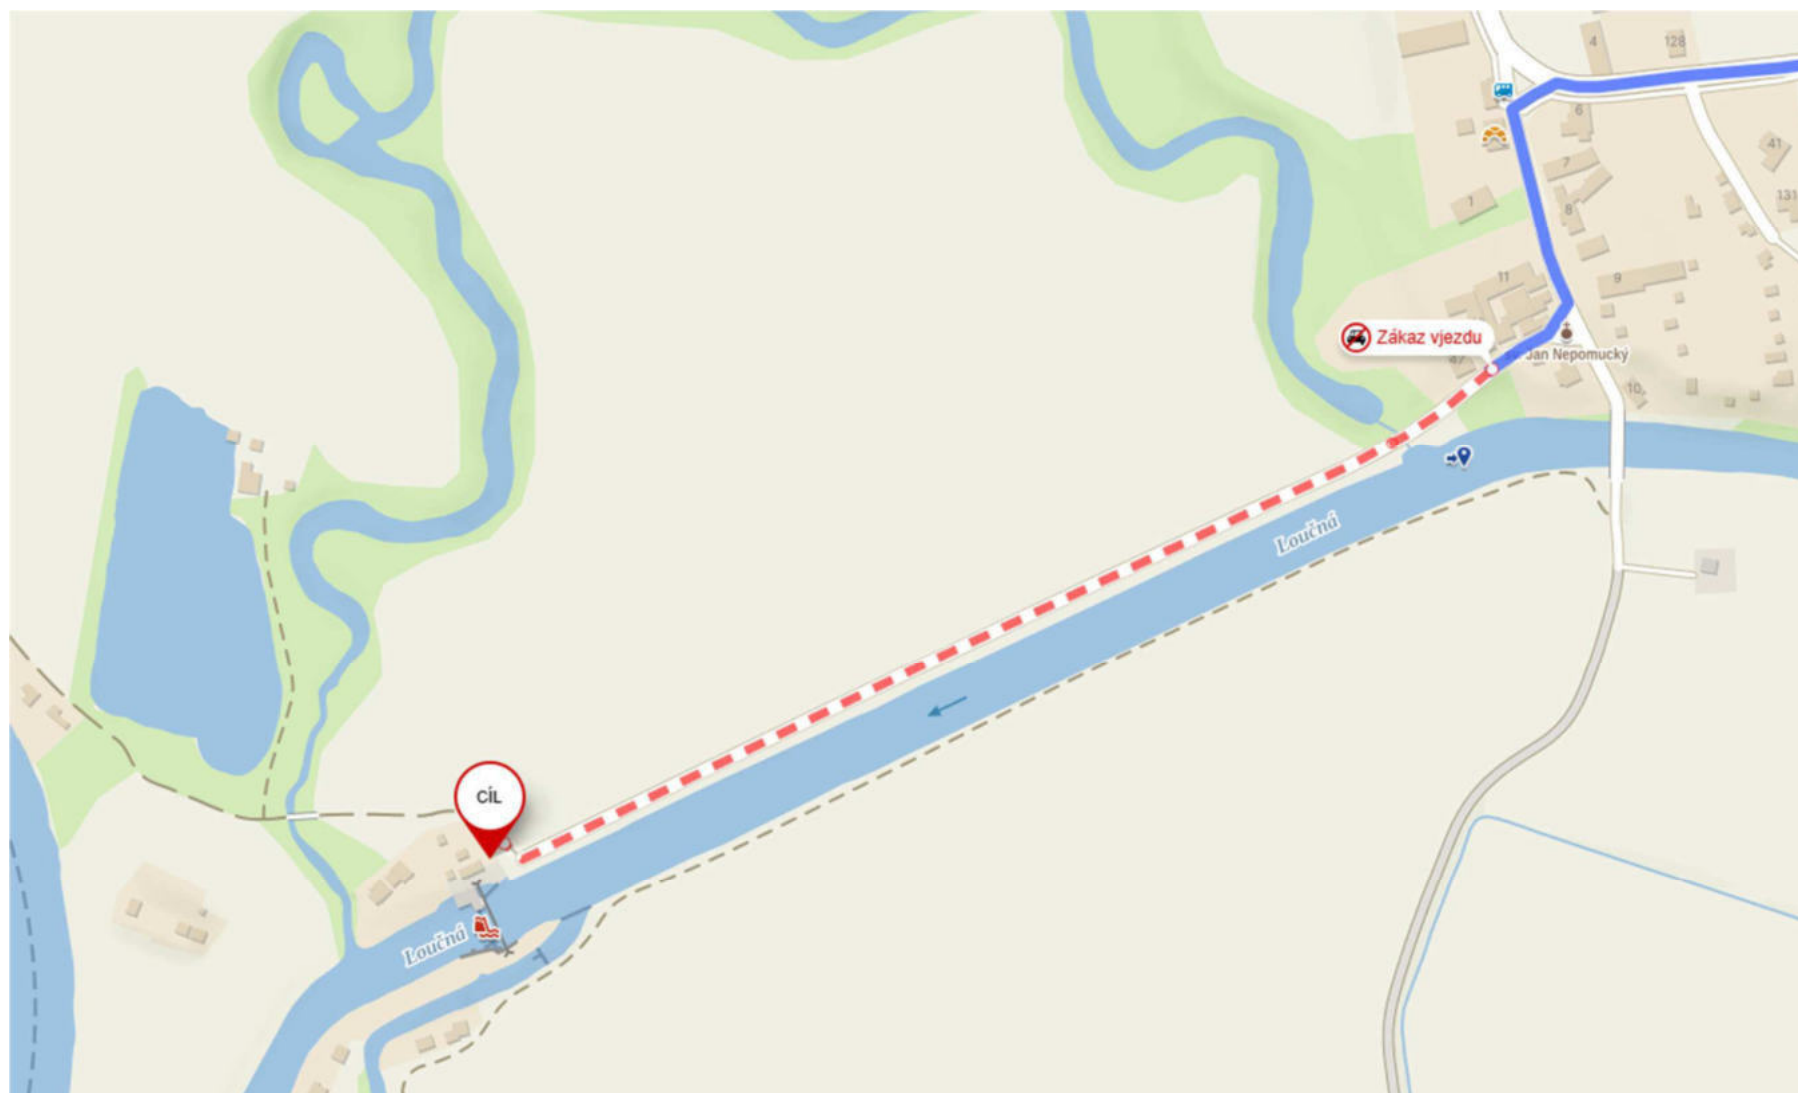



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



S00BX02PT7JO

Číslo jednací: MmP 96840/2025/Po
Spisová značka: SZ_MMP 94177/2025
Počet listů: 4
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Bc. Kristýna Podhajska
Telefon: +420 466 859 160
E-mail: Kristyna.Podhajska@mmmp.cz
Datum: 29.07.2025

Viz rozdělovník

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Pardubic odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody (dále „MmP OŽP“) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 7 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“) a dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní řád“) vydává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Závod Cihelna 135, 530 09 Pardubice

souhlasné závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko se týká konkrétně zásahu do významného krajinného prvku vodní toku a do prvků ÚSES – konkrétně vodního pro vodní tok vodní tok Halda ř. km 0,000 – 4,680– 1,300, p. p. č. 450/1 v k. ú. Počaplynad Loučnou, p. p. č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k. ú. Pardubice – LBC 11/1, RBK 1340/2, NRBK K73

Orgán ochrany přírody souhlasí se zásahem do:

- významného krajinného prvku (dále „VKP“) vodní toku a do prvků ÚSES – konkrétně vodního pro vodní tok vodní tok Halda ř. km 0,000 – 4,680– 1,300, p. p. č. 450/1 v k. ú. Počaplynad Loučnou, p. p. č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k. ú. Pardubice – LBC 11/1, RBK 1340/2, NRBK K73

Předmětem záměru je odstranění odumřelých dřevin, napadených a nemocných jedinců s výrazně sníženou či zbytkovou vitalitou, výrazně zhoršeným až silně narušeným zdravotním stavem (napadení podkorním hmyzem a dřevními houbami, přítomnost silných suchých větví, dutin a závrťových/výletových otvorů) a stabilitou (přítomnost defektních větvení, habituální defekty, symptomy infekce hlavních nosných částí, nekompenzovaný náklon kmene, přítomnost dutin a závrťových/výletových otvorů), jejichž provozní bezpečnost je silně snížená (stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání/zlomu vyžadující včasný zásah) a jsou již neperspektivní (viz příloha).

MmP OŽP předpokládá, že při dodržení stanovených podmínek nedojde k oslabení a omezení funkcí dotčeného VKP.

K provedení akce stanovuje orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 77 odst. 1, písm. n) ZOPK s odkazem na § 66 ZOPK tyto podmínky:

1. Kácení vzrostlých stromů je možné pouze s povolením místně příslušného orgánu ochrany přírody a mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků, optimálně v termínu 15. 8. – 30. 11 a 15. 3 – 15. 4 běžného roku.

2. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou kolmým řezem „na větvní kroužek“ a náležitě ošetřeno, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle ZOPK.
3. V blízkosti VKP potok a údolní niva nesmí být skladovány látky toxické pro vodní organismy.
4. V případě nálezů pobytových znaků zvláště chráněných živočichů je třeba se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody.
5. Během kácení dřevin bude v co největší možné míře zachován podrost, který přirozeně a samovolně pod stromořadím vyrostl.

Účastníci řízení:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Závod Cihelna 135, 530 09 Pardubice
- Chráníme stromy z. s., K Zámečku 153, 530 03 Pardubice, IČ 22770216

Na vědomí:

- Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice
- Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

Odůvodnění:

MmP OŽP obdržel dne 4. 7. 2025 žádost Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Závod Cihelna 135, 530 09 Pardubice, o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona ZOPK k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ke zničení významného krajinného prvku nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, konkrétně významného krajinného prvku vodní tok Halda ř. km 0,000 – 4,680 záměrem kácení 68 ks dřevin na pozemku p. č. 450/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou a na pozemcích p. č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k. ú. Pardubice.

Žádost byla zaevidována pod značkou č.j.: MmP 94177/2025. Opatřením ze dne 10. 7. 2027 pod č.j.: MmP 96840/2025/Po bylo oznámeno zahájení výše uvedeného řízení. V řádném termínu, tedy 14. 7. 2025, se do správního řízení přihlásil spolek Chráníme stromy z. s., K Zámečku 153, 530 03 Pardubice, IČO 22770216.

MmP OŽP vycházel z následujících podkladů:

- Žádost (včetně všech žadatelem zaslaných podkladů), její zdůvodnění.
- mapy.mmp.lokal/marushka, územní plán
- Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK,
- AOPK ČR, srpem 2018: Metodické listy č. 36 Významné krajinné prvky.

MmP OŽP prostudoval předložené podklady a rozhodnutí z nich vychází.

Vodní toky s přirozenými, nebo přírodě blízkými břehovými porosty jsou důležitým ekologicko-stabilizačním prvkem krajiny. Zásah do takovýchto VKP, které by mohly oslabit jejich ekologicko-stabilizační funkci musí být opatřeny závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody. MmP OŽP, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písmene a) ZOPK a posoudil žádost dle § 4, odst. 2 ZOPK, kdy vážil veřejný zájem ochrany přírody nad dalšími převažujícími veřejnými zájmy. Při posuzování zásahu do VKP se orgán ochrany přírody zaměřuje na fakt, do jaké míry posuzovaný záměr ohrozí VKP jako celek ve smyslu jeho ekostabilizačních funkcí v krajině.

Dle § 4 odst. 2 ZOPK mezi zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP a ohrožení či oslabení jeho eko-stabilizačních funkcí patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. V obecné rovině může také kácení dřevin způsobit oslabení VKP. O tom se zmiňují i Metodické listy č. 36 (AOPK ČR srpen 2018), které mezi hlavními příčinami ohrožení ekologicko-stabilizační funkce VKP vodní tok uvádějí kácení a poškozování břehových porostů, výskyt invazních organismů atd.

MmP OŽP po prostudování předložených materiálů, které měl v době rozhodnutí k dispozici došel k závěru, že v tomto případě se jedná o zajištění dotčené plochy ve smyslu zajištění povinností vlastníka pozemku udržovat břehové porosty v dobrém stavu tak, aby nedošlo k ohrožení okolí z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin. Zájem vlastníka pozemků, jeho povinnost nezasahovat do práv vlastníků sousedních pozemků a zajistit bezpečnost v okolí dřevin, tedy zájmy v tomto konkrétním případě převažující nad zájmy ochrany přírody.

V tomto případě je však třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že zásah spočívající v odstranění 68 ks buďto odumřelých dřevin, napadených a nemocných jedinců s výrazně sníženou či zbytkovou vitalitou, výrazně zhoršeným až silně narušeným zdravotním stavem (napadení podkorním hmyzem a dřevními houbami, přítomnost silných suchých větví, dutin a závrťových/výletových otvorů) a stabilitou (přítomnost defektních větvení, habituální defekty, symptomy infekce hlavních nosných částí, nekompenzovaný náklon kmene, přítomnost dutin a závrťových/výletových otvorů), jejichž provozní bezpečnost je silně snížená (stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání/zlomu vyžadující včasný zásah) a jsou již neperspektivní, a i vzhledem k délce celého vodního toku (zásah na cca 4 km) a jeho břehového porostu, je sice zásahem do VKP, ale zajištění bezpečnosti pro okolní pozemky je zde přednější. Pod dřevinami již přirozeně a samovolně vznikl nový porost, který zaujme místo po současných dřevinách a pokácením starých neperspektivních dřevin dojde k podpoření jejich růstu. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody nenařizuje náhradní výsadbu, neboť funkci dřevin přirozeně zabere již vzrostlý podrost.

Pro ochranu dotčeného VKP a zmírnění případných negativních vlivů způsobených záměrem na něj stanovil MmP OŽP podmínky. K jejich znění uvádíme:

Ad 1) „Kácení vzrostlých stromů je možné pouze s povolením místně příslušného orgánu ochrany přírody a mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků“.

Aby žadatel mohl stromy pokácet, musí mít k dispozici rozhodnutí věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody v právní moci. Období, kdy je možné kácet stromy, bylo stanoveno tak, aby nezasahovalo do období hnízdění ptáků.

Ad 2) „Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou kolmým řezem „na větvní kroužek“ a náležitě ošetřeno, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle ZOPK“.

MmP OŽP se snaží uchránit okolní dřevinnou vegetaci před případnými negativními vlivy a poškozením, které by bylo v rozporu s ustanovením § 7 ZOPK. Dřeviny by si měly zachovat vysokou míru vitality, která následně umožní rychlejší obnovení části VKP.

Ad 3) „V blízkosti VKP potok a údolní niva nesmí být skladovány látky toxické pro vodní organismy“.

Slouží jako prevence před únikem látek škodlivých pro vodní organismy, které by mohly značně narušit ekologickou stabilitu dotčeného prvku.

Ad 4) „V případě nálezu pobytových znaků zvláště chráněných živočichů je třeba se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody“.

Zvláště chránění živočichové jsou podle § 50 odst. 1 ZOPK chráněny ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. V případech dle § 50 odst. 3 je třeba předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody.

Ad 5) „Během kácení dřevin bude v co největší možné míře zachován podrost, který přirozeně a samovolně pod stromořadím vyrostl.“

S ohledem na to, že pod stromořadím je už značně vyrostlý porost, který zde vzniknul samovolně, je vhodné při kácení postupovat tak, aby tento porost byl v co nejvyšší míře zachován a nahradil kácené dřeviny.

Poučení:

Proti rozhodnutí lze dle § 83 odst. 1 správního řádu podat **odvolání do 15 dnů** od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím **Magistrátu města Pardubic**, odboru životního prostředí.

Dle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst.2 správního řádu (tzv. obecné náležitosti podání) a **musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.** Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, který se rovná počtu účastníků řízení plus jeden stejnopis pro správní orgán.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Toto stanovisko MmP OŽP nenahrazuje udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a nenahrazuje ani povolení ke kácení dřevin dle § 8 odstavce ZOPK.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení

Ing. Monika Löfelmannová

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 písm. a správního řádu:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Závod Cihelna 135, 530 09 Pardubice

dle § 70 odst. 3 ZOPK:

- Chráníme stromy z.s., K Zámečku 153, 53003 Pardubice, IČ 22770216 (DS)

Na vědomí:

- Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice
- Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

Příloha: tabulka kácených stromů
mapový zakres

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí

Oddělení ochrany přírody

Štrossova 44

530 21 Pardubice

IDDS: ukzbx4z

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/035442

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Ivan Princ

PARDUBICE
25. 8. 2025

Věc: Oznámení o provedení kácení břehového porostu na náhonu Halda ř. km 0,000 – 4,680

Jako správce vodního díla náhonu Halda v souladu s povinnostmi ohledně péče o koryta vodních toků, **dle § 47, zákona č. 254/2001Sb., a dále § 8, odst. 2, zákona č.114/92Sb.**, v platném znění, Vám oznamujeme, že v termínu od 15. 8. – 30. 11 a 15. 3 – 15. 4 běžného roku, bude provedeno pokácení 64 ks dřevin ve složení:

bříza bělokorá	2 ks
jasan ztepilý	46 ks
modřín opadavý	1 ks
olše lepkavá	5 ks
vrba bílá	2 ks
jilm vaz	8 ks
celkem	64 ks

a to na pozemku p. p. č. 450/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou a dále na pozemcích p. p. č. 2776/1, 2779/1 a 2779/2 v k. ú. Pardubice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Zásah bude proveden v souladu s vydaným rozhodnutím č. j.: MmP 96840/2025/Po (Spisová zn.: SZ_MMP 94177/2025), které vydal Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody dne 29. 7. 2025

S pozdravem

Ing. Karel Koudela
provozně technický náměstek

Doručenka datové zprávy

Předmět: Oznámení o provedení kácení břehového porostu na náhonu Halda ř. km
0,000 – 4,680
ID zprávy: 1569105814
Datum a čas dodání: 25.08.2025 v 13:02:54
Datum a čas doručení: 25.08.2025 v 13:05:02

Adresát: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město,
53002 Pardubice, CZ
ID schránky: ukzbx4z

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: PLa/2025/035442
Naše spisová značka: 59014
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

25.08.2025 v 13:02:54 EV0: Datová zpráva byla podána.
25.08.2025 v 13:02:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25.08.2025 v 13:05:02 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
