

POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Divoká Orlice, Líšnice, oprava patek a dlažby, ř. km 85,80 – 86,00



Zpracoval:	Milan Suchodol úsekový technik dne: 8.10.2025	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 20.10.2025	
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 10.12.2025 číslo zápisu: 3/2025	Tajemník Dokumentační komise

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Divoká Orlice, Líšnice, oprava patek a dlažby, ř. km 85,80 – 86,00
místo, případně ř. km, k.ú.	Divoká Orlice, ř.km 85,80 – 86,00, k.ú. Líšnice
Inventární číslo DM	9051000084
identifikátor ISYPO	400338877

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Předmětná úprava byla vystavěna v roce 1926 na korytu Divoké Orlice v zástavbě obce Líšnice v místní části Račovice. Je tvořena levobřežní svahovou kamennou dlažbou opřenu do zděné kamenné polozapuštěné patky. Úprava stabilizuje koryto v souběhu s místní komunikací. V kamenné zděné patce a svahové dlažbě jsou lokální poruchy zdiva s vypadanými kameny, spárování patky a dlažby je poškozené. Délka úpravy je 142,5 m, celková plocha úpravy (patka a dlažba včetně horní vodorovné lavičky) je 598,5 m². V průběhu 03/2025 bylo provozní údržbou provedeno vyřezání dřevin v celé ploše předmětné úpravy koryta, v 07/2025 bylo provedeno očištění dlažby a patky od vegetace, pařízků, odtěžení zeminy z patky a provedeno očištění spár a zdiva tlakovou vodou. Opravou úpravy dojde k prodloužení životnosti vodního díla, které je v naší majetkové správě.

Nákladové středisko 922 330.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Předmětem veřejné zakázky je oprava úpravy koryta Divoké Orlice v obci Líšnice v úseku mezi ř. km 85,80 až 86,00, která spočívá:

- 1) V případě strojního řešení ohrázkování se vstupem techniky do koryta mimo zděnou patku bude nezbytné před zahájením prací zhotovitelem zajistit odlov ryb a ZCHDŽ způsobitou osobou a ČRS v úseku předmětné opravy v souladu s rozhodnutím KÚ Pardubického kraje č.j. 38625/2023/OŽPZ a MUZBK-48225/2023. Z důvodu předpokladu ručního urovnání hrázky z pytlů s pískem není tato položka zahrnuta do rozpočtu stavby.
- 2) Mechanické očištění dlažby a patky od drobné vegetace v ploše 598,5 m², odtěžení naplavené zeminy. Odvoz materiálu v množství 5 m³ na deponii obce do 5 km.
- 3) Rozebrání příčné kamenné hrázky v profilu koryta v ř. km 85,9. Přesun kamenů v množství do 2 m³ o váze do 100 kg k patce do 50 m (případně využití kamenů pro opravu úpravy).
- 4) Lokální ohrázkování porušených ploch patky určených k přezdění a doplnění kamenného zdiva. Hrázka bude provedena z urovnaných pytlů s pískem na výšku 0,6 m v délce max. 10 m. Hrázka z pytlů bude přesouvána podél patky k jednotlivým porušeným místům. Voda z ohrázkovaného prostoru bude po dobu přezdívání čerpána mobilním kalovým čerpadlem.
- 5) Vybourání porušených a nesoudržných ploch zdiva patky, omytí styčné plochy tlakovou vodou a přezdění porušených míst do betonového lože s vypárováním betonovou spárovací hmotou ocelovým hladítkem 1 cm pod lícovou plochu kamene. Plocha na kompletní přezdění v opevnění je stanovena na 48,73 m². Betonová směs použita pro přezdění bude pevnostní třídy C 25/30.
- 6) Vybourání poškozených spár zbylé plochy patky do hloubky 12 cm a následné očištění spár a zdiva tlakovou vodou v ploše 193,52 m². Přespárování zdiva patky spárovací betonovou směsí, zahlazenou ocelovým hladítkem cca 1 cm pod úroveň líce kamenného zdiva v ploše 193,52 m². Z celkové plochy patky bude nutné opravu spárování v ploše 193,52 m² provést na hloubku do 12 cm. Celková plocha patky 242,25 m².
- 7) Vybourání porušených a nesoudržných ploch zdiva svahové dlažby včetně vodorovné horní lavičky, omytí styčné plochy tlakovou vodou a přezdění porušených míst do betonového lože betonovou směsí C 25/30 s následným vyspárováním spárovací betonovou směsí ocelovým hladítkem cca 1 cm pod úroveň líce kamenného zdiva. Plocha na přezdění a doplnění zdiva dlažby 9,2 m².
- 8) Vybourání poškozených spár zbylé plochy dlažby a vrchní vodorovné části opevnění do hloubky 7 cm, následné očištění spár a zdiva tlakovou vodou v ploše 356,25 m². Přespárování zdiva dlažby spárovací betonovou směsí ocelovým hladítkem cca 1 cm pod úroveň líce kamenného zdiva.
- 9) Likvidace a odvoz vybouraného materiálu v předpokládaném množství 29 t v souladu se zákonem o odpadech. Předpoklad (Ekola Libchavy).

Kámen na doplnění zdiva bude využit z místa stavby (uložen u patky z akce realizované v 07/2025). Oprava patky se předpokládá za vhodných průtokových podmínek při odtoku z VD Pastviny do 1,5 m³/s. Zdroj elektrické energie se předpokládá mobilní přenosnou elektrocentrálou pro pohon ručního nářadí a čerpadel. Zařízení staveniště bude na pozemku sousedícím s korytem Divoké Orlice (louka ve vlastnictví obce) č. parc. 3914 v k.ú. Líšnice. Po ukončení prací bude zhotovitelem proveden úklid staveniště a uvedení dotčených ploch do řádného stavu dle původních parametrů. Stav pozemků po dokončení opravy bude písemně odsouhlasen jejich majiteli.

Přesný rozsah oprav je určen položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto záměru.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi vlastníka vodního díla a správce vodního toku vyplývajících ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.178/2012 Sb.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě nerealizace uvedeného záměru bude docházet ke zhoršování technického stavu úpravy koryta a tím i možného ohrožení sousedních nemovitostí a infrastruktury v zástavbě obce.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Vzhledem k rozsahu prací není možné opravu z kapacitních důvodů realizovat provozní údržbou PLa.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 2026
- Výsledek hodnocení VH majetku:

Oprava VD v majetkové správě PL,s.p. č. DM 9051000084.

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Na tuto akci je zpracován položkový rozpočet, ze kterého vyplývá předpokládaná částka pro realizaci opravy **786 771,16 Kč bez DPH**.

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Opravy budou provedeny dle původních parametrů při použití stávajícího kamene.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Před zahájením prací je nutné vytýčení inženýrských sítí. Příjezd k předmětné lokalitě je po místních komunikacích v majetku Obce Líšnice. Manipulační pruh podél levého břehu koryta je na pozemcích Obce Líšnice a soukromých vlastníků. Práce budou prováděny zejména z koryta toku Divoké Orlice. Přístup k lokalitě, plochy pro zařízení staveniště a vyjádření správců inženýrských sítí bude zajištěno zhotovitelem zakázky. Veškeré plochy a pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů.

f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Stavba se **nenachází** ve zvláště chráněném území. Koryto vodního toku je dle zákona č. 114/92 Sb. významným krajinným prvkem. Pro opravné práce je projednána výjimka zásahu do biotopu ZCHDŽ s KÚ Pardubického kraje č.j. 38625/2023/OŽPZ a práce na území VKP s MÚ Žamberk č.j. MUZBK-48225/2023.


- g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0500 – Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice. Lokalizací se akce dle tohoto záměru opravy přímo nedotýká žádné akce obsažené v PDP. Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

h) majetkoprávní vztahy


- Projektové dokumentace a doklady ke stavbám předmětných VH majetků jsou uloženy v archivu Povodí Labe, státní podnik.
- Seznam dotčených parcel a výpisy z KN jsou v příloze tohoto záměru.

Záměr bude realizován na pozemku koryta VT Divoká Orlice č. parc. 2068/1 v k.ú. Líšnice, se kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Přístup k vodnímu toku je po komunikacích v majetku Obce Líšnice, staveniště bude zřízeno na pozemku Obce Líšnice č. parc. 3914 v k.ú. Líšnice.

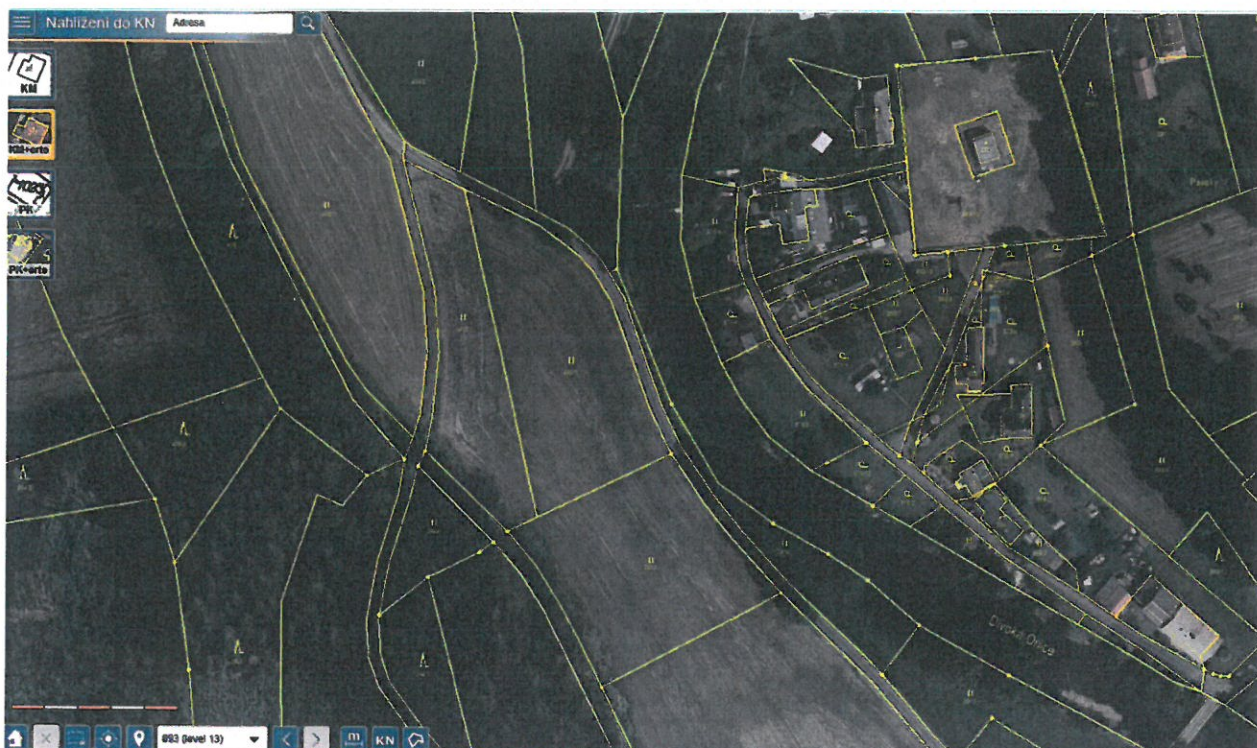

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2068/1
Obec:	Lišnice [580589]
Katastrální území:	Lišnice [685097]
Číslo LV:	24
Výměra [m ²]:	103585
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

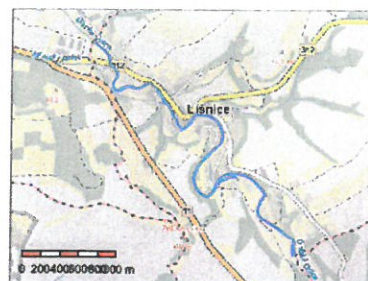

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodářit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Věta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno chůze a jízdy

- i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

Po provedení akce se v následujícím krátkodobém období za předpokladu normálních průtoků nepředpokládá vynaložení další finančních prostředků. Ve střednědobém výhledu bude prováděna běžná údržba objektu dle aktuálních potřeb a charakteru.

- j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

Neřeší se

- k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Nepředpokládá se možnost čerpání dotačních prostředků.

- l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic

s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Jedná se o opravnou akci. Vzhledem k rozsahu a charakteru prací není dělena na stavební objekty.


m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru


Přílohy:

1. Situace 1 : 20 000
2. Situace 1 : 1 000
3. Seznam dotčených parcel
4. Hodnocení VH majetku
5. Fotodokumentace
6. Posudek

Situace 1 : 20 000

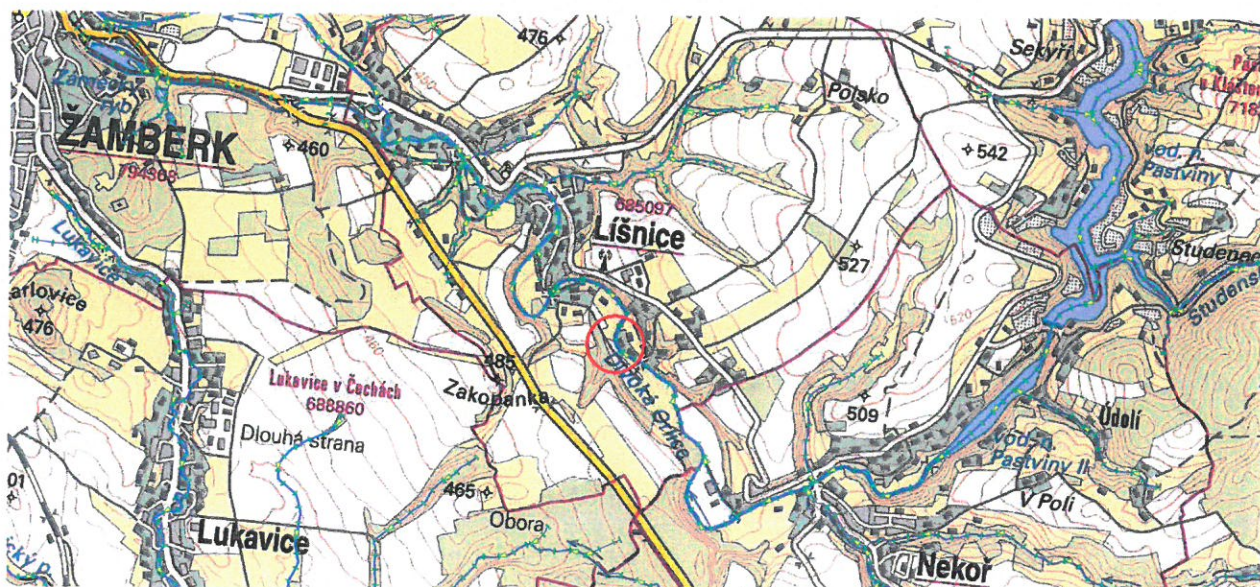

Situace 1 : 1000

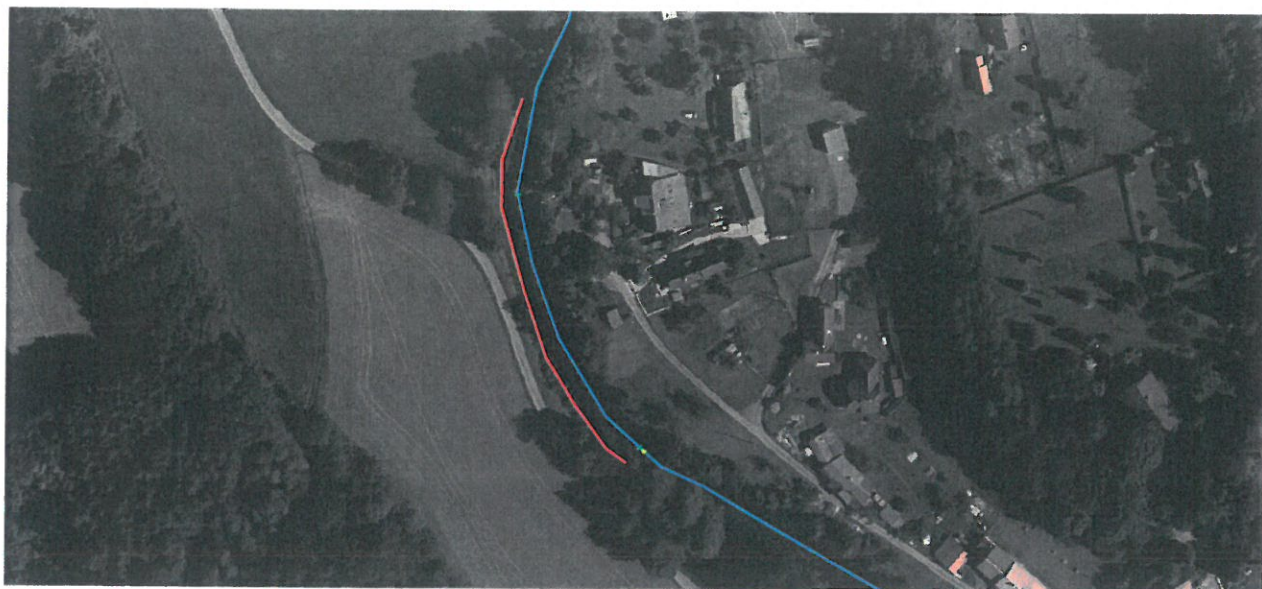

Fotodokumentace





Seznam dotčených pozemků (projektem bude doplněno a zpřesněno)

Katastrální území	p.č.	Vlastník / právo hospodařit	Využití
Líšnice	2068/1	Povodí Labe, státní podnik	stavba, oprava
Líšnice	3940	Obec Líšnice	přístup
Líšnice	440/1	Obec Líšnice	přístup
Líšnice	3914	Obec Líšnice	staveniště
Líšnice	454	Soukromé vlastnictví paní Popelková	přístup (man. pruh)
Líšnice	3940	Soukromé vlastnictví SJM Břízovi	přístup (man. pruh)