




PUDORYS

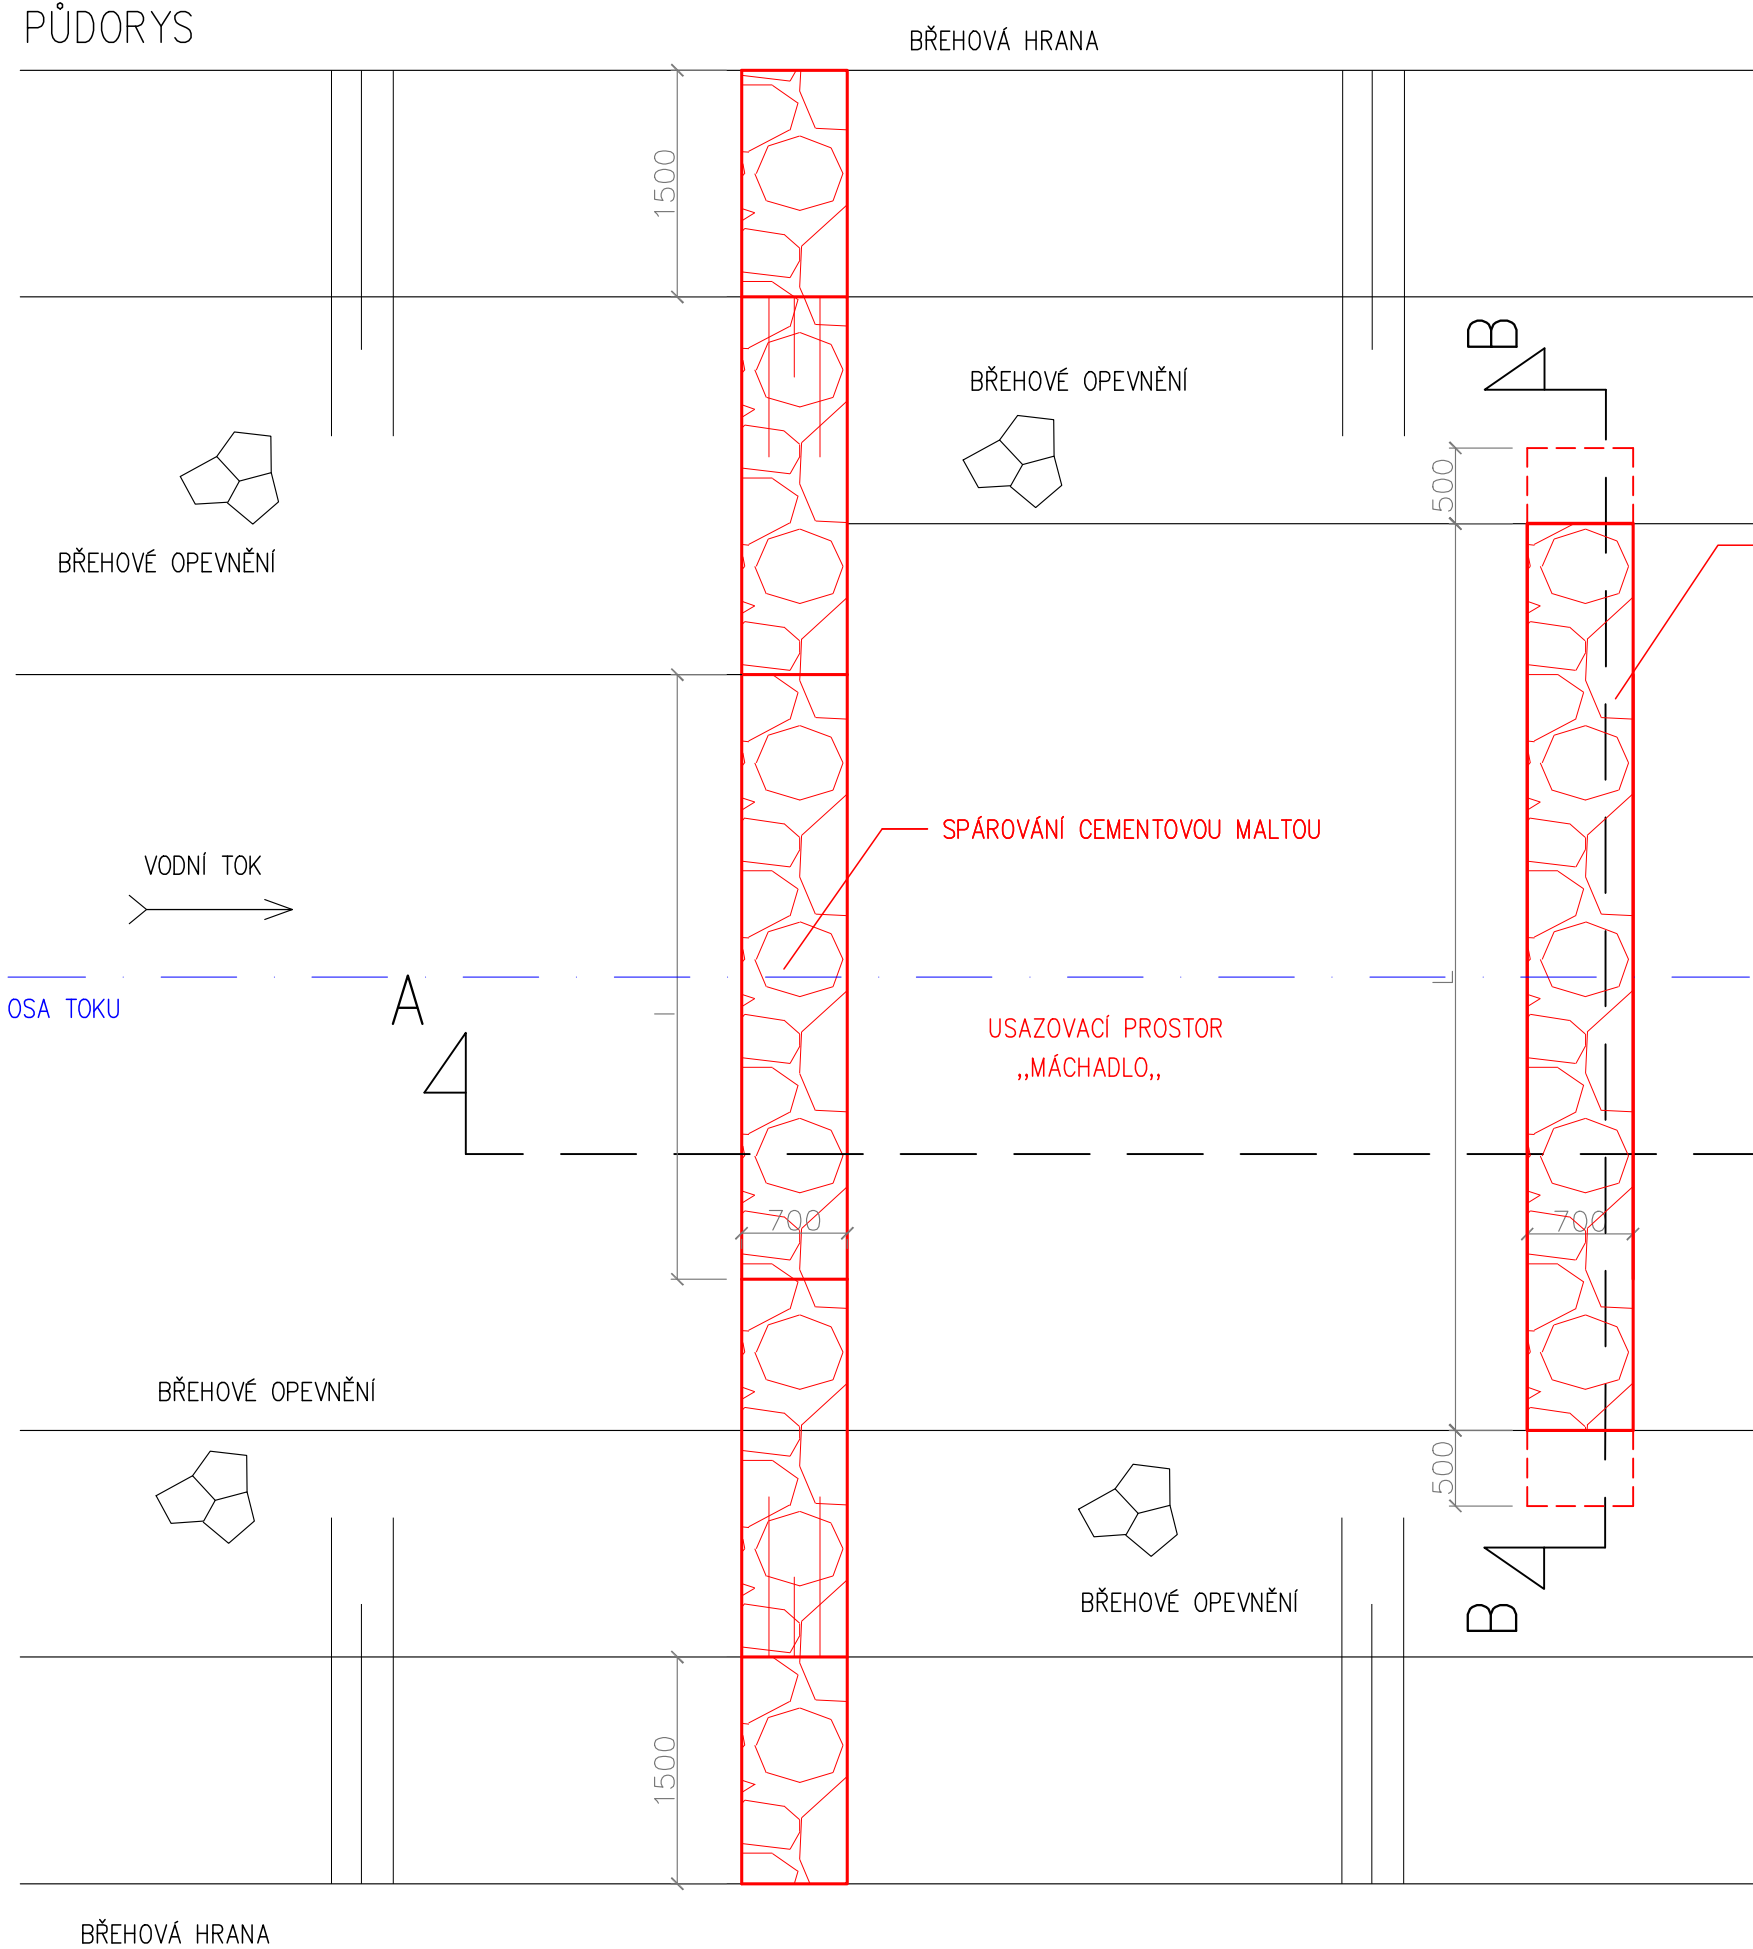


ŘEZ A-A

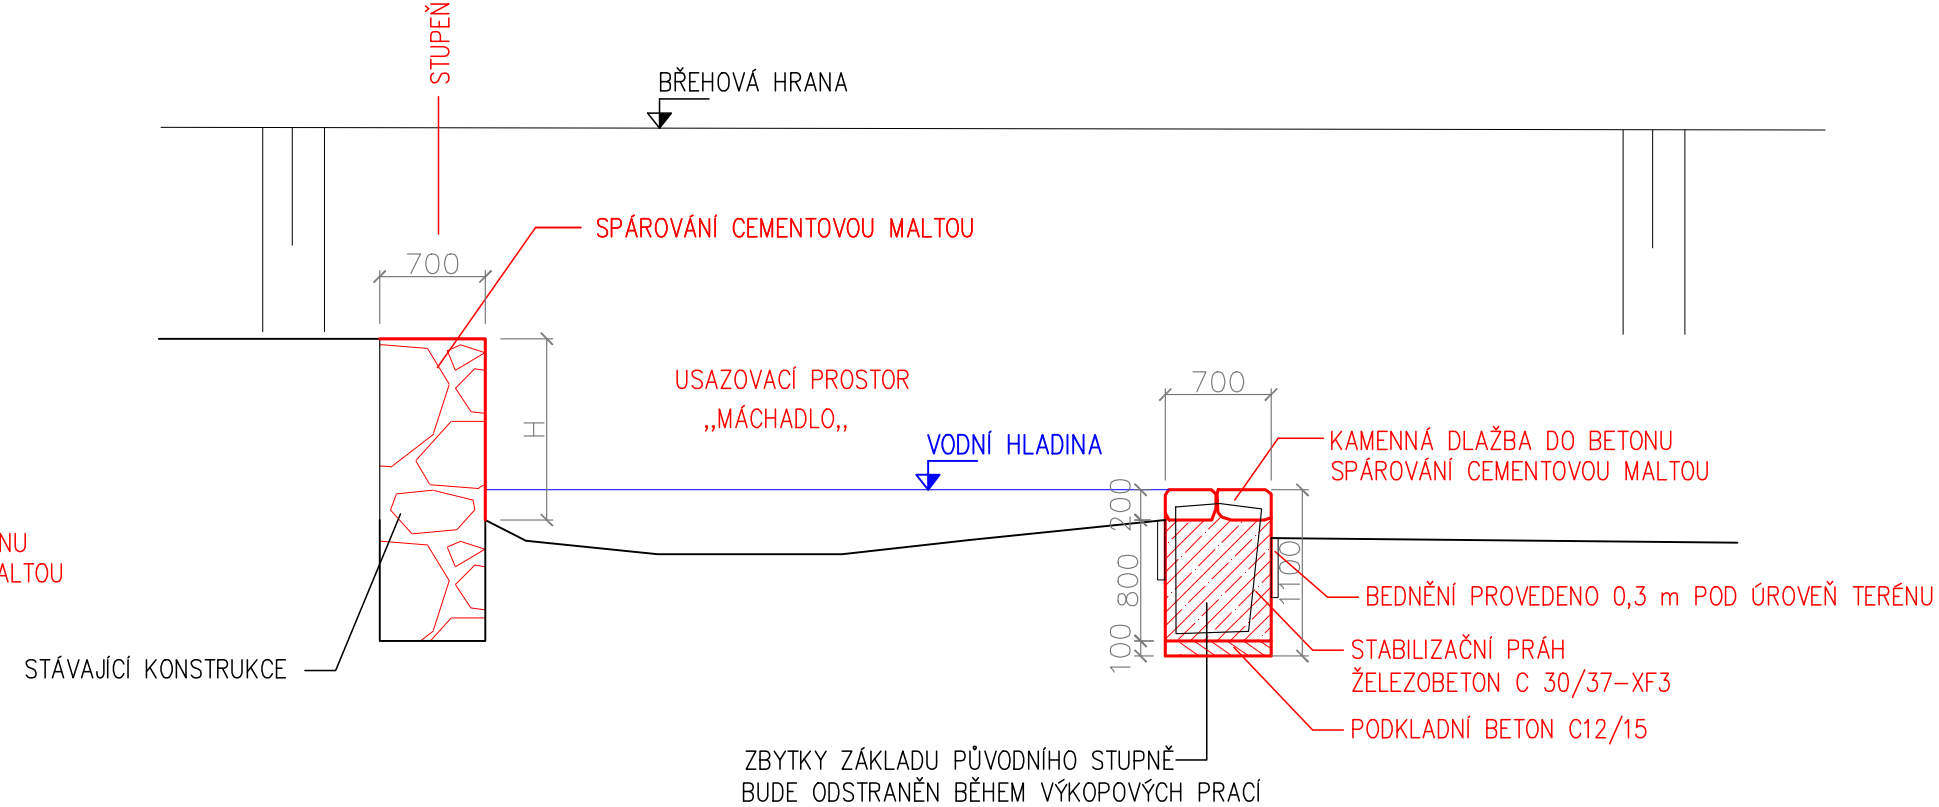

ŘEZ B-B

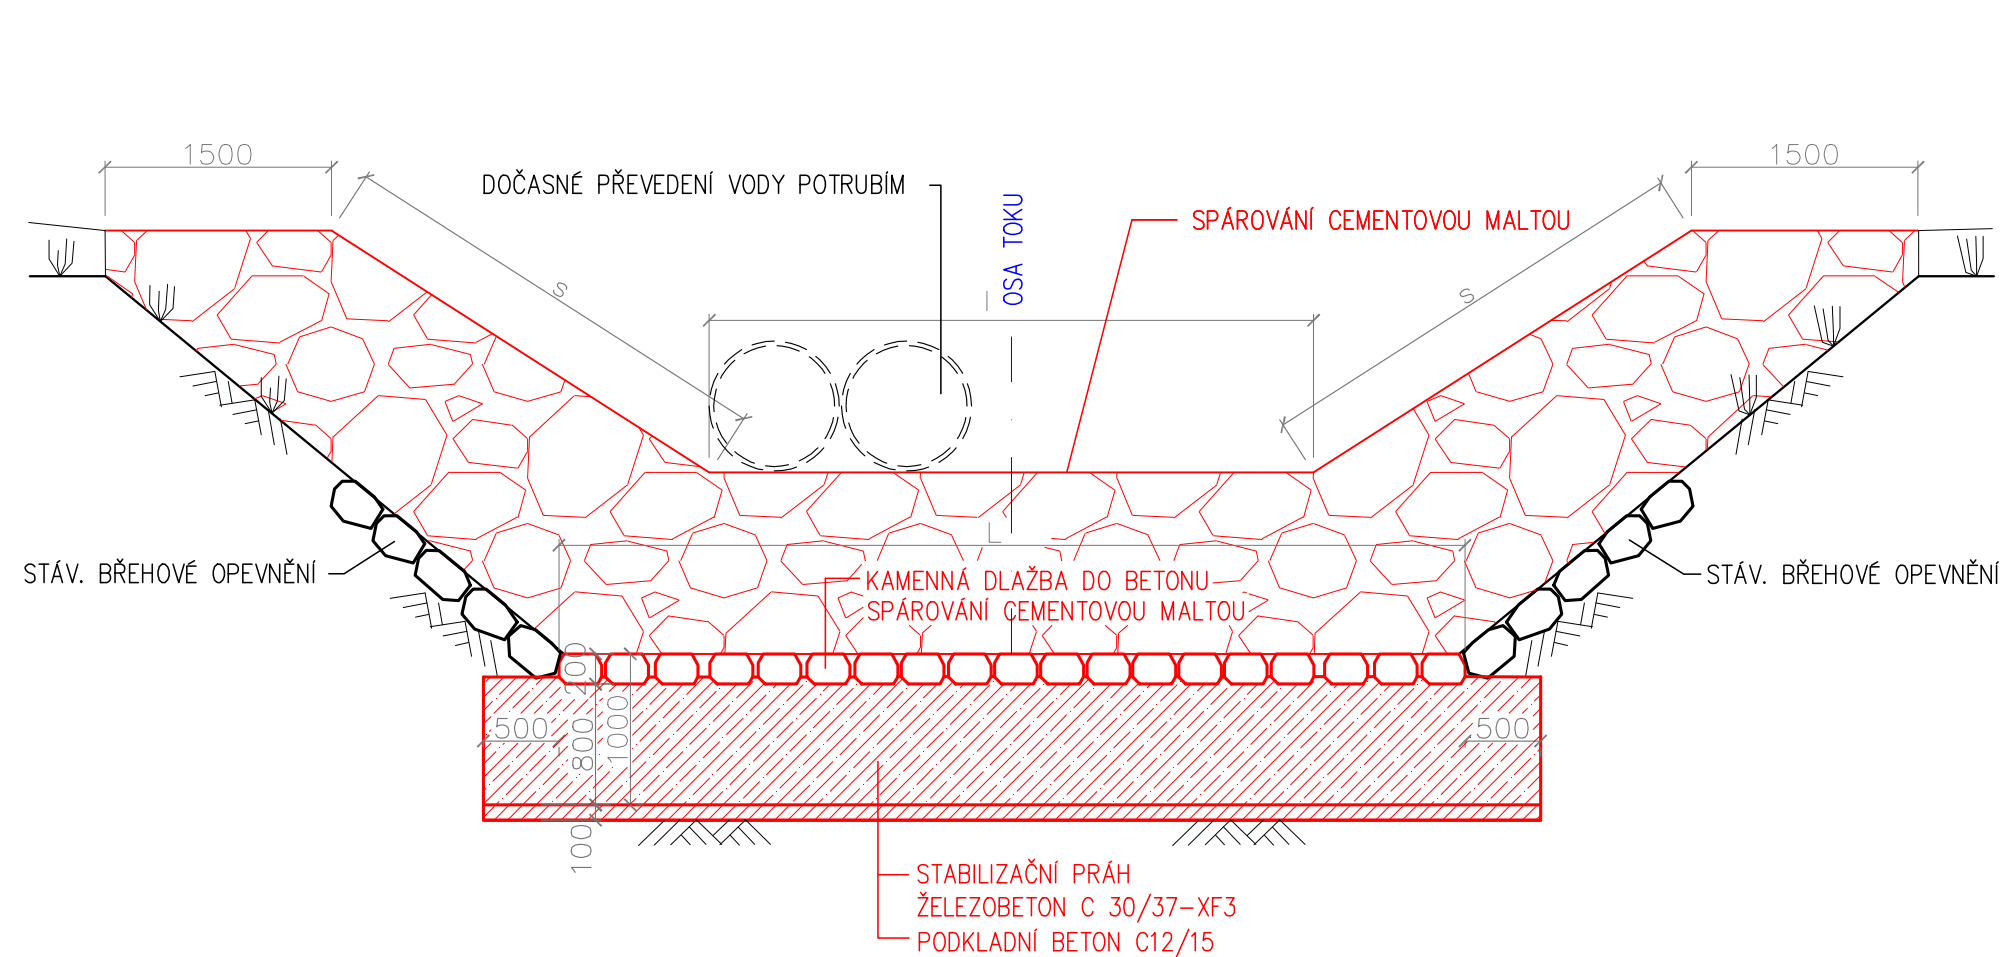

VÝKRES VÝZTUŽE M 1:25

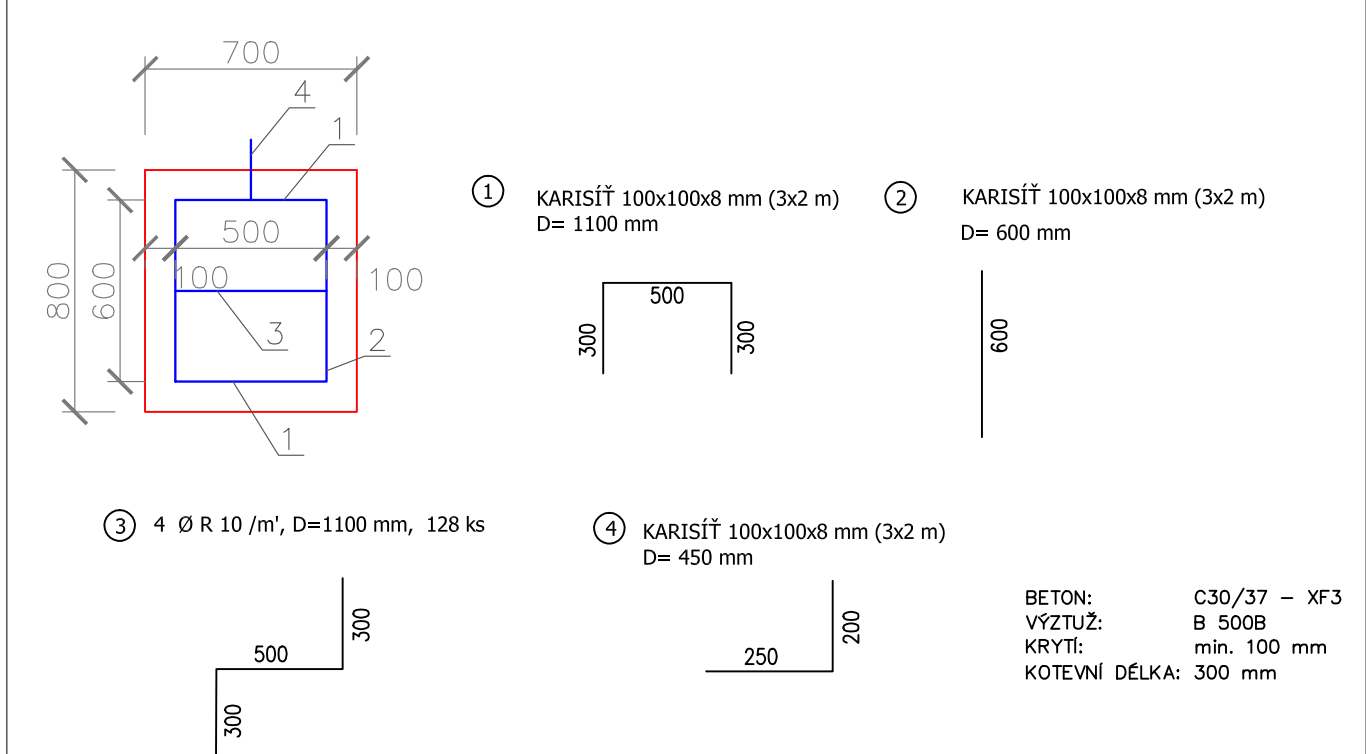




Při stavebních pracích je nutno dodržet následující technologický postup:

Stávající konstrukce, která bude ponechána, bude mechanicky očištěna, zbavena řas, nesoudržných částí a otryskána vysokotlakou vodou (min. 1,2 kPa).
Spáry budou pročištěny na hloubku min. 40 mm a následně vyplněny cementovou maltou.
Po vyspárování bude konstrukce zakryta dvojitou geotextilí a udržována min. 4 dny ve vlhku.

Tabulka stupňů:

stupeň	L	H	I	S
	(m)	(m)	(m)	(m)
5	6,0	1,2	4,2	3,0
6	5,0	0,4	5,0	1,1
8	6,2	1,3	4,8	1,8
11	5,0	0,4	-	2,2
16	4,6	0,9	5,0	1,6
celkem	26,8	4,2	19,0	9,7

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. multi a Qua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX +420 498 500 320</div>	
Ing. Tomáš Klikar 	Ing. Tomáš Klikar 	Ing. Lubor Dítě 		
Kraj: Pardubický	Obec: Krouna (k.ú. Krouna)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Krounka, Krouna, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2015
			Zakázkové číslo	M15/022
			Formát	4 A4
Výkres kamenných stupňů s máchadly			Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.01.b.06

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiagua s.r.o., Hradec Králové