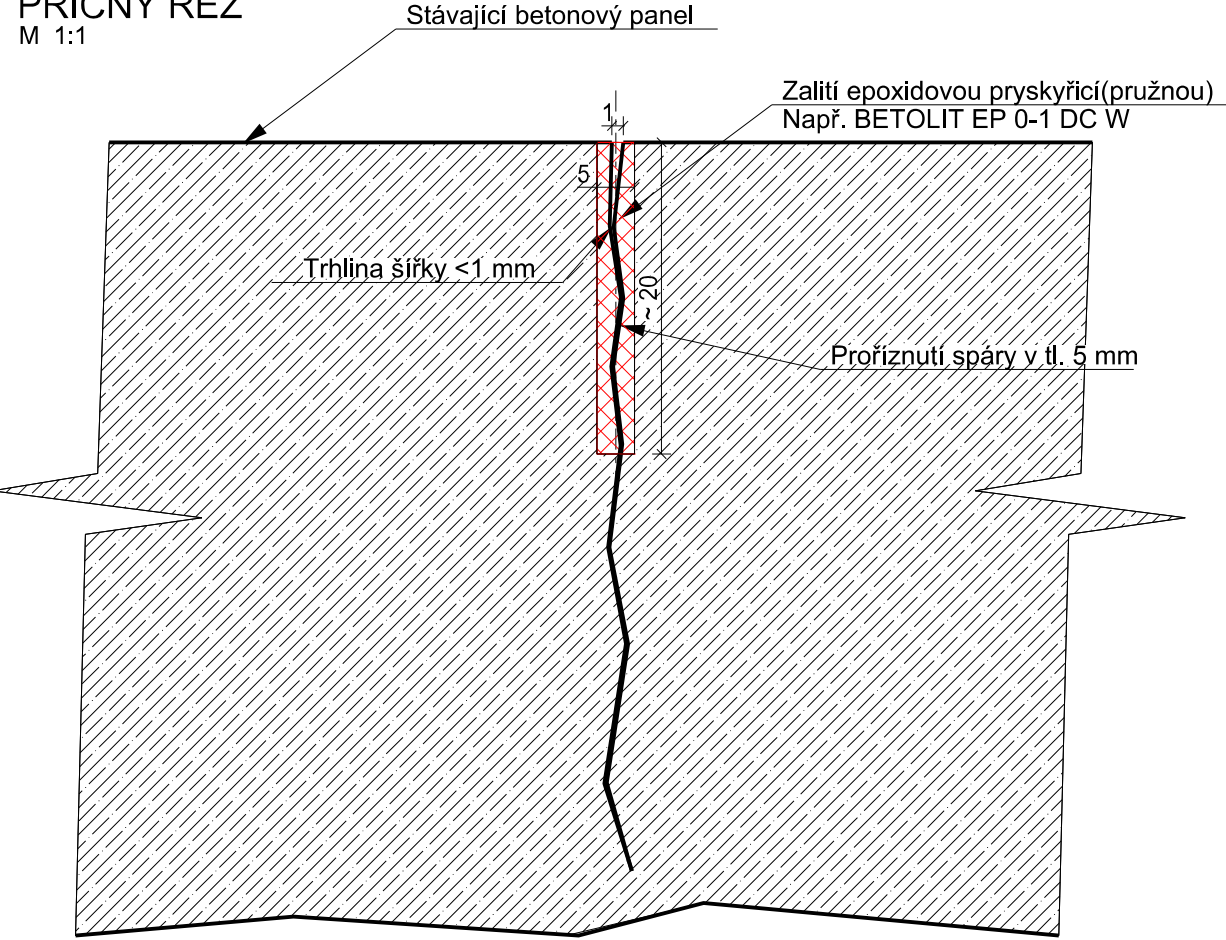


VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ TRHLINY DO 1 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:1






AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....270/12.....
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....6.2014.....③

Popis poruchy:
Jedná se o trhliny, u kterých došlo pouze k prasknutí a nedošlo k úplnému rozlomení desek.
Oprava bude provedena proříznutím spáry diamantovým kotoučem a následným zalitím epoxidovou pryskyřicí (pružnou).
Šíře trhlin pro tento typ opravy nesmí přesáhnout cca 1 mm.
Pozn:
Prodloužení životnosti dilatačního celku pro horizont 5 - 10 let.

Odpov. proj.:	Ing. M. David	  	A Z CONSULT[®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. T. Rys			
Kontroloval:	Ing. M. David			
Kraj:	Ústecký		Místo:	Chomutov
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p.			
Akce:			Zn. souboru: ...	
PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště			Stupeň: DSP/DPS	Formát: 1 x A4
Kategorie poškození: B,C			Č. zak.: 270/12	Č. paré :
Výkres:			Datum: VI. 2014	
Vzorový detail opravy trhlin do 1 mm			Měřítko: 1 : 1	Č. přílohy: D.4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.				