



STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV

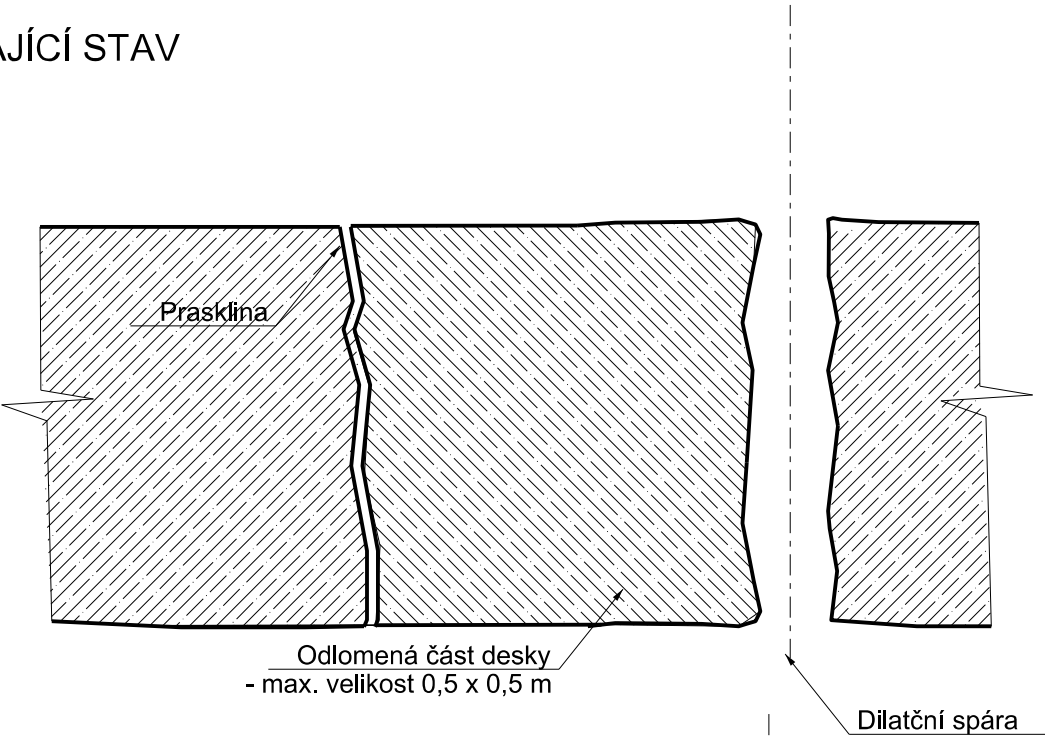

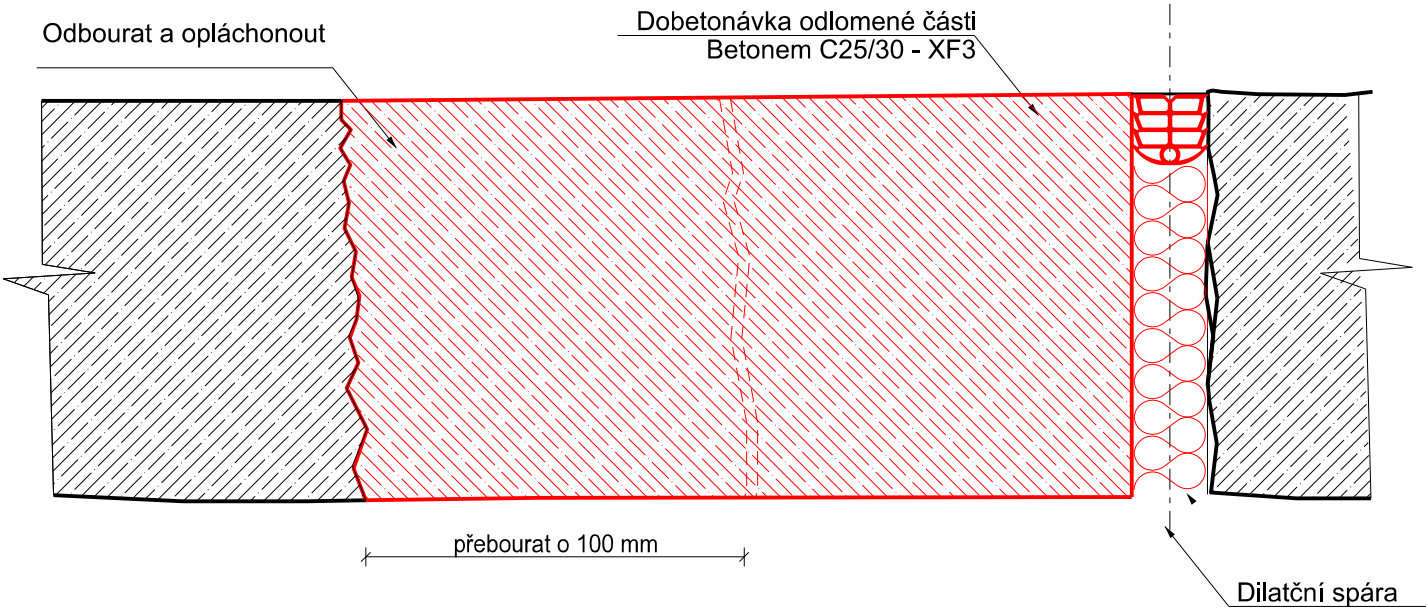


Pozn:
Prodloužení životnosti dilatačního celku pro horizont 5 - 10 let.

Popis poruchy:
Jedná se o odlomení části betonové desky v oblasti kolísání vodní hladiny nebo dilatačního celku a to o max. rozměru cca 0,5 x 0,5 m.
Dilatační celek nesmí být jinak rozlomen a ani vykazovat jiné typy poruch.
V případech, kdy po odbourání bude panel nesoudržný a nebude možná dobetonávka, bude nutná celková oprava dilatačního pole.

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....270/12
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....6.2014 ③

Odpor. proj.:	Ing. M. David	<div>  </div>	A ZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. T. Rys			
Kontroloval:	Ing. M. David			
Kraj:	Ústecký		Místo:	Chomutov
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p.			
Akce:			Zn. souboru: ...	
PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště			Stupeň: DSP/DPS	Formát: 2 x A4
Kategorie poškození: C			Č. zak.: 270/12	Č. paré :
Výkres:			Datum: VI. 2014	Č. přílohy: D.5
Vzorový detail opravy odlomené části panelu			Měřítko: 1 : 2	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.				