



AW-DAD,s.r.o

Liberecka 778/10
412 01 Litoměřice
IČ : 287 15 624


zakázka číslo : 13/2016
zadavatel : Povodí Labe, státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5
466 05 Jablonec nad Nisou
k.ú. : Dobrovice, Vinařice u Dobrovice
kraj : Středočeský

akce Vinařický potok, IDVT10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0.000-1.600
Stavba č. :

F. Soupis prací a dodávek

stupeň dokumentace : DSJ
datum : 06/2016

paré :

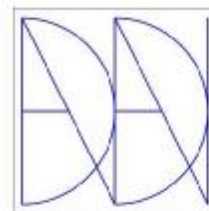

AW-DAD, s.r.o

Liberecka 778/10
412 01 Litoměřice
IČ : 287 15 624

zakázka číslo : 13/2016
zadavatel : Povodí Labe, státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5
466 05 Jablonec nad Nisou
k.ú. : Dobrovice, Vinařice u Dobrovice
kraj : Středočeský

akce Vinařický potok, IDVT10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0.000-1.600
Stavba č. :

F.1. Výkaz kubatur

stupeň dokumentace : DSJ
datum : 06/2016

paré :

F.1. Výkaz kubatur

akce: Vinařický potok, IDVT 10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,600

SO1 - Zásahy do přehového porostu

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1	Odstranění křovin z koryta	m ²	379.50	cca 6.8% z uvažované plochy 44.7% plochy koryta
2	Odstranění rákosu z koryta	ha	0.393	cca 70.6% z uvažované plochy 44.7% plochy koryta
3	Kosení trávy	ha	0.126	cca 22.6% z uvažované plochy 44.7% plochy koryta
4	Odsun a likvidace štěpků (větve, smýcené křoviny)	t	5.3	naložení, odsun a likvidace
				drčení větví a křovin

SO2 - Oprava koryta toku

Odstranění nánosů

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1.1	vtok do Dobrovky až k odklonu od železnice	m ³	21.23	vytěžit strojně na PB, dl. 67.4 m
1.2	úsek podél oploceného areálu na LB	m ³	116.93	vytěžit strojně na PB, dl. 371.2 m
1.3	úsek podél rybníka ke vzdouvací hrázce ř.km	m ³	20.54	vytěžit strojně na PB, dl. 114.1 m, úprava použ.plochy břehu
1.4	od vzdouv.hrázky až k částečně vyčištěnému korytu	m ³	363.44	vytěžit strojně na PB, dl. 246.4 m, včetně nánosů na PB
1.5	úsek část.vyčišť.koryta až k cest.mostku ř.km 1.0195	m ³	338.52	vytěžit strojně na PB, dl. 217 m, včetně nánosů na PB
1.6	cest.mostek ř.km 1.0195	m ³	0.54	vytěžit ručně na PB pod mostek
1.7	úsek nad cest.mostkem k silnici Vinařice	m ³	4.00	těženo nebude kromě opravy v ř.km 1.5822
1	Nánosy těžené ručně (mostky, propustky)	m ³	0.54	těžba v běžné trati koryta na břeh L/P
2	Nánosy těžené strojně	m ³	864.66	předpokládaný objem nánosů v úseku opravy
	Celkem	m ³	865.20	

Oprava koryta (břehy)

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
------	-------	----	-------	-------

1	Sanace výmolů v korytě záhozem LK - úsek 7	m ³	5.25	zához LK do 80 kg, urovnaný líc
	ř.km 1.5822 - sanace nátrže LB	m ³	5.25	zához LK do 80 kg, urovnaný líc
2	Urovnání líc záhozu sanovaných nátrží	m ²	15.00	
	ř.km 1.5822 - nátrže LB	m ²	15.00	
3	Dočasné ucpání nátoků do rybníka	ks	1.00	Ucpávka montáž i následná demontáž
4	Rozebrání hrázky v korytě ř.km 0.5536	m ³	6.50	ručně vytěžit na PB (bude znovu použito)
5	Zřízení hrázky v korytě ř.km 0.5536	m ³	6.50	násyp hutněný a dotěsněný

SO3 - Obnova břehového protosu

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1	Výsadba stromů, KK do jamek	ks	45.00	zás.hnoj., kůl, mulč.plach., nátěr proti okusu
1.1	Vrba nachová (Salix purpurea)	ks	21.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
1.2	Olše lepkavá (Alnus glutinosa)	ks	12.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
1.3	Dub letní (Quercus robur)	ks	6.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
1.4	Jilm vaz (Ulmus laevis)	ks	6.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
2	Výsadba keřů, PK do jamek	ks	60.00	zás.hnoj., mulč.plach., nátěr proti okusu
2.1	Střemcha obecná (Prunus padus)	ks	18.00	saz.PK, v. do 0.6 m
2.2	Brslen evropský (Euonymus europaeus)	ks	24.00	saz.PK, v. do 0.6 m
2.3	Svída krvavá (Cornus sanguinea)	ks	18.00	saz.PK, v. do 0.6 m
3	Zásobní hnojivo (tablety, např.SILVAMIX)	kg	6.30	např. SILVAMIX
4	Mulčovací plachetky	ks	105.00	dodání a položení s připevněním kolíky
5	Kůly ke stromům	ks	45.00	dodávka, montáž, uvázání
6	Ochanný nátěr proti okusu (např.MORSUVIN)	kg	0.7	např. MORSUVIN