




PŮDORYS

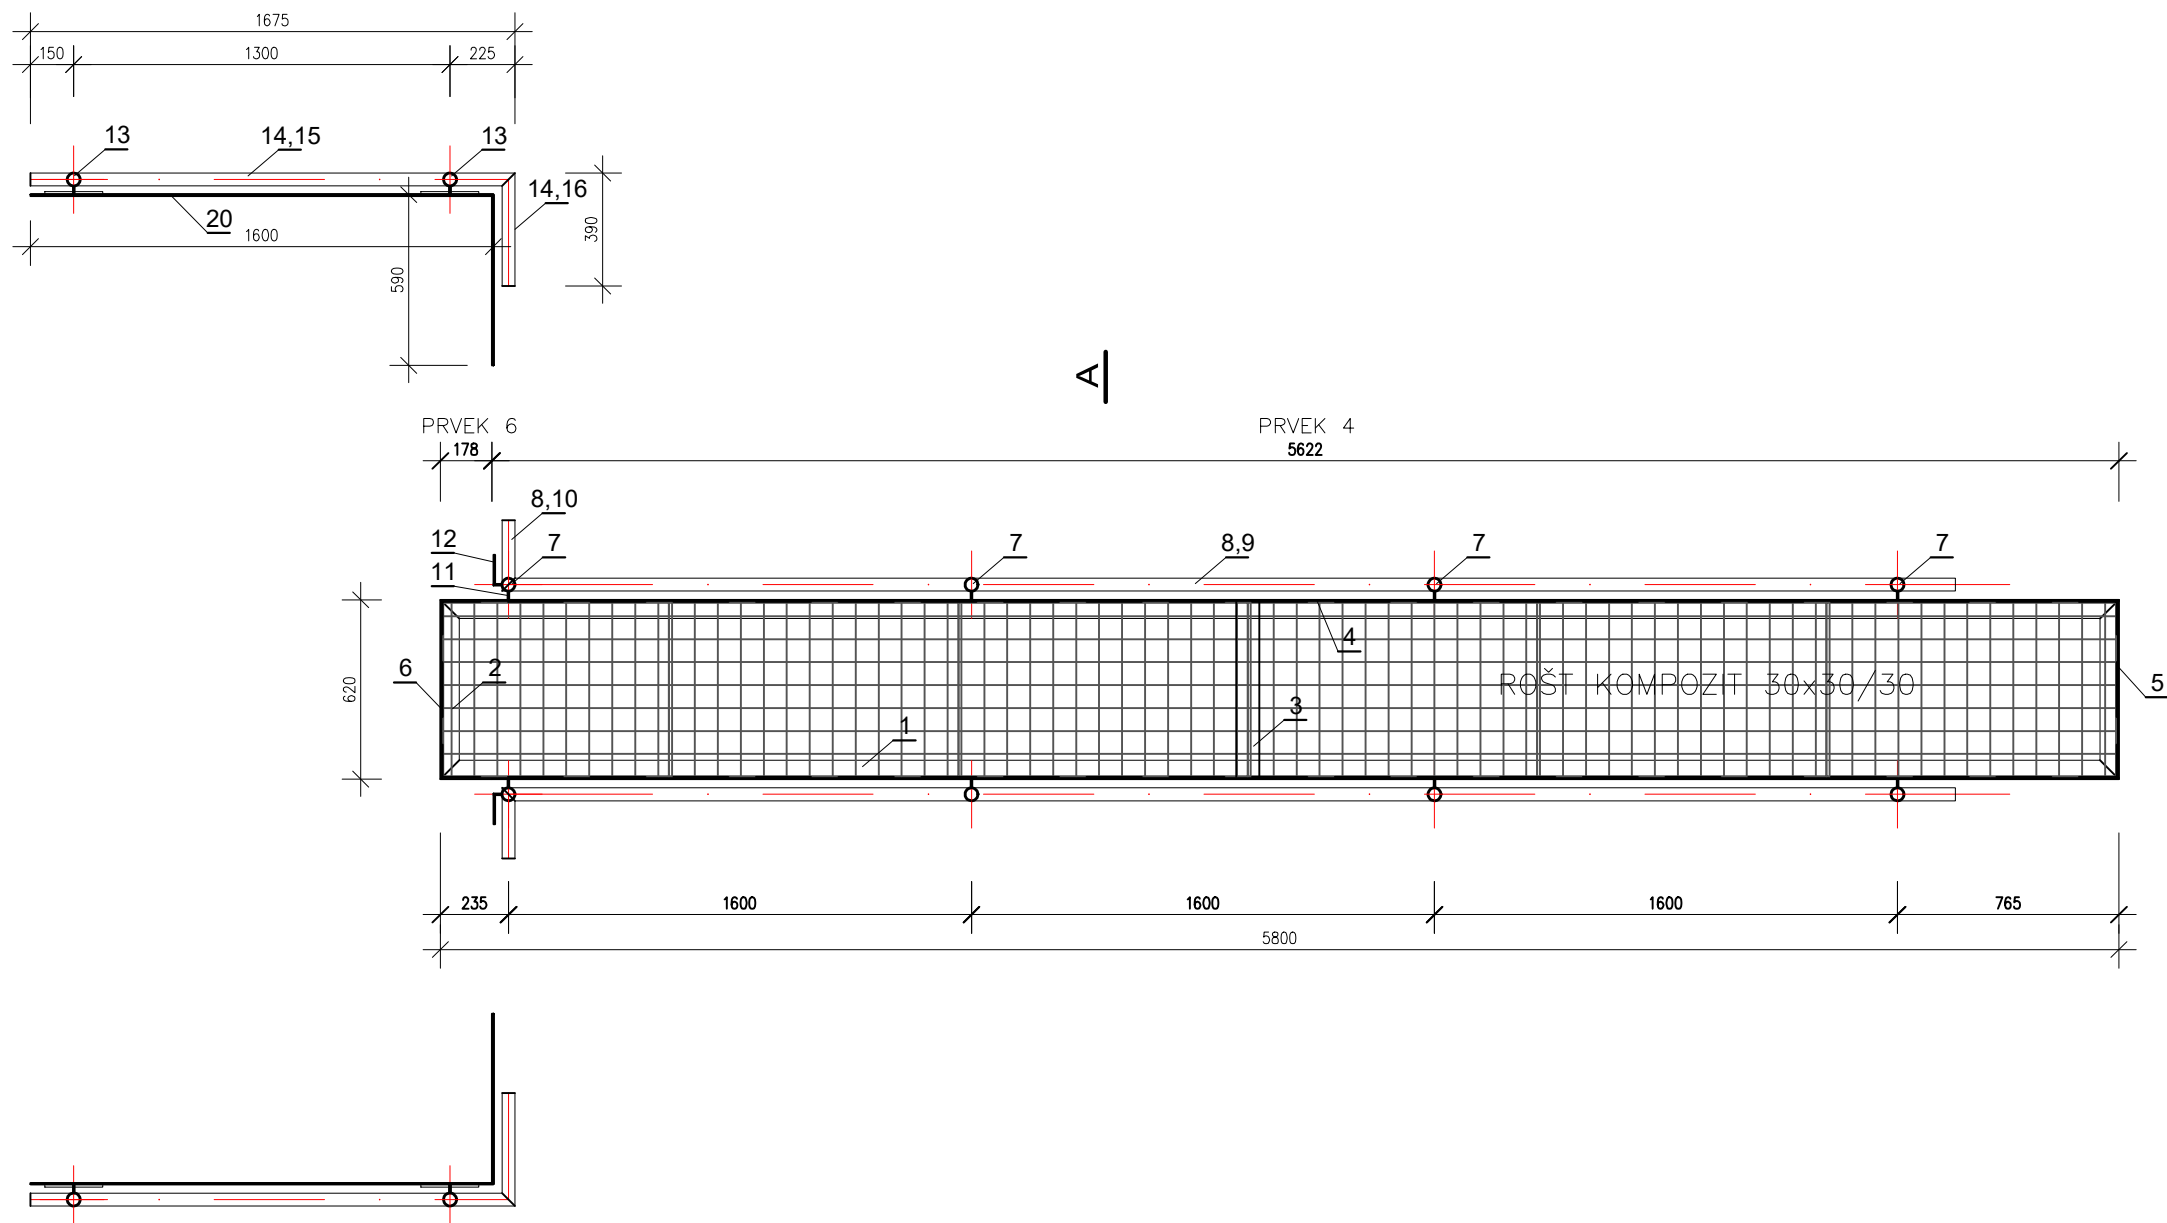

ŘEZ B-B

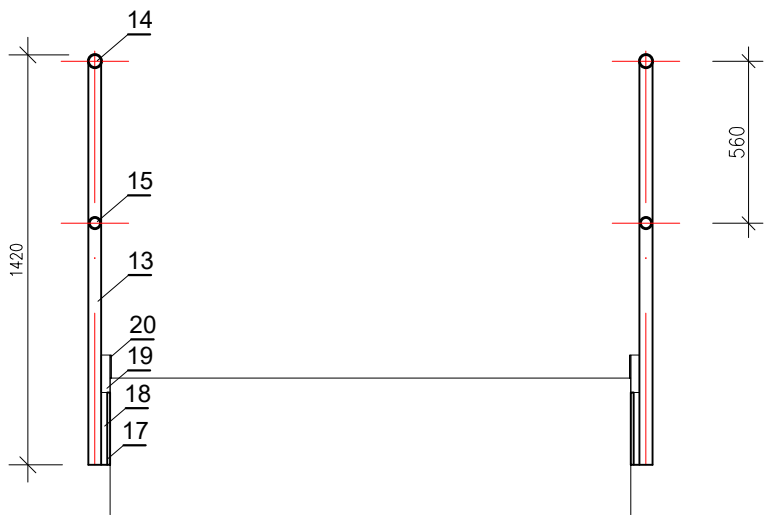

ŘEZ A-A

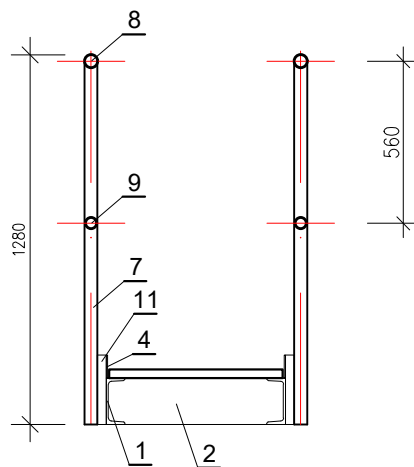


SO05 - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU LB NÁDRŽE  
Z4 - LÁVKA + ZÁBRADLÍ


TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	Uε16	5,80	2	11,60	18,80	218,80
2	Uε16	0,62	2	1,24	18,80	23,31
3	T 80	0,61	1	0,61	13,05	7,96
4	TYČ OC. PL. 80/5	5,63	2	11,26	3,14	35,36
5	TYČ OC. PL. 30/5	0,61	1	0,61	1,18	0,72
6	TYČ OC. PL. 30/5	0,98	1	0,98	1,18	1,16
7	44,5/3,2	1,26	8	10,08	3,43	34,57
8	44,5/3,2	5,27	2	10,54	3,43	36,15
9	38/2,6	1,60	6	9,60	2,27	21,79
10	38/2,6	0,22	2	0,44	2,27	1,00
11	TYČ OC. PL. 30/5	0,24	8	1,92	1,18	3,10
12	TYČ OC. PL. 80/5	0,14	2	0,28	3,14	0,88
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						384,80

OSAZENÍ DO KONSTRUKCE - PŮDORYS

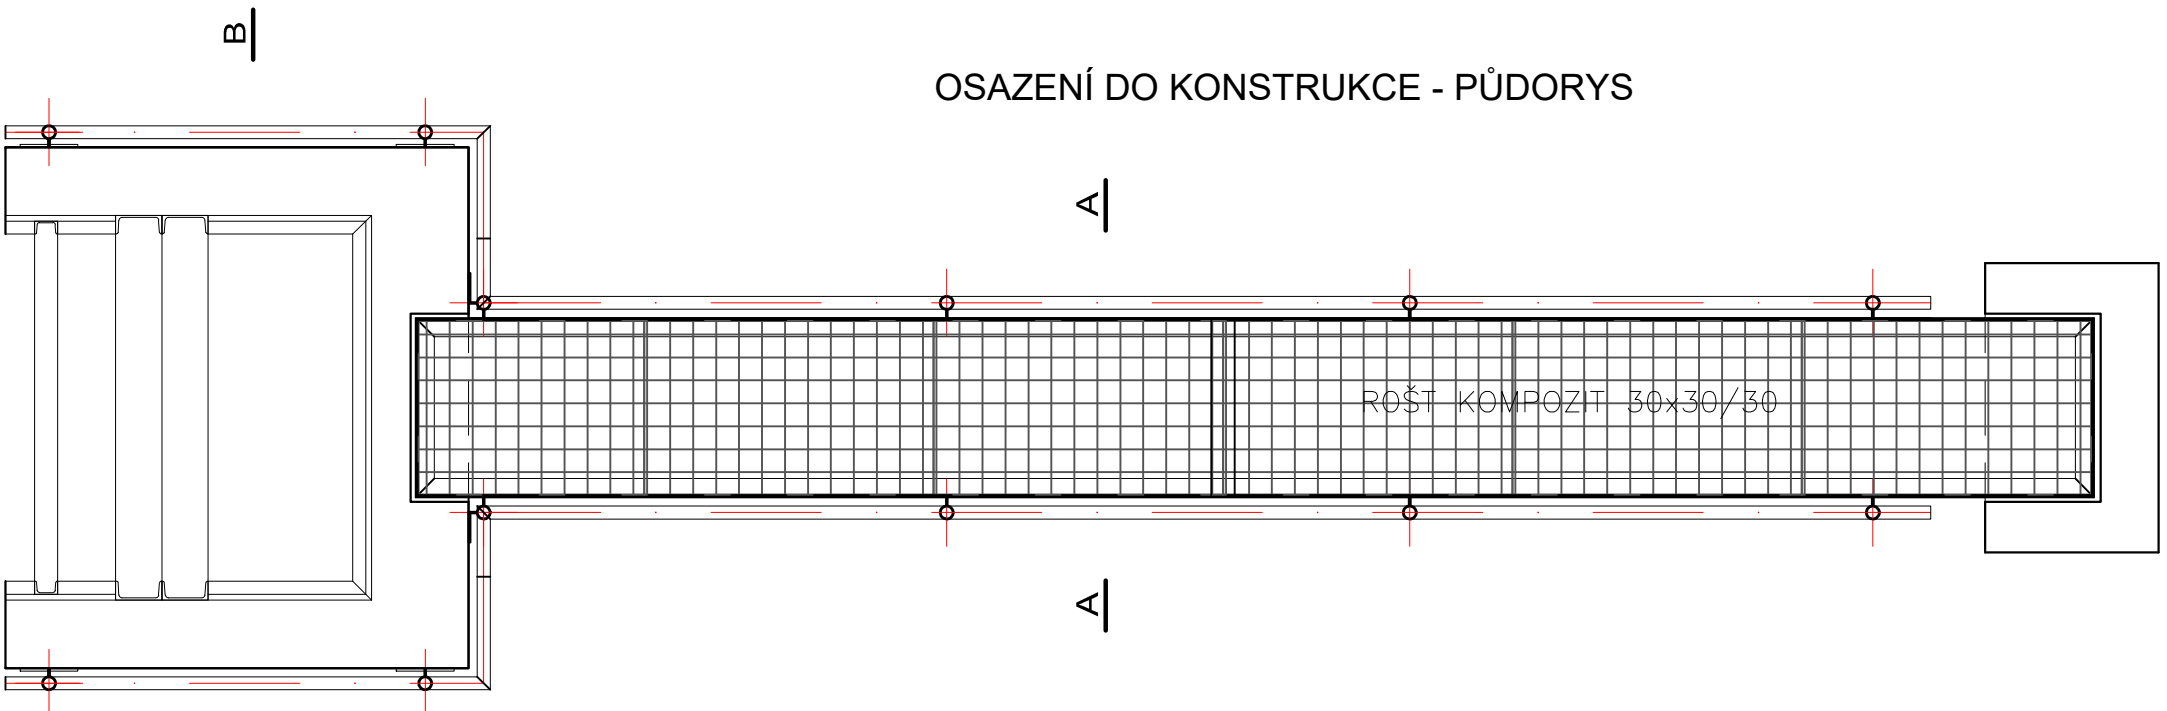



POHLED Z BOKU

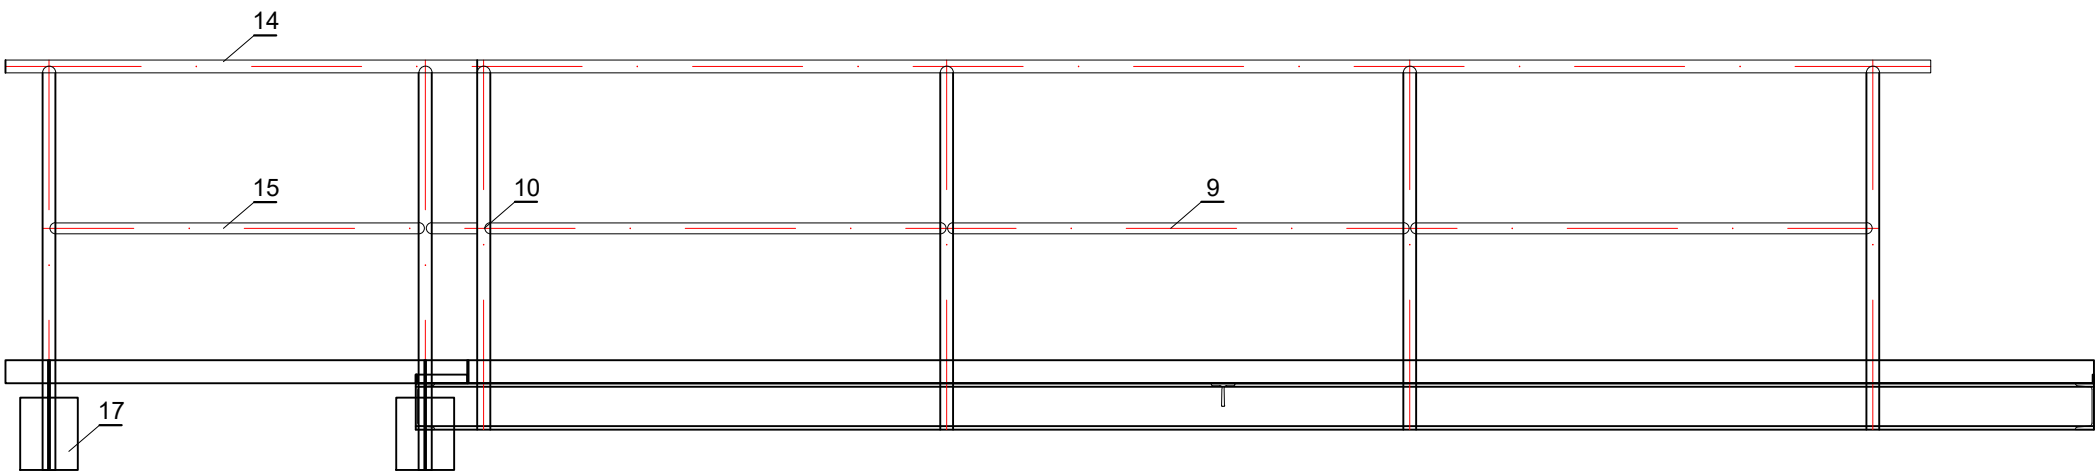

SO05 - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU LB NÁDRŽE  
Z4 - ZÁBRADLÍ

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
13	44,5/3,2	1,40	4	5,60	3,43	19,21
14	44,5/3,2	2,07	2	4,14	3,43	14,20
15	38/2,6	1,30	2	2,60	2,27	5,90
16	38/2,6	0,37	2	0,74	2,27	1,68
17	PÁS 200/10	0,25	4	1,00	15,70	15,70
18	TYČ OC. PL. 20/5	0,25	4	1,00	0,79	0,79
19	TYČ OC. PL. 30/5	0,13	4	0,52	1,18	0,61
20	TYČ OC. PL. 80/5	2,19	2	4,38	3,14	13,75
21	38/3	0,2	2	0,4	2,59	1,04
22	32/3	0,2	2	0,4	2,15	0,86
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						73,74

Zodpovědný pracovník		Vypracoval			<b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartošík		Ing. Jan Varadíněk			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno						
Akce:				Formát		
<h1>Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany</h1>				Datum	říjen 2020	
				Číslo stavby		
Příloha: SO05 – REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU LB NÁDRŽE Z4 - LÁVKA + ZÁBRADLÍ				Měřítko 1:25	Číslo přílohy <b>D.1.1.c.4</b>	