




OZNAC. MÍSTNOSTI	NÁZEV	PLOCHA (m2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
0.01	SCHODIŠTĚ	7,32	STÁVAJÍCÍ VYBOURAT, NOVÉ NOVU BETONOVÉ POVRCH HLazený	OSEKAT JEN POŠKOZENÉ OMÍTKY ZAPRAVIT VÁPENOCEM. OMÍTKOU+ŠTUK A 2x MALBA	OSKRABAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
0.02	MÍSTNOST PRO KOTEL	6,60	ČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON	OSEKAT JEN POŠKOZENÉ OMÍTKY, ZAPRAVIT VC. OMÍTKOU, CEM. PÁLENÉ OMÍTKY OPRAVIT +VRCHNÍ ČÁST 2xMALBA	OSKRABAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
0.03	CHODBA	4,85	ČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON	OSEKAT JEN POŠKOZENÉ OMÍTKY ZAPRAVIT VÁPENOCEM. OMÍTKOU+ŠTUK A 2x MALBA	OSKRABAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
0.04	CHODBA	3,32	ČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON + NÁTER NA BETON	OSEKAT JEN POŠKOZENÉ OMÍTKY ZAPRAVIT VÁPENOCEM. OMÍTKOU+ŠTUK A 2x MALBA	OSKRABAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
0.05	SKLAD NÁŘADÍ	3,51	ČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON	OSEKAT JEN POŠKOZENÉ OMÍTKY ZAPRAVIT VÁPENOCEM. OMÍTKOU+ŠTUK A 2x MALBA	OSKRABAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
0.06	VENKOVNÍ SCHODY	2,40	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ	STÁVAJÍCÍ	
		28,00			


LEGENDA MATERIÁLU



POZNÁMKA:

- VYBOURÁNA BUDE PŘÍČKA S OCELOVÝMI DVEŘEMI MEZI CHODBAMI 0.03 A 0.04. OCELOVÉ DVEŘE DO SKLADU 0.02 BUDOU TAKÉ VYBOURÁNY A OTVOR ZAZDÉN. DO SKLADU BUDE VYBOURÁN NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR Z CHODBY 0.03, KDE BUDE ZAZDĚNA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ A ZAVĚŠENY DŘEVĚNÉ DVEŘE.
- OCELOVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI S KOTLEM BUDOU REPASOVÁNY A NATŘENY 2X SYNTETICKOU BARVOU.
- VYBOURÁNE BUDE CELÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO SUTERÉNU, PODKLADNÍ VRSTVY VYHLoubENY NA NOVOU ÚROVEŇ, NUTNÉ BUDE PODEZDÍT STŘEDNÍ NOSNOU ŽEĎ A VYBETONOVAT NOVÝ ZÁKLAD, POSTUPNĚ CCA PO 1M BUDE PROVEDEN BETONOVÝ ZÁKLAD A NÁSLEDNĚ DOZDĚNÍ PO STAVACÍ ŽIDVO.
- NOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE MÍT 13 STUPŇŮ, VÝŠKA STUPŇŮ BUDE ODVĚT OD PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ.
- HYDROIZOLACE, BY MĚLA ODĚLIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OD NOVÝCH A ZÁROVEN BY MĚLA BÝT PROPOJENA SE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACÍ.
- VANA V MÍSTNOSTI PRO KOTEL BUDE VYBOURÁNA A PODLAHA ZAPRAVENA BETONOVOU MAZANINOU S CEMENTOVÝM POTĚREM.
- PODLAHY BUDOU OČIŠTĚNY OD DŘOČLÍHO SE BETONU (NEBUDOU BROUŠENY), ODMAŠTĚNY A NATŘENY HLOBKOVOU PENETRACÍ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA VÝPLŇOVÁ NEBO FINÁLNÍ STĚRKA NA BETON (ZÁLEŽÍ NA ROZSAHU POŠKOZENÍ BETONU), PO VYSCHNUTÍ BUDE PROVEDEN NÁTĚR NA BETON.
- V SUTERÉNU BUDOU OŠEKÁNY JIN ZPUCHRELÉ, DŘOČLÍ SE A POŠKOZENÉ OMÍTKY. A NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY, PÁLENÉ OMÍTKY NEJLÉPE PONECHAT, ZA VYBOURANOU VANOU PROVĚST PÁLENOU CEMENTOVOU OMÍTKU ZNOVU.

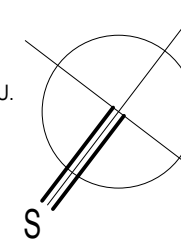

HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA		 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Tl. 17, LÍSTOPADU 112643 OLOMOUČ 77900 www.architekt-doubava.com</div>	PODPIS A RAZÍTKO:	
OBJEDNATEL: POVOŘÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO				
MÍSTO STAVBY: K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ				
NÁZEV ANGE: SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY				
ČAST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO: 1:50		