


VYTYČOVACÍ VÝKRES - SO 01 A SO 02  
M 1:500

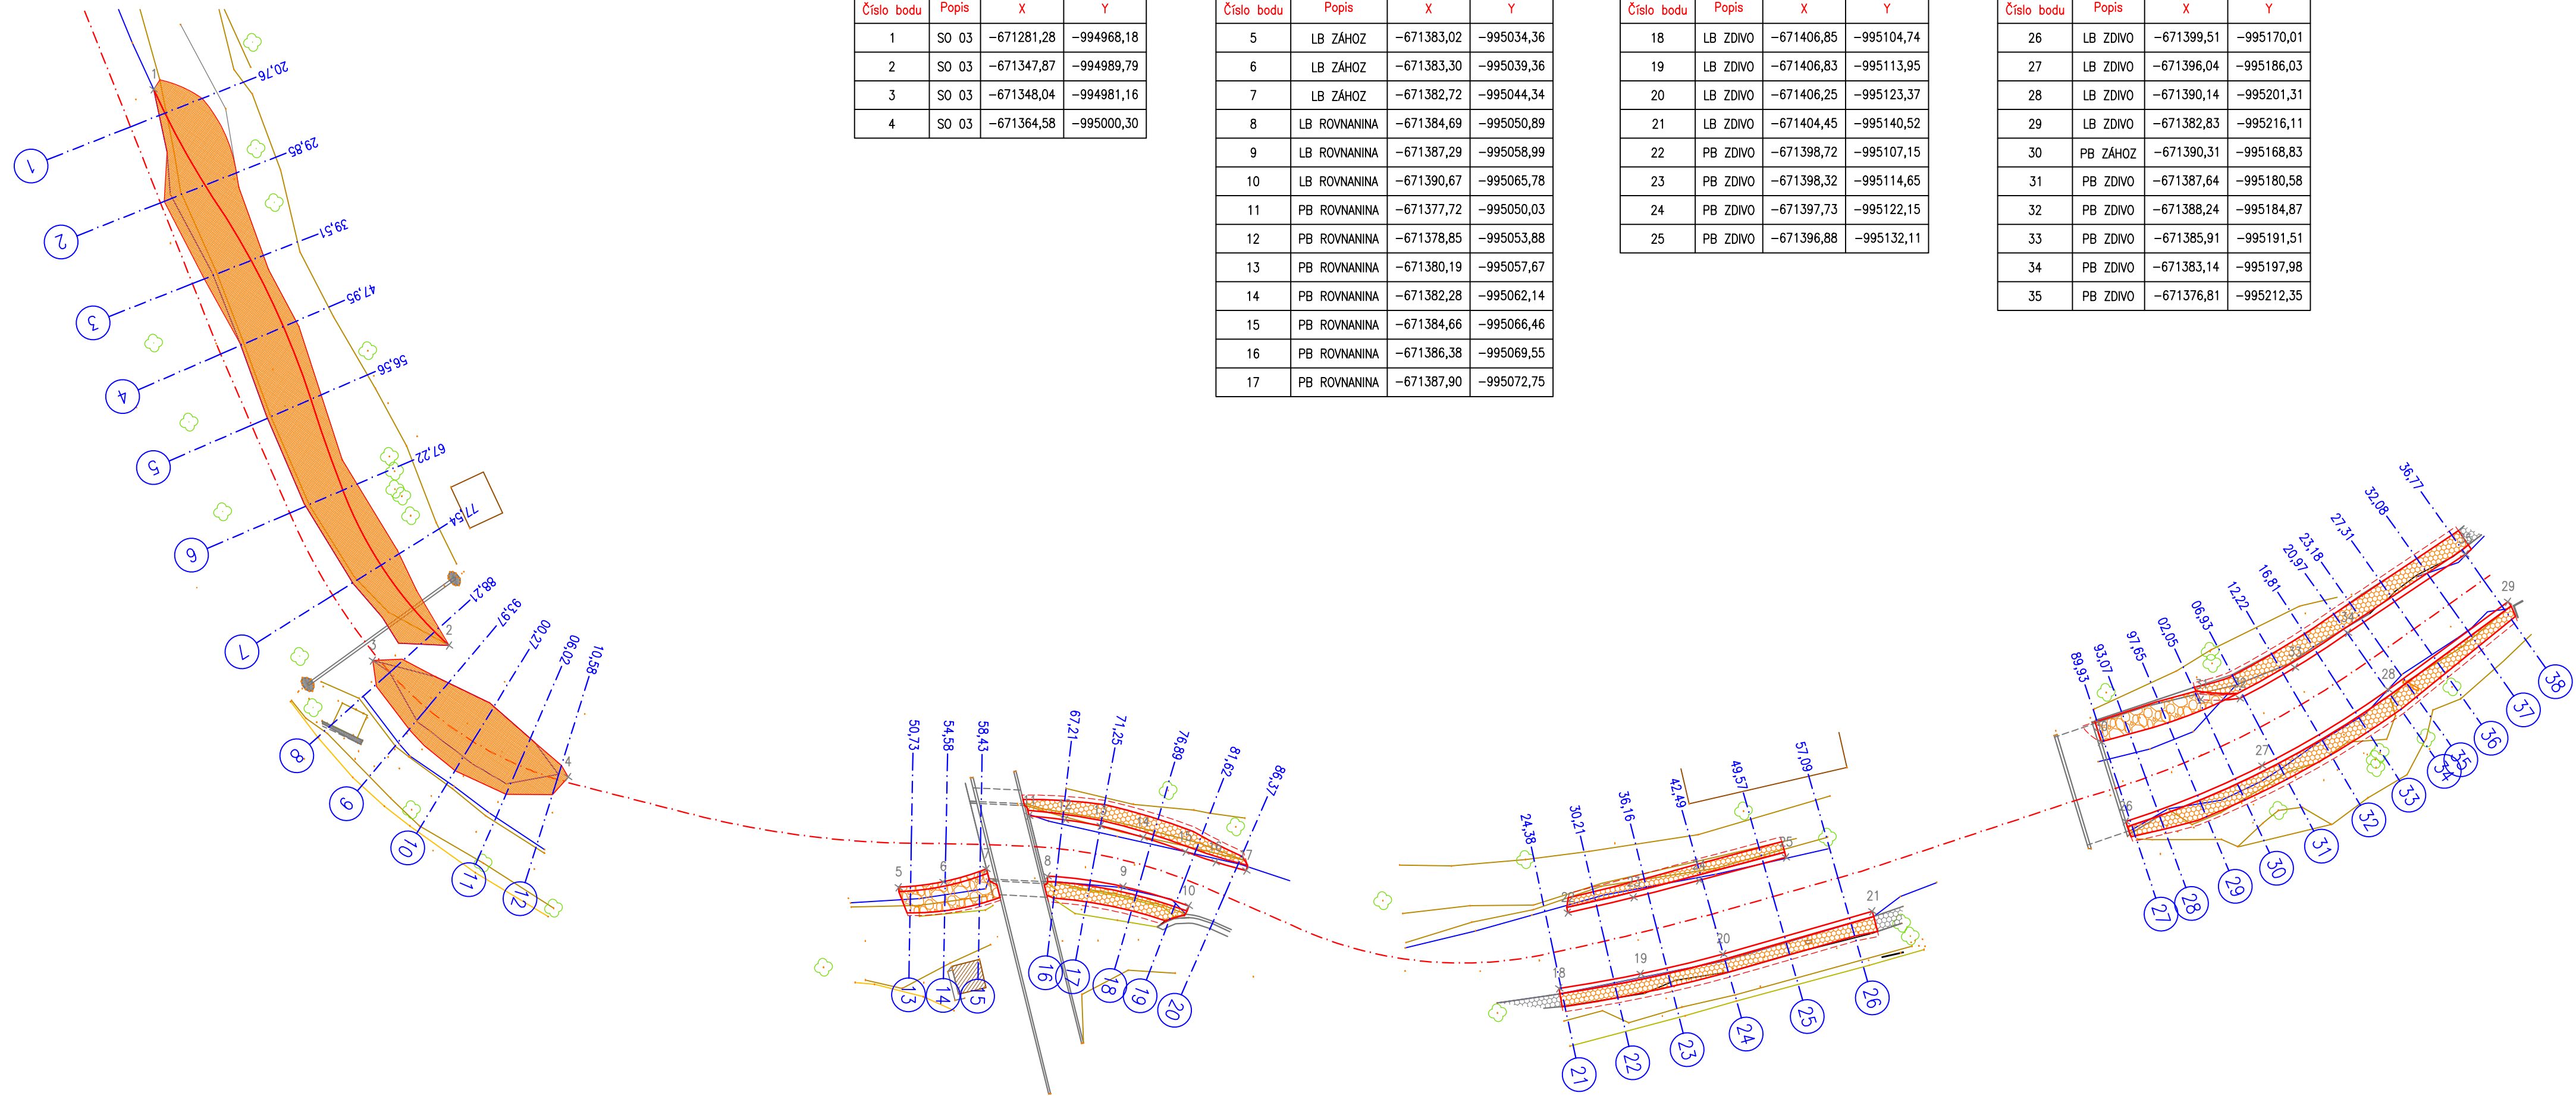

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	
1	SO 03	-671281,28	-994968,18	
2	SO 03	-671347,87	-994989,79	
3	SO 03	-671348,04	-994981,16	
4	SO 03	-671364,58	-995000,30	

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	
5	LB ZÁHOZ	-671383,02	-995034,36	
6	LB ZÁHOZ	-671383,30	-995039,36	
7	LB ZÁHOZ	-671382,72	-995044,34	
8	LB ROVNANINA	-671384,69	-995050,89	
9	LB ROVNANINA	-671387,29	-995058,99	
10	LB ROVNANINA	-671390,67	-995065,78	
11	PB ROVNANINA	-671377,72	-995050,03	
12	PB ROVNANINA	-671378,85	-995053,88	
13	PB ROVNANINA	-671380,19	-995057,67	
14	PB ROVNANINA	-671382,28	-995062,14	
15	PB ROVNANINA	-671384,66	-995066,46	
16	PB ROVNANINA	-671386,38	-995069,55	
17	PB ROVNANINA	-671387,90	-995072,75	

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	
18	LB ZDIVO	-671406,85	-995104,74	
19	LB ZDIVO	-671406,83	-995113,95	
20	LB ZDIVO	-671406,25	-995123,37	
21	LB ZDIVO	-671404,45	-995140,52	
22	PB ZDIVO	-671398,72	-995107,15	
23	PB ZDIVO	-671398,32	-995114,65	
24	PB ZDIVO	-671397,73	-995122,15	
25	PB ZDIVO	-671396,88	-995132,11	

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	
26	LB ZDIVO	-671399,51	-995170,01	
27	LB ZDIVO	-671396,04	-995186,03	
28	LB ZDIVO	-671390,14	-995201,31	
29	LB ZDIVO	-671382,83	-995216,11	
30	PB ZÁHOZ	-671390,31	-995168,83	
31	PB ZDIVO	-671387,64	-995180,58	
32	PB ZDIVO	-671388,24	-995184,87	
33	PB ZDIVO	-671385,91	-995191,51	
34	PB ZDIVO	-671383,14	-995197,98	
35	PB ZDIVO	-671376,81	-995212,35	

Legenda

Nové konstrukce

Stávající konstrukce

Břeh koryta VT

Dno koryta VT

7

Příčné profily

×10

Vytyčovací body

<div><div>HG PARTNER</div><div>HG partner s.r.o.</div><div>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</div><div>Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz</div></div>		Paré č.:	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové		Datum:	10/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky:	H23 - 012
Vypracoval:	Ing. Jindřich Honner	Změna:	-
Akce: Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250-0,550		Stupeň: DSJ	
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY		Část:	C
Příloha: VYTYČOVACÍ VÝKRES SO 02, SO 03		Měřítko: 1:500	Č. přílohy: C.4.2