

SO.04 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ NÁDRŽE
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ TVOŘENÉHO KAMENNOU ROVNANINOU NA PRAVÉM BŘEHU V DÉLCE +50 m OD PŘELIVU
- PŘEDPOKLÁDÁ SE DOPLNĚNÍ KAMENŮ ROVNANINY V CELKOVÉM MNOŽSTVÍ 20% ZE STÁVAJÍCÍ PLOCHY, TZN. CELKOVÁ PLOCHA CCA 100 m², ZE KTERÉ BUDE DOPLNĚNO CELKOVĚ 10 m² (20% Z CELKOVÉ PLOCHY) NOVÉHO KAMENE URČENÉHO PRO VYKLÍNOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENŮ V PLOŠE STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ.

SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- OČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY SPÁROVANÉ MALTROU CEMENTOVOU O PŘEDPOKLÁDANÉM MNOŽSTVÍ DOPLNĚNÍ SPÁR (40% CELKOVÉ PLOCHY)
- CELKOVÁ PLOCHA DLAŽBY = 150 m², Z TOHO PŘESPÁROVÁNÍ = 60 m²
- CELKOVÁ PLOCHA BETONOVÉHO ČELA = VTKOK 30 m² ; VÝTOK 20 m³

SO.03 ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Z PROSTORU NÁDRŽE
ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU O CELKOVÉM MNOŽSTVÍ 5318 m³

SO.01 OPRAVA HRÁZE
- VYROVNÁNÍ A DOSYPÁNÍ KORUNY HRÁZE NA KÓTU 223,00 m n. m.
min. ŠÍŘKA 3500, DÉLKA 120 m
- VYROVNÁNÍ A OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO SVAHŮ HRÁZE VE SKLONU 1:2
- DOSYPÁNÍ VZDUŠNÍHO SVAHU HRÁZE VE SKLONU min. 1:2

SO.04 OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ NÁDRŽE
OPRAVA OPEVNĚNÍ NA PRAVÉM BŘEHU V DÉLCE 123,10 m
OPRAVA OPEVNĚNÍ NA LEVÉM BŘEHU V DÉLCE 168,90 m


SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- NOVÝ POŽERÁK VČETNĚ LÁVKY, POTRUBÍ SPODNÍ VÝPUSTI, VÝTOKOVÉ ČELO VČETNĚ KAMENNÉHO ZÁHOZU ZA VÝÚSTĚNÍM POTRUBÍ

SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- OPRAVA ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1100 mm

SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- OPRAVA OPEVNĚNÍ ODPADNÍHO KORYTA

SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- OPRAVA OPEVNĚNÍ ODPADNÍHO KORYTA

SO.02 OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
- OBNOVA PRŮTOČNÉHO PROFILU ODPADNÍHO KORYTA
CELKOVÝ OBJEM NÁNOSŮ 46,0 m³

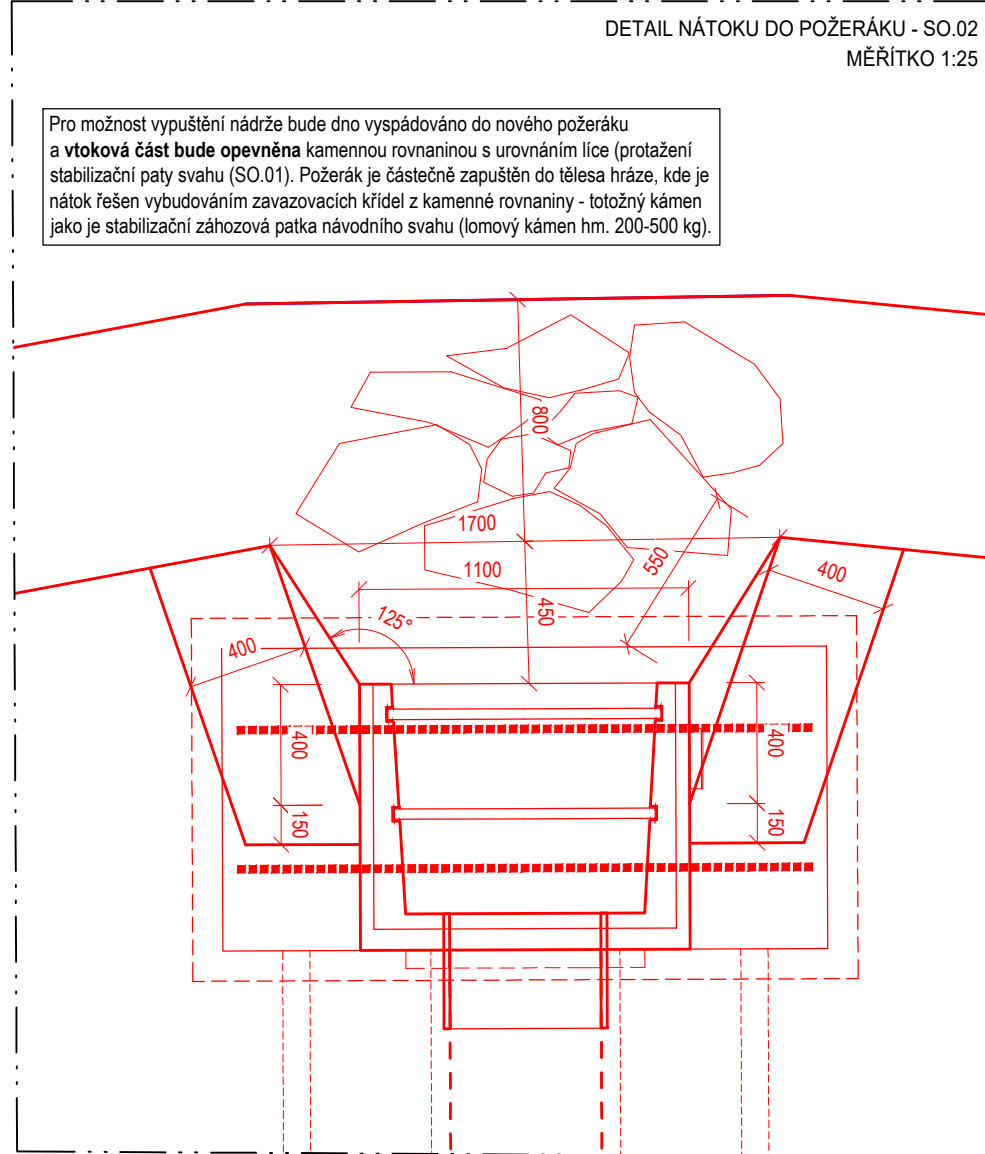


POZNÁMKA

KÁCENÍ DŘEVIN, OCHRANA DŘEVIN BĚHEM STAVBY
A ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH KŘOVIN JE ŘEŠENO
VE STAVEBNÍM OBJEKTU "SO.05 KÁCENÍ DŘEVIN" -
VIZ VÝKRES D.1.2.2.17.

LEGENDA

- ZAMĚŘENÁ HRANA TERÉNU
- NAVROVANÁ TRASA PŘÍČNÉHO ŘEZU
- HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- VEČNÉ BŘEMENO DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- NAVROVANÉ KONSTRUKCE (SO.01, SO.02, SO.03, SO.04)
- NAVROVANÁ PLOCHA K OČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ (PŘELIV)
- OPRAVA ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m
- NAVROVANÁ PLOCHA K OPRAVĚ OPEVNĚNÍ ODPADNÍHO KORYTA
- KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍ A UROVNÁNÍM LICE

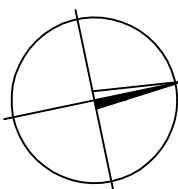

Acce:

**„VN Machová, odstranění
nánosů a oprava nádrže“**

Stavění:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
Závod Střední Morava

Míst:

Vodní tok - bezjmenný tok, IDVT: 10208101
VN Machová, k.ú. Machová, Zlínský kraj, ORP Zlín

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum vydání:

06.2024

Aktualizace PD:

č. 1-12.2024

Par:

Ing. Tomáš Pecháček, Ph.D.

Ing. František

Unhošťská 1629, 253 01

Čenkovice 38, 56164

Průběh výkresu:

PŘEHLEDNÁ SITUACE - SO.01, SO.02

Mřížka:

1:200, 1:25

Číslo výkresu:

D.1.2.2.2

Formát:

8 x A4